

Cut Simply and Directly From CoreIDRAW!

CoreIDRAW X4 is supported.

Mimaki

BEDIENUNGSANLEITUNG



Plug-in Cutting Software

fine Cut7 for CoreIDRAW®

Windows®

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

<http://www.mimaki.co.jp/english/>

E-mail: trading@mimaki.jp

D201598-14

Wissenswertes über FineCut

Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes von Mimaki entschieden haben.

FineCut, eine Plug-in-Software für CorelDRAW®, bietet Ihnen eine solch einfache Bedienung und stabile Schneideumgebung, wie sie bisher noch durch keine andere Schneide-Software erzielt werden konnte.

Hinweise:

- Diese Bedienungsanleitung darf ohne die vorherige Genehmigung durch Mimaki weder als Ganzes noch in Auszügen kopiert werden.
- Diese Software darf nur zu Sicherungszwecken kopiert und nur zu Ausführungszwecken auf einer Festplatte gespeichert werden.
- Außer bei in den Garantiehinweisen von Mimaki Engineering Co., Ltd. aufgeführten Schäden übernimmt Mimaki Engineering Co., Ltd. keinerlei Haftung für Auswirkungen (einschließlich Einkommensverluste, indirekte Schäden, spezielle Schäden oder andere finanzielle Schäden), die aus der Verwendung oder Nichtverwendung dieses Produktes resultieren. Dies gilt auch für Fälle, in denen Mimaki Engineering Co., Ltd. hinsichtlich einer Möglichkeit von Schäden nicht informiert wurde. Beispielsweise übernimmt Mimaki Engineering Co., Ltd. keinerlei Haftung bei Schäden an Medien (Arbeiten), die durch die Verwendung dieses Produktes hervorgerufen wurden, oder bei indirekten Schäden, die durch ein unter Verwendung dieser Medien erzeugtes Produkt entstanden sind.

FineCut ist ein eingetragenes Warenzeichen von MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

CorelDRAW ist ein Warenzeichen von Corel Corporation.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA.

Jedes der genannten Unternehmen und jede Produktbezeichnung ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen des jeweiligen Unternehmens.

Umgebungsbedingungen

Die folgenden Einstellungen sind für die Verwendung von FineCut7 erforderlich:

Windows:

- IBM-PC oder kompatibles Gerät Pentium-Prozessor oder kompatibler Prozessor (außer 64-Bit-Prozessor)
- Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™
(Beim Anschluss eines Schneideplotters über USB ist Windows 2000 Service-Pack 3, Windows XP Service-Pack 1 oder eine neuere Version erforderlich.)

Bildschirm:

- Es sind 800 x 600 Pixel oder eine höhere Auflösung erforderlich.

Software:

- CorelDRAW® 11, 12, X3, X4

Schneideplotter:

- Mimaki CG-Reihe (CG-45 oder neuer), Mimaki CF-09/12-Reihe, Mimaki CF2-Reihe, Mimaki DC-Reihe, Mimaki CF3-Reihe, Mimaki CJV30-Reihe, Mimaki TPC

Sonstiges:

- Im Einklang mit der Betriebsumgebung der genannten CorelDRAW®-Versionen

Einstellung des Schneideplotters

Führen Sie vor der Verwendung von FineCut7 die Einstellungen am Schneideplotter durch.

	Punkte	Einstellwerte		Punkte	Einstellwerte
CG-EX-Reihe	O-PT-AUSWAHL	UNTEN RECHTS	CF-09/12 Reihe	CMD SW	Enable
CG-FX-Reihe	O-PT-AUSWAHL	UNTEN RECHTS		ORIGIN	LOW-LEFT
CG-75ML	Passermarken-Einstellung			CIRCLE θ	Enter plus angle
CG-60SR	MARK DETECT	1Pt	CF2 Reihe DC Reihe CF3 Reihe	CORRECTION	
CG-SR11- Reihe	ABST. NEU	APRES		CMD SW	Enable
	Offset A	0,0mm		ORIGIN	LOW-LEFT
	Offset B	0,0mm		CIRCLE θ	Enter plus angle
	KOPIEN A (\uparrow)	1 (Blatt)		CORRECTION	
	KOPIEN B (\leftarrow)	1 (Blatt)		EXPAND	OFF
	ROTATION	AUS		MARK DETECT	1pt
PRIORIT.	HOST	• Passermarkenerkennung kann nicht eingestellt werden, es sei denn die EXPAND auf weg eingestellt wird.			
CJV30-Reihe	Passmarken-Einstellung		<MEHRGÄNGIGES>	OFF	
TPC • Stellen Sie alle Punkte für die einzelnen Tools ein.	Mark Detect	1Pt	- SCHNEIDEN		
	VERSATZ Y (\leftarrow)	0,0mm	START AUS		
	VERSATZ X (\uparrow)	0,0mm			
	KOPIEN Y (\leftarrow)	1 (Blatt)			
	KOPIEN X (\uparrow)	1 (Blatt)			

Neue Funktionen von FineCut7

Die folgenden Funktionen wurden neu hinzugefügt:

1 Anzahl der Schneide-Einstellungsfunktionen (Lesen Sie dazu bitte Seite 104)

Diese Funktion ermöglicht das Durchführen von mehreren Schnitten auf derselben Schneidelinie und eine Umschaltung der Geschwindigkeit sowie des Drucks der Schnitte. Dies wird beim Schneiden harter Medien und doppelgewichtiger Bögen verwendet. (nur Mimaki CF/CF2/DC/CF3-Reihe)

2 Import/Export der Schneideeinstellungen (Lesen Sie dazu bitte Seite 102)

Hiermit können die während des Schneidens eingestellten Plot-Einstellungen als Datei gespeichert werden. Durch das Laden der gespeicherten Datei können Sie eine Ausgabe unter Verwendung der vorherigen Einstellungen erzielen. Sie können die Schneideeinstellungen auch zur Sicherung verwenden.

3 Bogen-Theta-Korrekturfunktion (Lesen Sie dazu bitte Seite 104)

Mit dieser Funktion wird der Umfang der Bogen-Theta-Korrektur für die Mimaki CF/CF2/DC/CF3-Reihe in FineCut eingestellt.

4 Ausgabereihenfolge für Farbe/Ebene (Lesen Sie dazu bitte Seite 41)

Sie können die Schneidereihenfolge nach Farbe und nach Ebene umschalten.

Die Einstellung der Werkzeuge nach Farbe oder nach Ebene ermöglicht Ihnen eine effiziente Bedienung mehrerer Werkzeuge.

5 Schneidedatei-Importfunktion (Lesen Sie dazu bitte Seite 92)

Mit dieser Funktion werden die unter Verwendung der Schneide-Software erstellten Schneidedateien geladen. Sie können die Schneidedateien in CorelDraw öffnen und bearbeiten und über FineCut ausschneiden.

6 Überlappung (Lesen Sie dazu bitte Seite 89)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn sich Objekte überlappen; beim Überlappen von Farben könnte eine Lücke entstehen. Die Überlappungsfunktion kann dabei helfen, dieses Problem zu verhindern.

7 Kurvenlineal-Schätzungsausgabefunktion (Lesen Sie dazu bitte Seite 101)

Mit dieser Funktion erzielen Sie eine makellose Schneidelinie, indem der Kopf selbst in Kurven mit regelmäßiger Geschwindigkeit bewegt wird; dies wird durch die Verwendung der Kurvenlineal-Schätzungsausgabe für die Bezier-Kurve des betreffenden Objektes erreicht.

Mit dieser Funktion wird der Umfang der Bogen-Theta-Korrektur für die Mimaki CF/CF2/DC/CF3-Reihe in FineCut eingestellt.

8 Kontur hinzufügen (Lesen Sie dazu bitte Seite 25)

Hierbei handelt es sich um eine Funktion für die Erstellung der Kontur von Bitmap-Bildern.

9 Funktion Schneidevorschau (Weitere Informationen auf Seite 44)

Diese Funktion zeigt eine Vorschau für das Schneiden von Objekten an. Sie können die Schnittposition, die Schnittrichtung und die Schnittreihenfolge überprüfen, bevor Sie mit dem Plotter schneiden.

10 Schneiden mit dem Fingerfräser (Weitere Informationen auf Seite 75)

Dicke Medien können mit dem Fingerfräser geschnitten werden. Mit FineCut können Sie einstellen, wie der Fingerfräser schneiden soll.

11 Ausgabe nach RasterLink (Lesen Sie dazu Seite 94)

Bei Verwendung der CJV30-Reihe oder des TPC können Sie, da FineCut mit RasterLink arbeitet, auf einfachste Weise Drucken und Ausschneiden.

► **Wissenswertes über diese Bedienungsanleitung** ◀

Die FineCut-Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen von FineCut.

Darstellung

Menüpunkte werden in eckigen Klammern wie beispielsweise [Datei]-Menü aufgeführt. In einer Dialogbox angezeigte Tasten werden umrahmt, wie beispielsweise bei Schneiden.

Symbole



weist auf ein Verfahren hin, das Sie durchführen müssen und einen Vorsichtshinweis hin, den Sie beim Betreiben dieses Produktes beachten müssen.



beschreibt ein nützliches Verfahren.

Inhaltsverzeichnis

Neue Funktionen von FineCut7	2
Wissenswertes über diese Bedienungsanleitung	4
Installation	6
Vor der Installation	6
Installationsverfahren (Windows)	7
Und jetzt wird geschnitten!	10
Erweiterte Betriebe	16
Vergrößern und Verkleinern eines Objektes	16
Wiederholtes Ausschneiden eines Objektes (Kopieren)	18
Teilen und Schneiden eines Objektes (Kacheln Abstand)	20
Extraktion der Kontur	25
Erstellen einer vorgeschrittenen Linie [Entgitterhilfe]	30
Ausschneiden eines Objektes nach Farbe	33
Ausschneiden eines Objektes nach Ebene	35
Einstellen der Schneideeinstellung	36
Schneiden in bestimmter Farben-/Ebenen-Ausgabereihenfolge	41
Einstellen der Kopfrückzugsposition und des Nullpunkts	42
Schneidevorgang mit der Vorschau prüfen	44
Siegel oder Zeichenfelder erstellen	47
Effektive Verwendung der Blätter	87
Überlappung	89
Identifizierung der Strichstärke und Überlappung:	91
Schneidedatei-Importfunktion	92
Ausgabe nach RasterLink	94
Linien verbinden	97
Funktionsbeschreibung	98
Füllfarbe und Strichstärke eines Objektes	98
FineCut-Menüs	99
Plotter-/Benutzer-Setup	101
Plot-Dialogbox	111
Ausplotten-Dialogbox	120
Dialogbox Kontur hinzufügen	124
Ausgabe nach RasterLink	126
Fehlersuche	129
Layoutbereich kleiner als normal angezeigt	129
Die Blattgröße kann nicht verändert werden.	129
Ein Teil des Umrisses steht vor	130
Hinweis für das Schneiden von Objekten mit spitzen Kanten	131
Vermeidung von Problemen bei Überlappungen	132
Objektliste von CoreIDRAW	134

Vor der Installation


NOTE!

Installieren Sie bitte Visual Basic für Anwendungen, oder FineCut kann u. U. nicht normal ausgeführt werden. Stellen Sie bei der Installation von CoreIDRAW sicher, dass Sie Visual Basic für Anwendungen installieren, indem Sie beim Installationsassistenten von CoreIDRAW die benutzerdefinierte Installation auswählen. Hinsichtlich der Einzelheiten lesen Sie bitte die beigefügten Installationsassistent-Verfahren. CoreIDRAW 11, 12 führt den Standard aus.



Installationsverfahren (Windows)

- 1 Schalten Sie den Computer an.
- 2 Legen Sie die CD-ROM mit FineCut in das CD-ROM-Laufwerk ein.

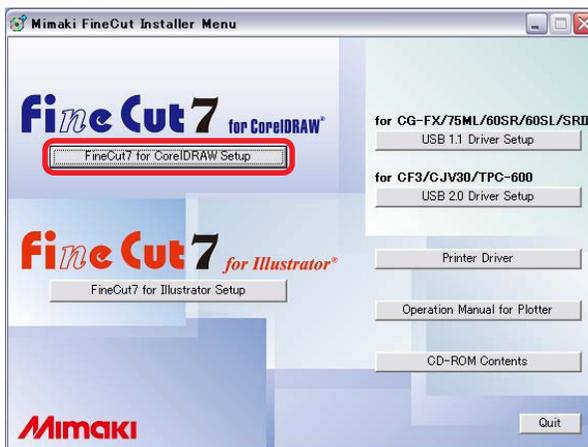

Klicken Sie auf **FineCut7 for CorelDRAW Setup**.


- 3 Wählen Sie die Sprache.



Klicken Sie auf **Next**.

4

Nun wird der Setup-Bildschirm aktiviert.

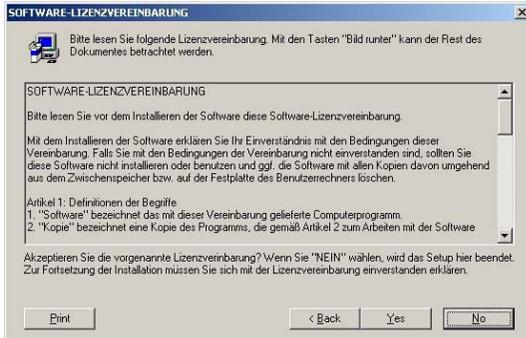

Klicken Sie auf **Yes**.


5

Klicken Sie nach der Auswahl einer zu installierenden Version von CorelDRAW auf **OK**.



6


Wählen Sie, ob die FineCut-Werkzeugleiste auf den Befehlsleisten von CorelDRAW angezeigt werden soll.

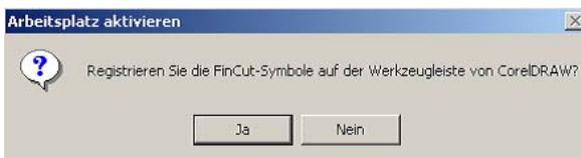

Klicken Sie, falls Sie eine Anzeige des Symbols wünschen, auf **Ja**.

7

Das Setup-Verfahren ist nun abgeschlossen.

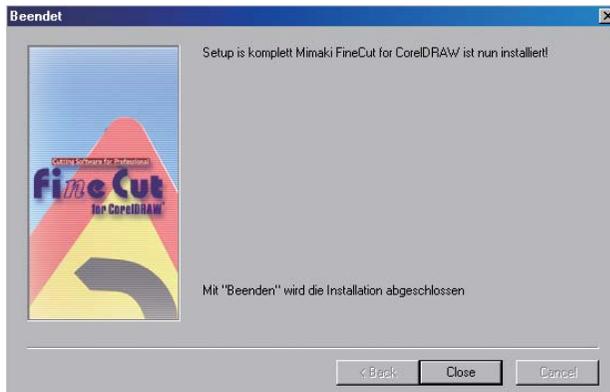


Klicken Sie auf .

▶ Und jetzt wird geschnitten!

Das folgende Verfahren stellt dar, wie ABC an der unteren rechten Seite eines Blattes der Größe A3 unter Verwendung der Schneideplotter-Reihe CG von Mimaki geschnitten wird.


Darüber hinaus können Sie einen Rahmen um ABC herum erstellen und diesen 5 mm von den Zeichen entfernt schneiden.

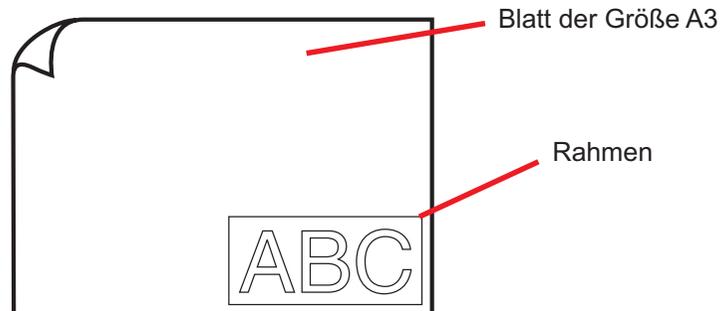

- 1 Legen Sie ein Blatt der Größe A3 wie unten dargestellt in den Schneideplotter ein.

NOTE!

Lesen Sie hinsichtlich der Schneideplotter-Betriebsverfahren bitte die im Lieferumfang des Schneideplotters enthaltene Bedienungsanleitung.

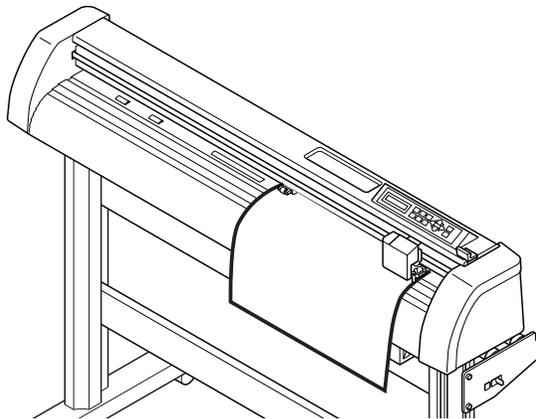

- 2 Stellen Sie den Schneideplotter in den REMOTE-Modus.

NOTE!

Stellen Sie sicher, dass Sie den Schneideplotter in den REMOTE-Modus einstellen. Falls der LOCAL-Modus eingestellt wird, ist FineCut nicht in der Lage, die Blattlänge zu laden.


3

Aktivieren Sie den CorelDRAW.

Sie müssen die Papiergröße nicht auf die Größe A3 einstellen
Lassen Sie sich das “FineCut-Menü” automatisch anzeigen.

4

Verwenden Sie das Buchstaben-Werkzeug, um “ABC” einzugeben.

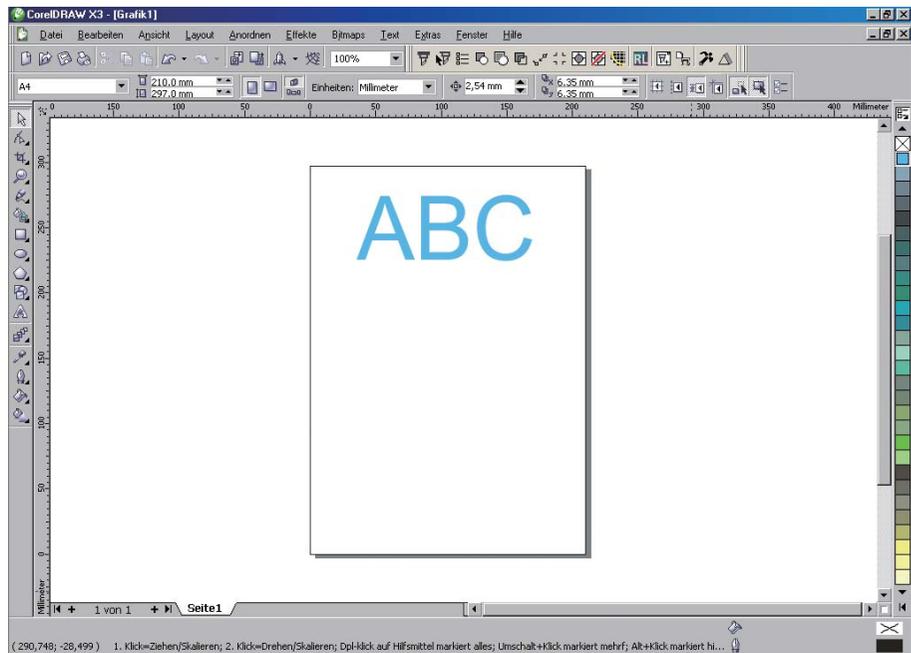

“FineCut-Befehlsleisten” werden automatisch angezeigt. Falls die “FineCut-Befehlsleisten” nicht angezeigt werden, wählen Sie bitte die Option “FineCut-Befehlsleisten” aus dem Menü [Extras] - [Anpassung] - [Arbeitsbereich] unter CorelDRAW.



5 Klicken Sie auf die **Plotter-/Benutzer-Setup...**-Taste im FineCut-Menü.

Alternativ dazu können Sie auch die Option [Plotter-/Benutzer-Setup...] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



6 Stellen Sie den Schneideplotter ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie dieselben Werte für den Schneideplotter und die Schnittstelle einstellen, wie bei den Einstellungen des Schneideplotters. (Lesen Sie dazu Seite 101.)

NOTE!

Falls Werte eingegeben werden, die sich von den Einstellungen des Plotters unterscheiden, wird das Objekt nicht normal ausgegeben.




Klicken Sie auf **Setup**.

7

Klicken Sie auf die **Schneiden** -Taste im FineCut-Menü.

Alternativ dazu können Sie die Option [Schneiden] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.

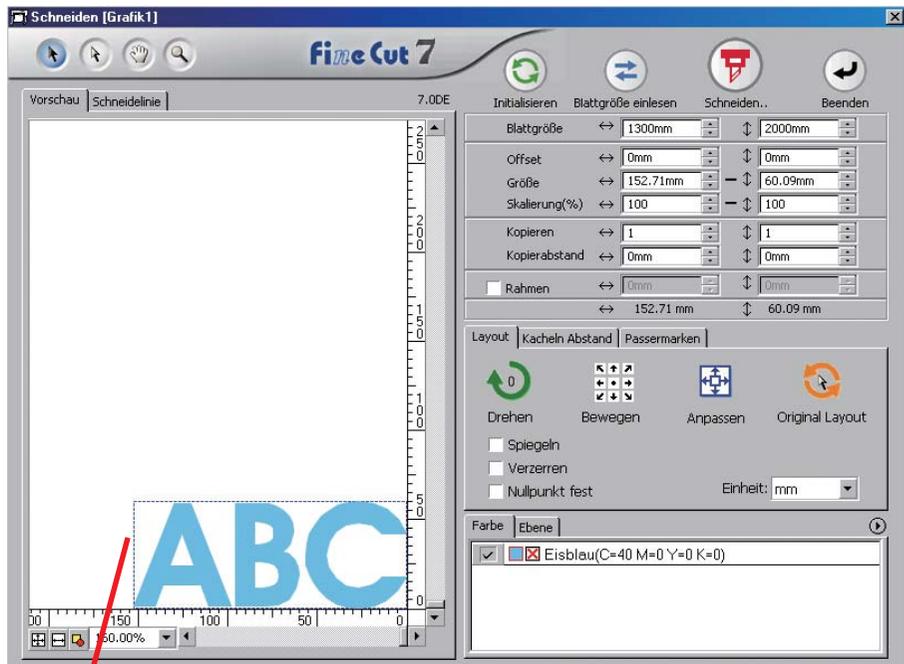

Effektiver Schneidebereich

(Bei der CF/CF2/DC-Reihe von Mimaki wird der Ursprungspunkt an der unteren linken Seite eines Blattes eingestellt.)

Aus diesem Grund werden ABC-Buchstaben unten links angezeigt.)

NOTE!

Falls die  -Markierung links von der Taste  Blattgröße einlesen angezeigt wird, kann die Schneideplotter-Blattgröße nicht geladen werden. Stellen Sie den Plotter in den REMOTE-Modus und klicken Sie auf die Taste  Blattgröße einlesen, um die Blattgröße zu laden.


8 Einstellen eines Rahmens.

Stellen Sie einen Rahmen von 5 mm um das Objekt herum ein. Markieren Sie das [Rahmen]-Kontrollkästchen und geben Sie den Wert 5 als Rahmenbereich ein.

Blattgröße	↔	183mm	↕	248mm
Offset	↔	0mm	↕	0mm
Größe	↔	150.59mm	↕	59.99mm
Skalierung(%)	↔	100	↕	100
Kopieren	↔	1	↕	1
Kopierabstand	↔	0mm	↕	0mm
<input checked="" type="checkbox"/> Rahmen	↔	5mm	↕	5mm
	↔	160.59 mm	↕	69.99 mm

9 Klicken Sie auf die Taste Schneiden.

Die Ausplotten-Dialogbox wird angezeigt.

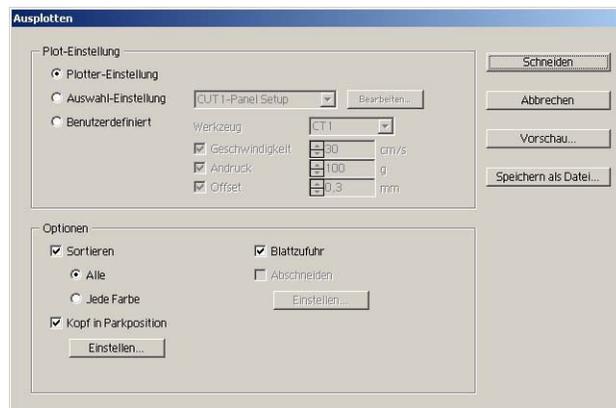

Stellen Sie die Schneideeinstellungen ein. (Lesen Sie dazu Seite 120.)

Wählen Sie die Option "Plotter-Einstellung" aus, um die voreingestellten Schneideeinstellungen mit dem Schneideplotter zu verwenden.


NOTE!

Stellen Sie sicher, dass die Medieneinstellungen den voreingestellten Werten am Schneideplotter entsprechen. Falls Werte eingegeben werden, die sich von den Einstellungen des Plotters unterscheiden, wird das Objekt nicht normal geschnitten.

10

Klicken Sie auf die **Schneiden**-Taste, um mit dem Schneiden zu beginnen.

Der Ursprungspunkt wird an der unteren rechten Seite des Blattes eingestellt. Aus diesem Grund wird das Schneiden des Objektes von unten rechts aus durchgeführt (bei der CF/CF2/DC-Reihe von Mimaki unten links).

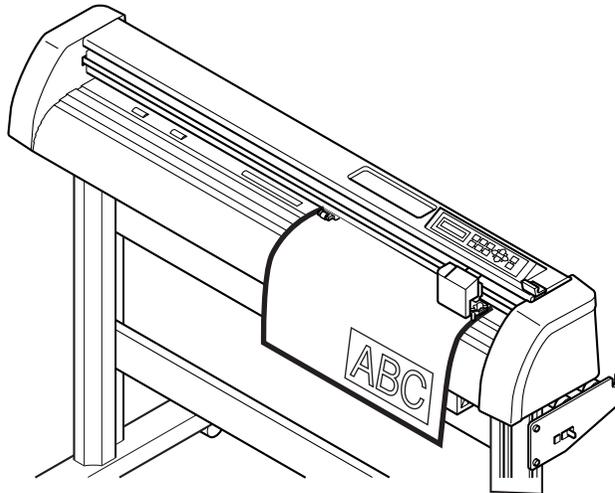

11

Klicken Sie auf die Taste  Beenden.


Die Plot-Dialogbox wird geschlossen.

Vergrößern und Verkleinern eines Objektes

Vergrößern oder Verkleinern eines Objektes: Bewegen Sie den Maus-Cursor zu einer Ecke des betreffenden Objektes und verändern Sie es durch Anwendung des "Drag-and-Drop"-Verfahrens.

1 Vergrößern oder verkleinern Sie das Objekt mit einem fest eingestellten Bildseitenverhältnis.


Klicken Sie auf [Verzerren] im Optionenmenü und machen Sie die Markierung von [Verzerren] rückgängig. Vergrößern oder verkleinern Sie das Objekt, indem Sie bei gedrückter Maustaste an einer Ecke ziehen.

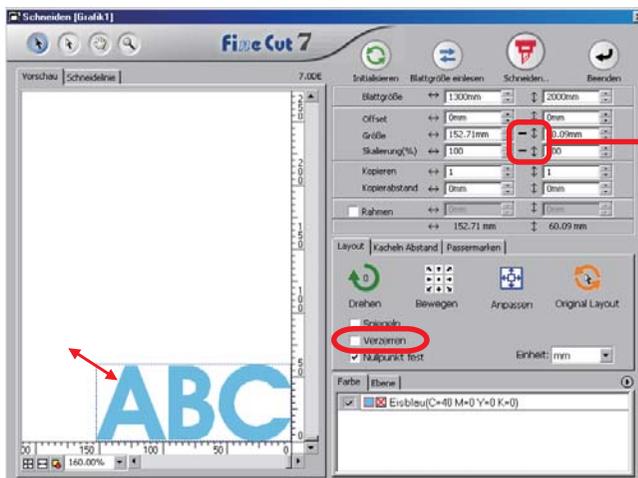


Dies weist darauf hin, dass das Bildseitenverhältnis fest eingestellt ist. (Lesen Sie dazu Seite 113.)

2 Vergrößern oder verkleinern Sie das Objekt nur entlang der horizontalen oder vertikalen Richtung.

Klicken Sie auf [Verzerren] im Optionenmenü. Vergrößern oder verkleinern Sie das Objekt, indem Sie bei gedrückter Maustaste an der linken oder rechten Ecke oder oben oder unten am Objekt ziehen.

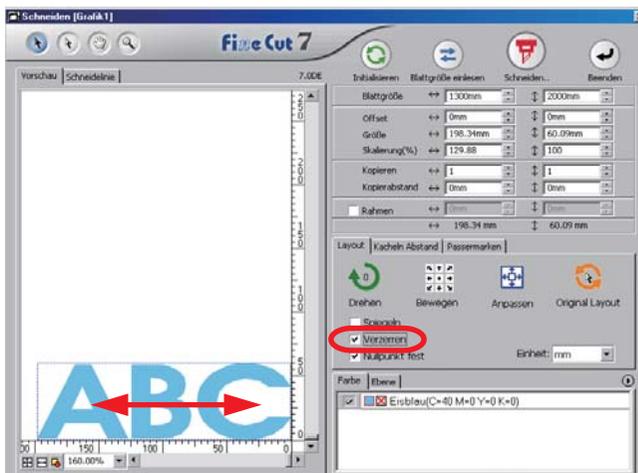

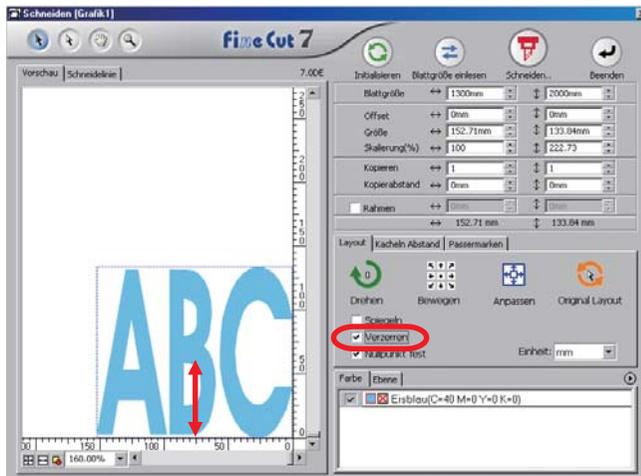

- Ziehen Sie mit der Maus, während Sie die Umschalttaste auf der Tastatur gedrückt halten, um das Objekt mit beibehaltenem Bildseitenverhältnis zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Verändern Sie die horizontalen und vertikalen Größen getrennt voneinander, bevor Sie die Option Verzerren deaktivieren, um das Objekt mit dem neuen Bildseitenverhältnis zu vergrößern oder zu verkleinern.


Geben Sie die Werte der Größe und die Skalierung im Eingabefeld für die Größe ein, um das Objekt noch genauer zu vergrößern oder zu verkleinern.

Blattgröße	↔	183mm	↕	248mm
Offset	↔	0mm	↕	0mm
Größe	↔	225.89mm	↕	89.98mm
Skalierung(%)	↔	150	↕	150
Kopieren	↔	1	↕	1
Kopierabstand	↔	0mm	↕	0mm
<input type="checkbox"/> Rahmen	↔	5mm	↕	5mm
	↔	225.89 mm	↕	89.98 mm


Wiederholtes Ausschneiden eines Objektes (Kopieren)

Verwenden Sie die Kopierfunktion, um ein Objekt wiederholt vertikal und horizontal auszuschneiden.


Das folgenden Beispiel stellt dar, wie ABC auf einem Blatt der Größe A3 ausgeschnitten wird.

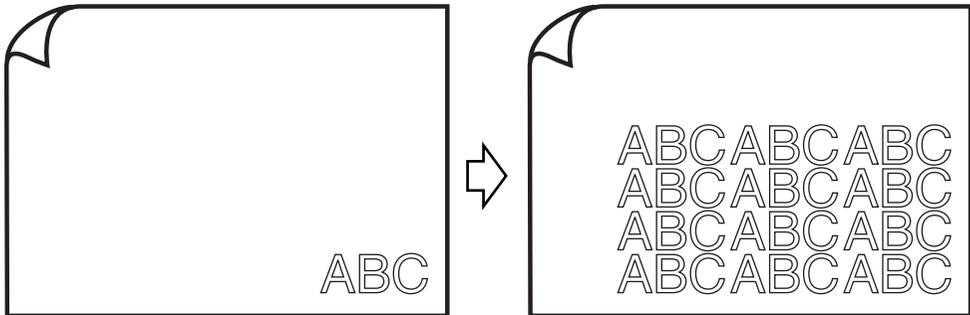

Geben Sie bei [Kopieren] den Wert 3 für Horizontal und den Wert 4 für Vertikal ein. Stellen Sie den Rand zwischen den Objekten (horizontal und vertikal) auf 5 mm.

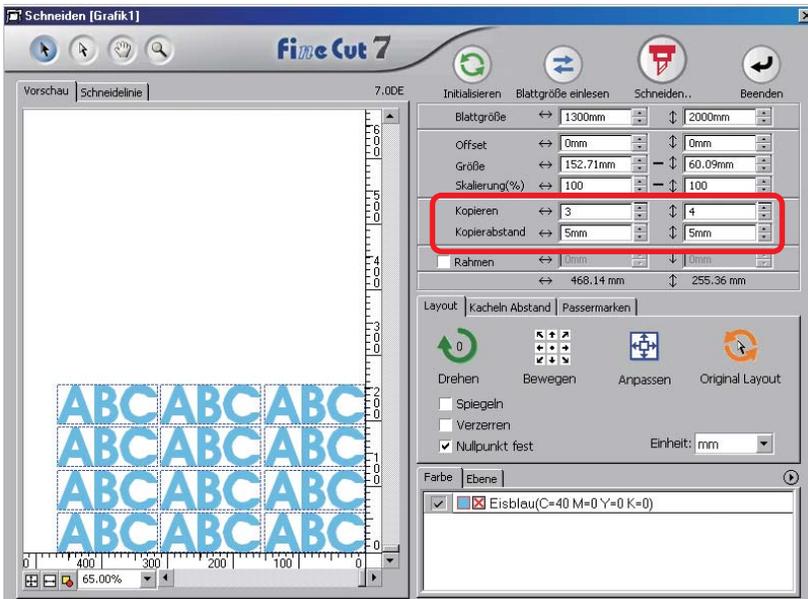

Stellen Sie einen Rahmen von 5 mm um das Objekt herum ein.

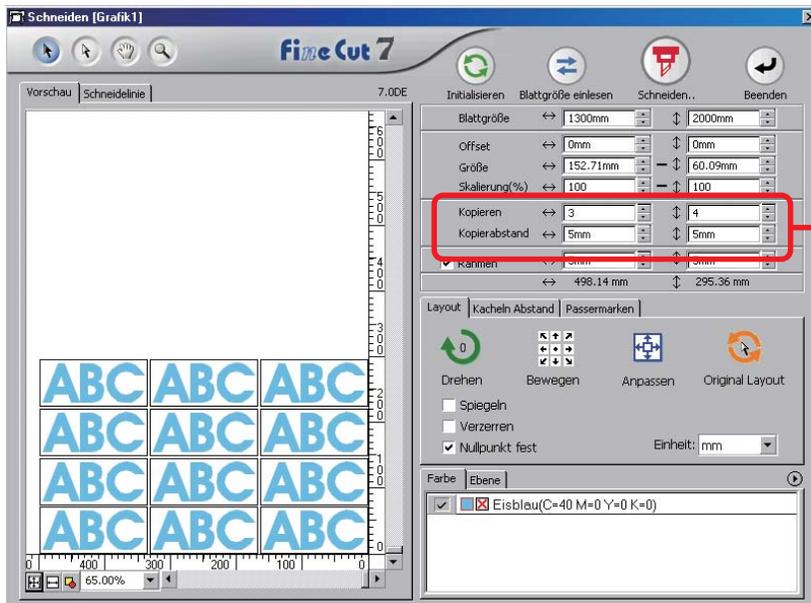

Die Gesamtlänge zeigt die Größe einschließlich der Rahmengröße an.

NOTE!

- Bei der Einstellung eines Rahmens wird dieser für jedes einzelne Objekt eingestellt. Es können nicht alle kopierten Objekte mit einem einzigen Rahmen umfasst werden.
- Beachten Sie Folgendes, wenn im Dialogfeld [Plotter-/Benutzereinstellung] die Option [CF3 (Fräsen)] ausgewählt wurde. Stellen Sie die Option [Kopierabstand] auf mindestens 10 mm. Es kann kein Rahmen erstellt werden.

Teilen und Schneiden eines Objektes (Kacheln Abstand)

Verwenden Sie die Funktion Kacheln Abstand, um das Objekt in Stücke aufgeteilt auszuschneiden.

Diese Funktion ermöglicht die Erstellung eines Zeichenbrettes, dessen Größe die Blattbreite überschreitet.

In diesem Abschnitt wird jedes geteilte Objekt als “Kachel” bezeichnet.


Teilen eines Objektes

NOTE!

Wenn im Dialogfeld [Plotter-/Benutzereinstellung] die Option [CF3 (Fräsen)] ausgewählt wird, kann die Funktion [Kacheln Abstand] nicht verwendet werden.


1

Klicken Sie auf die [Kacheln Abstand]-Registerkarte.

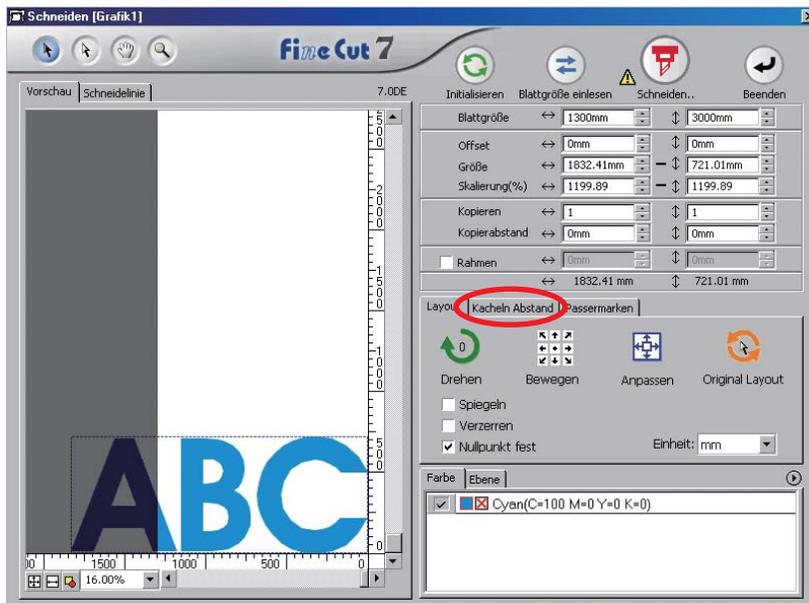

2

Stellen Sie das Kacheln Abstand-Muster ein.

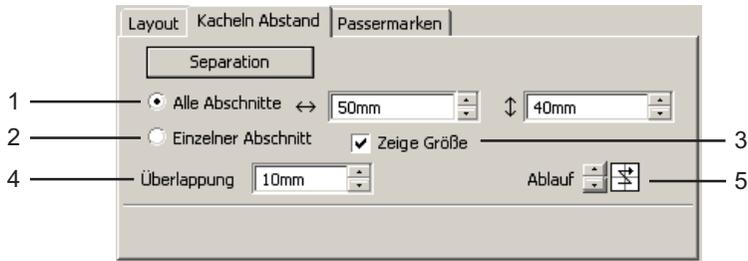

(1) Alle Abschnitte

Geben Sie die Kachelgröße ein. Teilen Sie in die gleiche Kachelgröße.


(2) Einzelner Abschnitt

Verschieben Sie die Teilungslinie des Schneidebereichs, um die Kacheln Abstand-Position zu definieren.

(3) **Zeige Größe** Hier wird die Größe der einzelnen geteilten Kacheln angezeigt.


(4) **Überlappung** Stellen Sie den Kacheln-Überlappungsrand ein.

(5) **Ablauf** Stellen Sie die Schneideabfolge für das Objekt ein. Diese Schneideabfolge ist die Reihenfolge, in der die ausgeschnittenen Kacheln auf dem Zeichenbrett befestigt werden. Die Schneideabfolge wird unten rechts bei jedem einzelnen Objekt angezeigt.

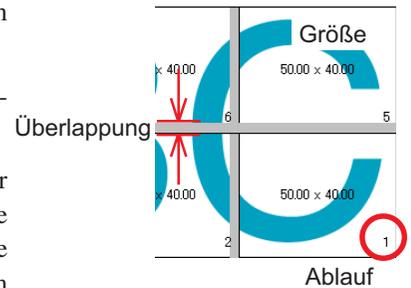


Dadurch wird die Kachelanzahl und die Überlappungsrichtung bestimmt.


Sie können einen "Ablauf" aus den folgenden acht Mustern auswählen:

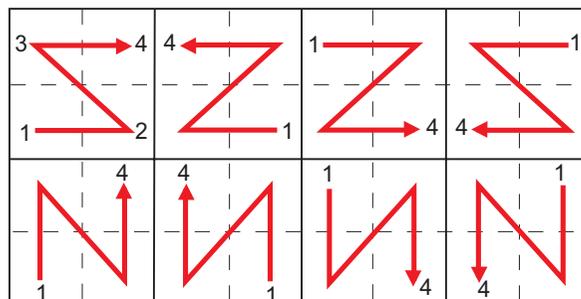

3 Klicken Sie auf die **Separation** -Taste.

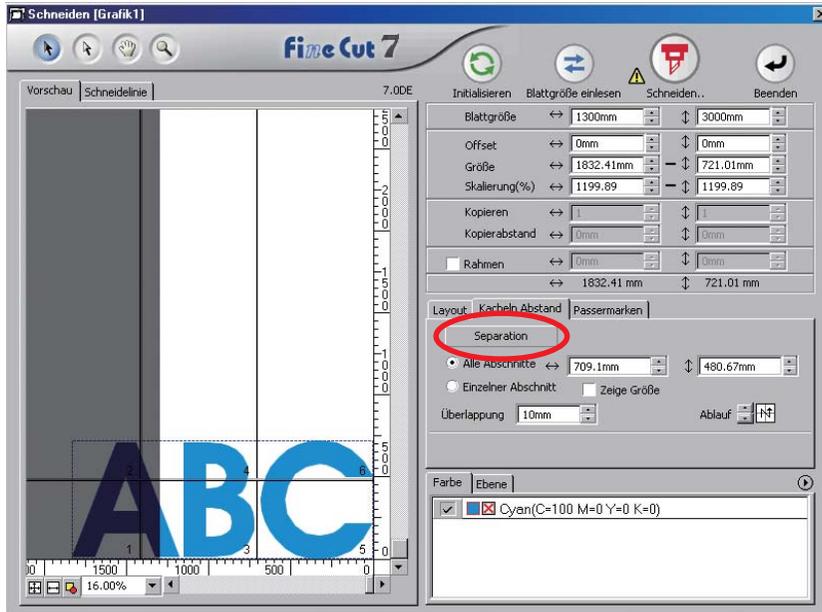


4 Das geteilte Objekt wird angezeigt.

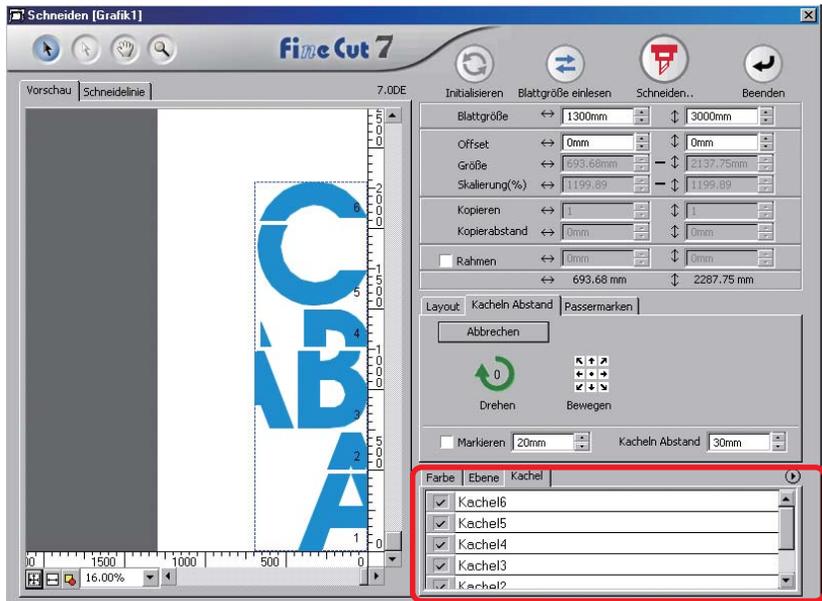


Es wird eine Kachel angezeigt.


5 Stellen Sie [Markieren] und [Kacheln Abstand] der Kacheln Abstand-Option ein.

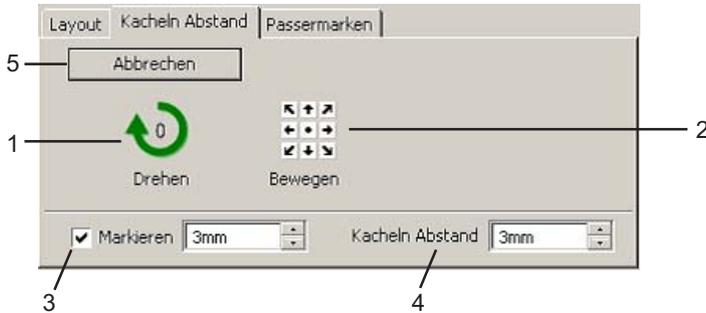

- (1) **Drehen:** Drehen Sie ein geteiltes Objekt.
- (2) **Bewegung:** Verschiebt den Gegenstand innerhalb des Blattes.
- (3) **Markieren:** Markieren Sie ein geteiltes Objekt.
Das markierte Objekt kann auf einfache Art und Weise durch die Anpassung der Markierungen aufgebaut werden.
- (4) **Kacheln Abstand:** Geben Sie den Schneideraum für ein fortwährendes Schneiden der geteilten Kacheln ein.
- (5) **Abbrechen:** Brechen Sie die Kachelseparation ab.

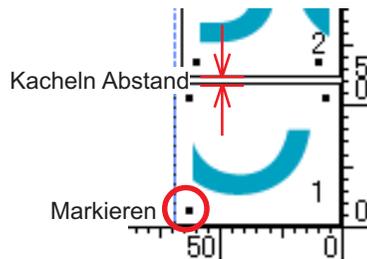

6 Wählen Sie die auszuschneidende Kachel aus der Kachelliste aus.

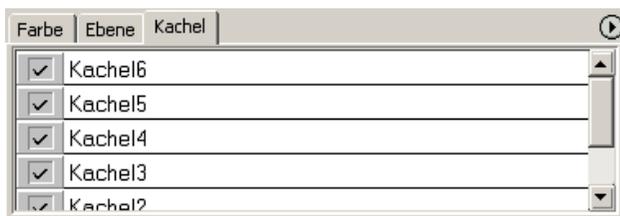

Verwendung des CoreIDRAW-Werkzeugs zur Erstellung einer Schattenumrandung

Klicken Sie auf die SchattenRand Werkzeug zeigen-Werkzeugtaste auf der FineCut-Befehlsleiste.



Nun wird die [SchattenRand Werkzeug zeigen]-Werkzeugeiste angezeigt.



Verwenden Sie dieses Werkzeug, um einen Schattentyp oder eine Schattenumrandung wie unten dargestellt zu erstellen.

Formen:



Schlagschatten



Box



Perspektive



Wurfschatten



Umrandung

Extraktion der Kontur

Erstellen Sie eine Kontur, um das Bitmap-Bild auszuschneiden. Bestimmen Sie darüber hinaus eine Farbe, die für die Erstellung der Kontur im selben Farbbereich verfügbar ist.


- 1 Öffnen Sie das Bild mit CoreIDRAW.
- 2 Wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie auf die **Kontur hinzufügen** - Taste auf der FineCut-Befehlsleiste.




NOTE!

Wenn "Es ist ein Fehler aufgetreten" angezeigt wird und eine Verarbeitung der Konturendefinition nicht möglich ist, konvertieren Sie die Datei bitte zu BMP/JPG/GIF/TIF und versuchen Sie es erneut.


- 3 Richten Sie das Auswahlverfahren für den zu extrahierenden Bereich ein.
(Hinsichtlich der Dialogbox lesen Sie bitte Seite 124.)

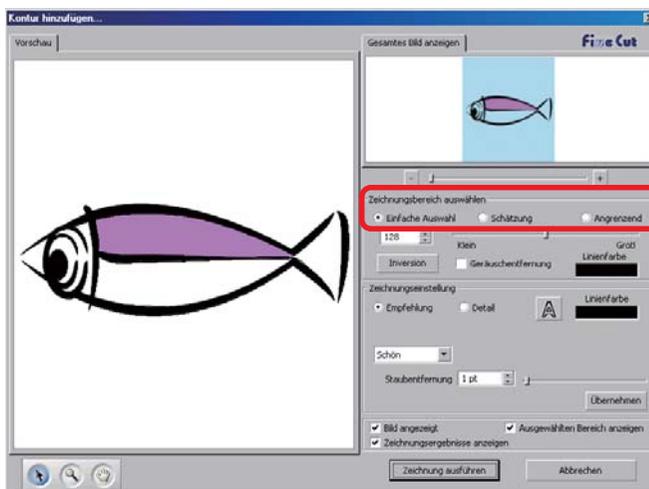

- 4 Stellen Sie den Extrahierungsbereich unter Verwendung des Schiebers ein oder geben Sie einen Wert ein, während Sie sich eine Vorschau auf das Bild anzeigen lassen.

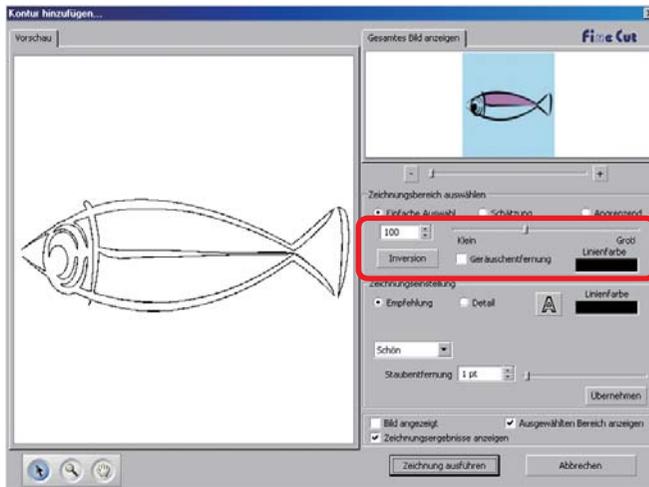


- 5 Führen Sie die Zeichnungseinstellungen durch. (Hinsichtlich der Dialogbox lesen Sie bitte Seite 125.)

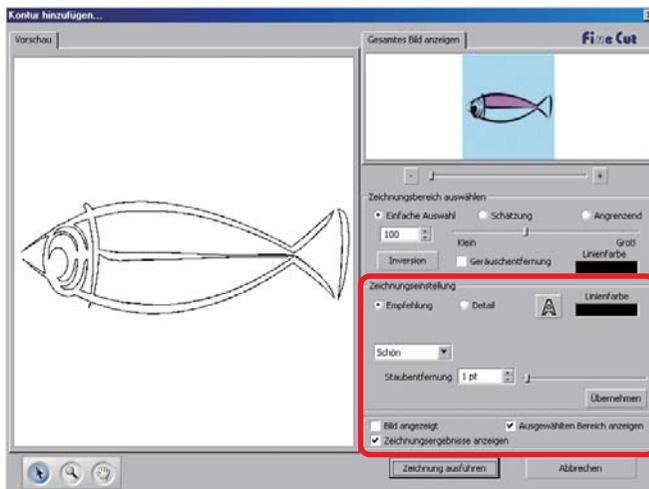

6

Klicken Sie auf [Übernehmen] und überprüfen Sie die Zeichnungslinie in der Vorschau.

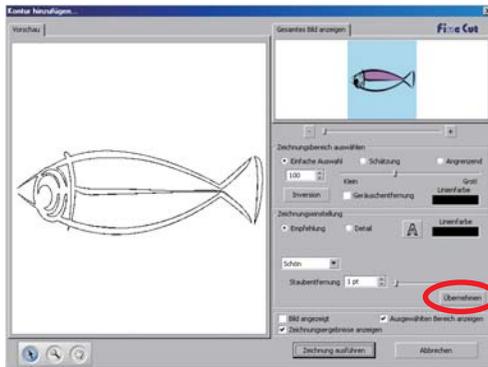

Klicken Sie auf die [Übernehmen]-Taste, um sich eine Vorschau der Zeichnungseinstellung anzeigen zu lassen.



7

Klicken Sie auf die [Zeichnung ausführen]-Taste.

Die Kontur wird unter [FC-Zeichnungsebene] erstellt.



- Durch Klicken auf [Zeichnung ausführen] wird eine neue Ebene als [FC-Zeichnungsebene 1], [FC-Zeichnungsebene 2...] erstellt. Verwenden Sie diese Funktion, um die Schneideinstellungen für jede Ebene einzustellen. (Lesen Sie dazu die Seiten 38, 94.)
- Die Daten auf dieser Ebene sind auf "Nicht Drucken" eingestellt, da sie als Schneidedaten verwendet werden. Aktivieren Sie zum Ausdrucken dieser Daten die Option "Drucken" unter CorelDRAW "Eigenschaften Ebene".

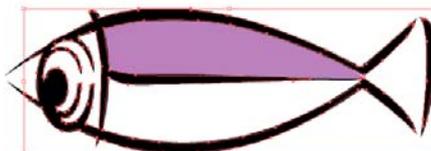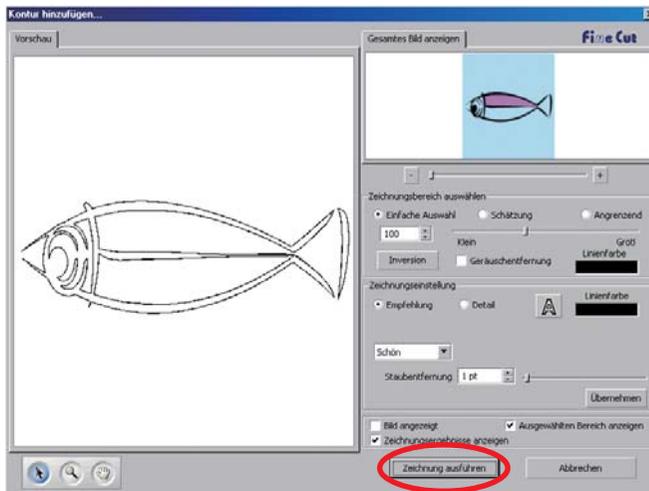

Verwenden Sie das CorelDRAW-Werkzeug, um die Linie zu bearbeiten.


- 1) Öffnen Sie das Bild mit CorelDRAW.
Vergrößern Sie die zu bearbeitende Linie mit dem Zoom-Tool von CorelDRAW, falls erforderlich.
- 2) Klicken Sie auf die [Linien ändern Werkzeug zeigen]-Werkzeuggeste auf der FineCut-Befehlsleiste.




Nun wird die [Linien ändern Werkzeug zeigen]-Werkzeuggeste angezeigt.




- 3) Degruppieren Sie das Objekt.
Klicken Sie nacheinander auf Arrangieren - Degruppierung.

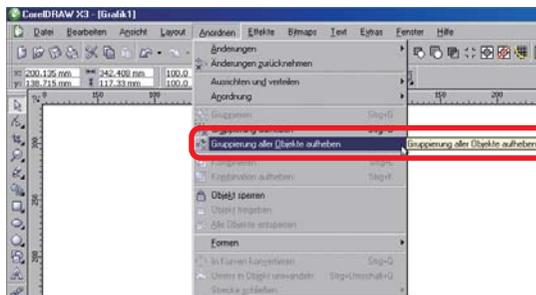

- 4) Wählen Sie die Option [Hilfsmittel 'Form'].

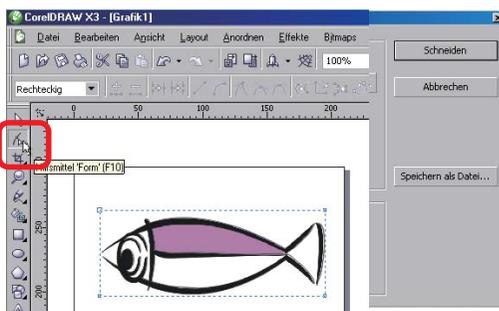

5) Wählen Sie einen Knoten oder ein Segment des Objektes aus und führen Sie die erforderliche Einstellung durch.

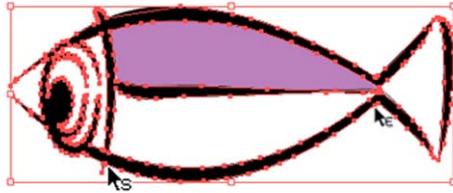

Die für den ausgewählten Knoten oder das ausgewählte Segment aktivierten Werkzeuge werden auf der [Linien ändern Werkzeug zeigen]-Werkzeugleiste angezeigt.

Erstellen einer vorgeschrittenen Linie [Entgitterhilfe]


Eine vorgeschrittene Linie um das Objekt herum ermöglicht ein vereinfachtes Ausschneiden de Objektes.

In diesem Abschnitt wird eine vorgeschrittene Linie als "Entgitterhilfe" bezeichnet. Die Entgitterhilfenfunktion ermöglicht das Erstellen einer vorgeschrittenen Linie und eines vorgeschrittenen Rahmens.

NOTE!

Stellen Sie keine vorgeschrittene Linie (Entgitterhilfe) bei einem dicken Blatt ein. Falls eine vorgeschrittene Linie (Entgitterhilfe) bei einem dicken Blatt durchgeführt wird, kann dies u. U. zu einer Beschädigung der Arbeit führen.

1 Wählen Sie das Objekt.

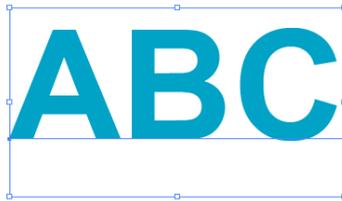

2 Klicken Sie auf die **Entgitterhilfe hinzufügen** -Taste im FineCut-Menü.


Alternativ dazu können Sie auch die Option [Entgitterhilfe hinzufügen] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



3 Stellen Sie die Entgitterhilfe ein.
Es gibt 3 Arten eines Einstellverfahrens.


1. Frei

- 1) Wählen Sie [Teilungseinstellung]-[Frei].
- 2) Stellen Sie unter [Entgitterrahmen Abstand] die Entfernung zwischen dem Objekt und dem Rahmen ein.
(In der unten aufgeführten Dialogbox ist der Abstand auf 5mm vertikal eingestellt.)
- 3) Wählen Sie unter [Richtung] die Entgitterhilfe-Richtung (horizontal oder vertikal) aus.
- 4) Klicken Sie auf die Zielposition, um eine Entgitterhilfe zu erstellen.

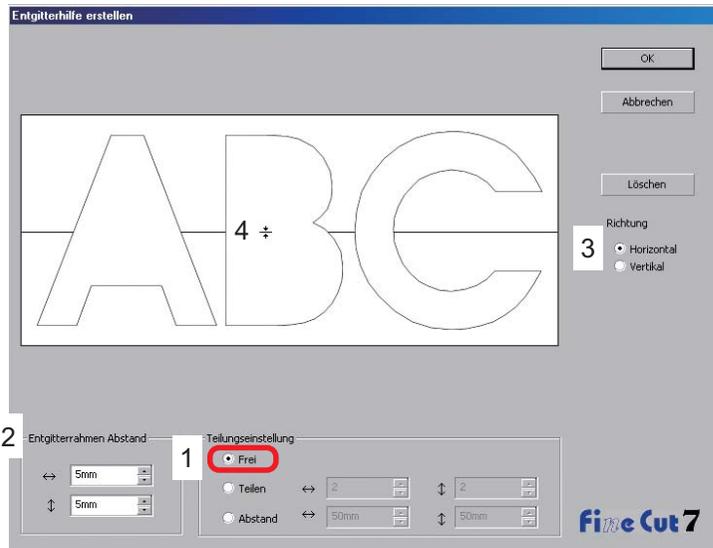


2. Teilen

- 1) Wählen Sie [Teilungseinstellung]-[Teilen].
Wählen Sie die Teilungsnummer für die horizontale und vertikale Richtung aus oder geben Sie sie ein.
- 2) Stellen Sie unter [Entgitterrahmen Abstand] die Entfernung zwischen dem Objekt und dem Rahmen ein.
(In der unten aufgeführten Dialogbox ist der Abstand auf 5 mm eingestellt.)

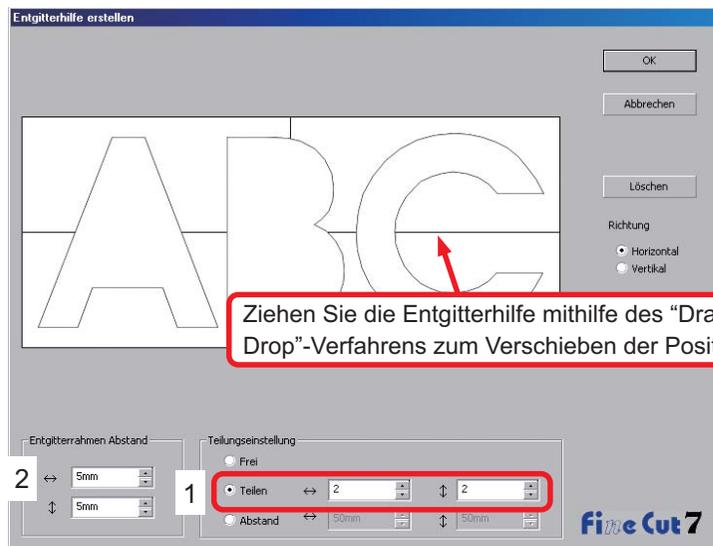

3. Abstand

- 1) Wählen Sie [Teilungseinstellung]-[Abstand].
Wählen Sie den Abstand zwischen den Objekten für die horizontale und vertikale Richtung aus oder geben Sie sie ein.
- 2) Stellen Sie unter [Entgitterrahmen Abstand] die Entfernung zwischen dem Objekt und dem Rahmen ein.
(In der unten aufgeführten Dialogbox ist der Abstand auf 5 mm vertikal eingestellt.)

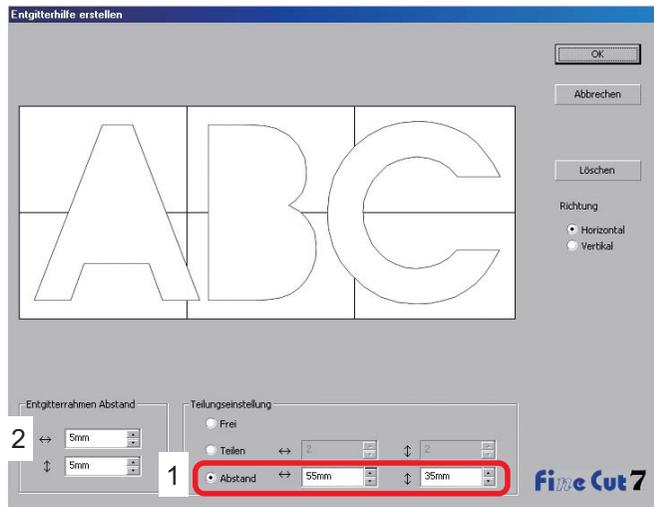


Klicken Sie auf **Abbrechen**, um ohne das Erstellen einer Entgitterhilfe am Objekt zum CorelDRAW zurückzukehren. Klicken Sie auf **Löschen**, um sämtliche Entgitterhilfen zu löschen.

Beim einzelnen Entfernen einer vorgeschrittenen Linie (Entgitterhilfe) klicken Sie bitte auf die Ziellinie und ziehen Sie sie mithilfe des "Drag-and-Drop"-Verfahrens hoch bis zum Rand des Bildschirms.

4

Klicken Sie nach der Einstellung auf **OK**.

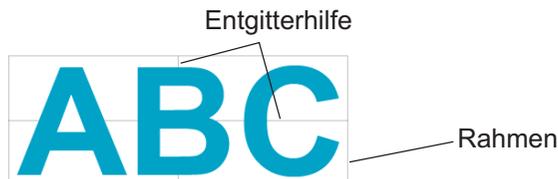


Klicken Sie zum Löschen einer erstellten Entgitterhilfe auf **Entgitterhilfe entfernen** im FineCut-Menü.




Ausschneiden eines Objektes nach Farbe

Falls ein Objekt im CorelDRAW aus mehreren Farben besteht, können Sie das spezifizierte Farbobjekt ausschneiden.

Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wie Eisblau (C = 40 %) ABC ausgeschnitten wird.

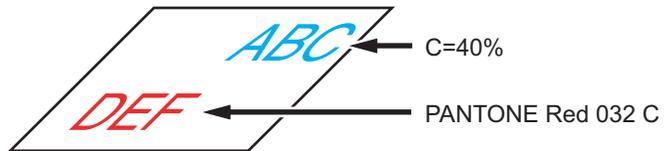


Die Farbliste der Plot-Dialogbox zeigt die Farbkonfiguration des Objektes an. Machen Sie die Markierung des Kontrollkästchens der Farbeinstellung von Objekt-DEF rückgängig. Objekt-DEF wird im Schneidebereich nicht mehr angezeigt.

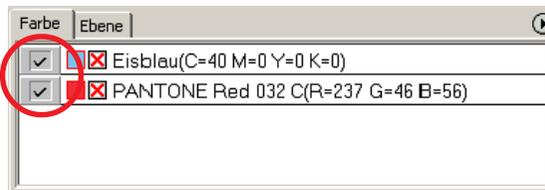

Farbliste

Die Farbliste zeigt sämtliche Farben an (einschließlich PANTONE und anderer Eigenschaften), die für ein Objekt verwendet werden. Zudem werden die Farben der Auffüllung sowie Strichfarben eines Objektes angezeigt.

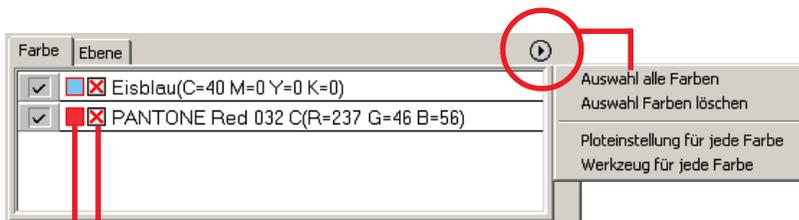

Konturfarbe: Hier werden Informationen über die Konturfarbe angezeigt.


Füllfarbe: Hier werden Informationen über die Füllfarbe angezeigt.

Erhalten eines Layouts (Nullpunkt fest)

Einstellung Nullpunkt fest

Schneideergebnis

Markieren Sie das [Nullpunkt fest]-Kontrollkästchen, um ein Objekt (ABC) unter Beibehaltung der Layout-Position auszuschneiden.

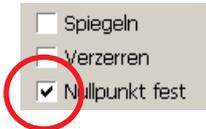


Machen Sie die Markierung des Kontrollkästchens rückgängig, um das Objekt unten rechts auf der Blattbasis (unten links bei der CF-Reihe von Mimaki) am Nullpunkt auszuschneiden.



Ausschneiden eines Objektes nach Ebene


Falls ein Objekt im CorelDRAW aus mehreren Ebenen besteht, können Sie das Objekt auf der spezifizierten Ebene ausschneiden.

Das folgenden Beispiel stellt dar, wie ABC auf Ebene 1 ausgeschnitten wird.

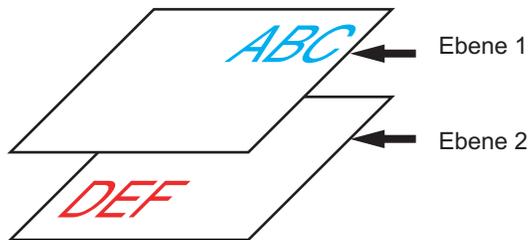

Verändern Sie die Plot-Dialogbox auf die Ebenenliste.

Machen Sie die Markierung des Ebene 2-Kontrollkästchens rückgängig.

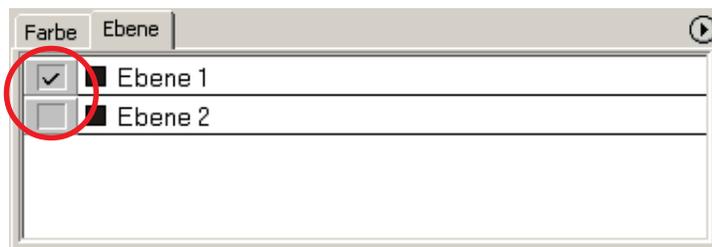

Objekt-DEF auf Ebene 2 wird im Schneidebereich nicht mehr angezeigt.

Markieren Sie das [Nullpunkt fest]-Kontrollkästchen, um ein Objekt unter Beibehaltung der Layout-Position von ABC auszuschneiden. (Lesen Sie dazu Seite 34.)

Einstellen der Schneideeinstellung


NOTE!

Diese Funktion ist nur bei MGL-IIc-Befehlen wirksam.

Beim Schneiden können Sie die Schneideeinstellungen je nach zu verwendendem Medium verändern.

1 Klicken Sie im Menü [Plotter-/Benutzereinstellung...] auf die **Unterschiedliche Ploteinstellungen....**

Alternativ können Sie auf die **Bearbeiten** -Taste in der Plot-Dialogbox klicken. (Lesen Sie dazu Seite 120.)

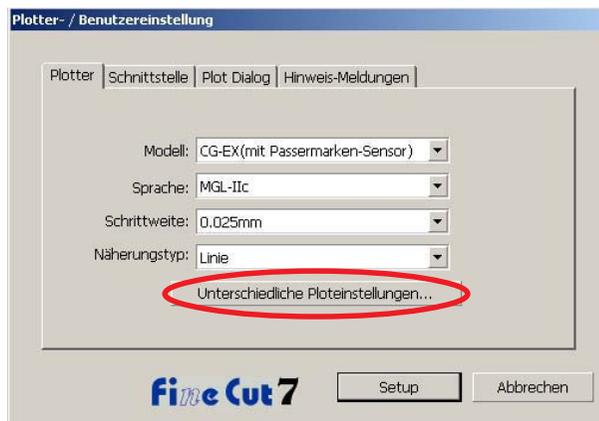

2 Die Bearbeitungsdialogbox wird angezeigt.

Die Einstellungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nachdem, welches Modell im Dialogfeld [Plotter-/Benutzereinstellung] ausgewählt wurde. Nehmen Sie die Einstellungen vor und klicken Sie auf [Setup].

(Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 102.)

3 Schneiden Sie die zu schneidenden Daten.

Klicken Sie auf die **Schneiden**-Taste im FineCut-Menü.

Alternativ dazu können Sie die Option [Schneiden] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



4 Klicken Sie auf die Taste Schneiden.

Die Ausplotten-Dialogbox wird angezeigt.

Markieren Sie [Auswahl-Einstellung], um die in der Dialogbox “Unterschiedliche Ploteinstellungen...” eingestellte AusgabeEinstellung auszuwählen. (Lesen Sie dazu Seite 120.)



Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um zur Dialogbox “Unterschiedliche Ploteinstellungen...” zu gehen und die AusgabeEinstellung zu bearbeiten.

5 Klicken Sie auf die **Schneiden**-Taste.

NOTE!

Falls mit der Einstellung “Auswahl-Einstellung” oder “Benutzerdefiniert” geschnitten wird, gibt die Einstellung den Wert der Einstellung Geschwindigkeit/Andruck/Offset des Plotters wieder. Drücken Sie zur Rückstellung des Wertes auf den vorherigen Einstellwert im Plotter die TOOL-Jog-Taste, wenn sich der Plotter im LOCAL-Modus befindet.


<Einstellen der AusgabeEinstellung für jede Farbe/Ebene:>

Die AusgabeEinstellung ist für jede Farbliste oder Ebenenliste einstellbar. Bei einem feinen Objekt oder bei kleinen Buchstaben erstellen Sie bitte ein Objekt auf jeder einzelnen Farbe oder Ebene, und stellen Sie die geeignete AusgabeEinstellung (untere Schneidengeschwindigkeit usw.) für die einzelnen Punkte ein, um einen ordentlichen Schneidebetrieb durchzuführen.


Zudem können Sie bei der CF/CF2/DC/CF3-Reihe gleichzeitig ein Schneiden und Erstellen einer Lineallinie durchführen, indem Sie die Werkzeuge für die jeweilige Farbe oder Ebene einzeln bestimmen.

Schneiden Sie beim Ändern der AusgabeEinstellung ein rotes "B" aus.


- 1 Klicken Sie auf die Taste oben rechts auf der Farbliste (Ebenenliste).

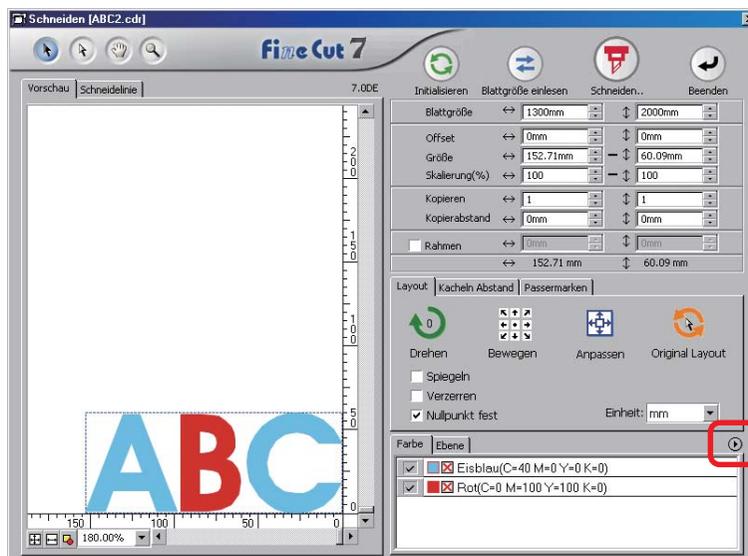

- 2 Wählen Sie die Option [Ploteinstellung für jede Farbe (Ebene)] oder [Werkzeug für jede Farbe(Ebene)].

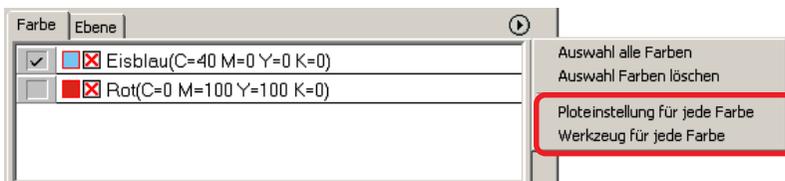

In der Fall "Ebene" ist der Vorsprung vorgewählt worden

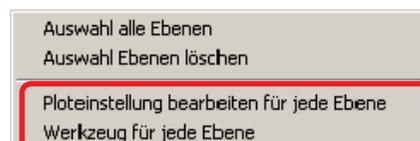


3


Lassen Sie sich die folgende Dialogbox anzeigen.

Klicken Sie auf **OK**.


Bei Auswahl von [Ploteinstellung bearbeiten für jede Ebene (Farbe)]:

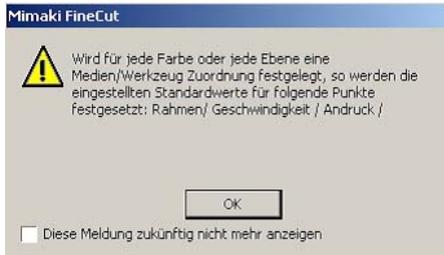

Bei Auswahl von [Werkzeug für jede Ebene (Farbe)]:

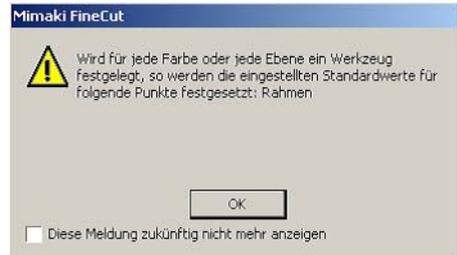


Bei Verwendung der CF3/CJV30/TPC-Reihe:

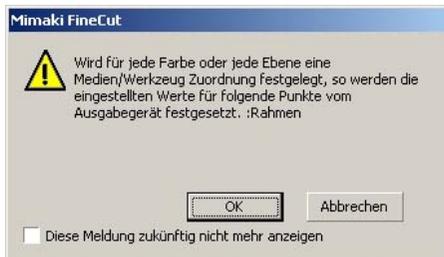

NOTE!

Bei Auswahl von [Ausgabeeinstellungen für jede Farbe und Ebene] sind Sie nicht in der Lage, den eingestellten Wert des Schneideplotters zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche Einstellungen (Geschwindigkeit/Andruck/Offset) im Kontrollkästchen markieren.

Falls kein Kontrollkästchen markiert wird, wird der Schneidebetrieb mit den Standard-Einstellwerten durchgeführt. (Bei der CF3/CJV30/TPC-Reihe wird mit der Schneideplotter-Einstellung geschnitten.)

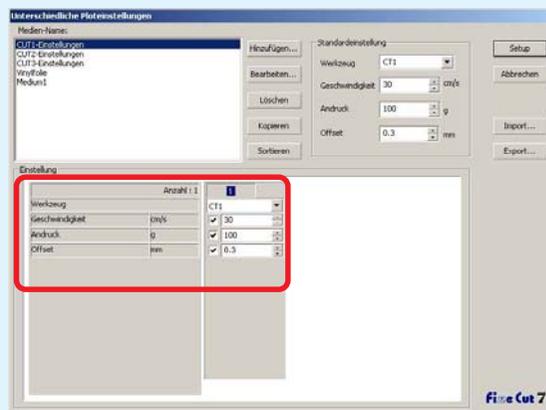


Bei der Spezifizierung eines Rahmens, einer Justiermarke Mitte oder einer Justiermarke Ecke wird der Schneidebetrieb auch mit den Standard-Einstellwerten durchgeführt.

4

Die eingestellte Ausgabebeeinstellung wird rechts angezeigt.


Klicken Sie auf die rechte Taste , um die Farblisten-Ausgabebeeinstellung von "B" auf die "CUT3"-Ausgabebeeinstellung einzustellen.

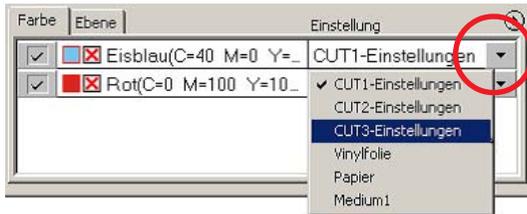

5

Bei einer Änderung der Ausgabebedingungen klicken Sie bitte auf die rechte obere Taste und wählen Sie [Ploteinstellungen bearbeiten...].


Der Bildschirm wird zur Dialogbox [Unterschiedliche Ploteinstellungen] umgeschaltet, in der Sie die Ploteinstellungen bearbeiten können.

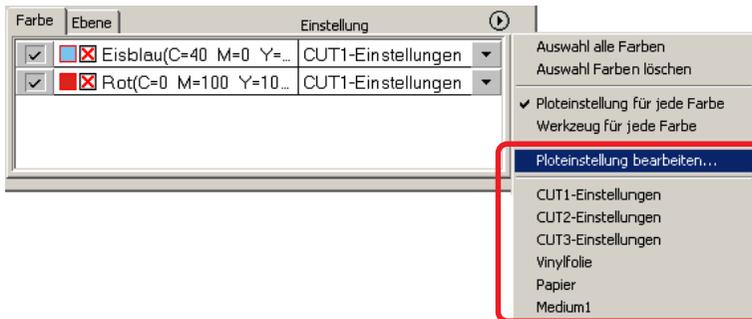

Bei Auswahl von [Ploteinstellungen für jede Farbe] oder [Werkzeug für jede Farbe] wird die voreingestellte Ausgabebeeinstellung angezeigt. Sämtliche Einstellungen im Verzeichnis beziehen sich auf die hier ausgewählten Ausgabebeeinstellungen.

6


Klicken Sie auf die Taste  Schneiden, um sich die Ausplotten-Dialogbox anzeigen zu lassen.

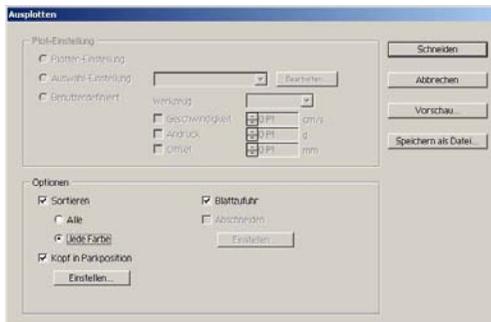


Klicken Sie auf .

Schneiden in bestimmter Farben-/Ebenen-Ausgabereihenfolge

Beim Schneiden wird die Ausgabe mit dem unten im Farb- oder Ebenenverzeichnis angezeigten Objekt gestartet. Durch eine Änderung der Ausgabereihenfolge entsprechend der Farbe oder Ebene können Sie in der gewünschten Reihenfolge schneiden. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Einstellung der Werkzeuge nach Farbe oder Ebene eine Umschaltung der Betriebsreihenfolge mehrerer Werkzeuge. Ziehen Sie mit dem "Drag-and-Drop"-Verfahren an den Farben oder Ebenen, um die Ausgabereihenfolge zu ändern.

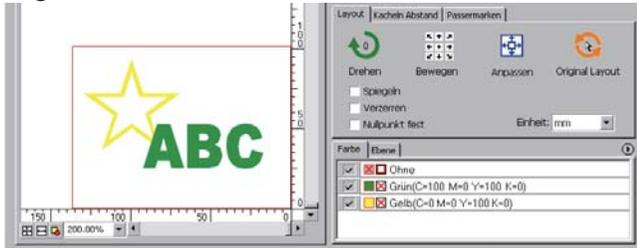


- 1 Ziehen Sie zunächst die rote Farbe im Farbverzeichnis nach unten, um das erste Schneiden des roten Rahmens mit dem [HLF]-Werkzeug durchzuführen.

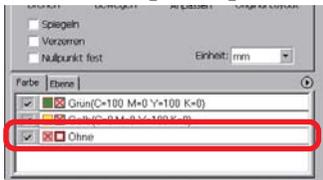


- 2 Wählen Sie nach der Änderung der Schneidereihenfolge das [HLF]-Werkzeug.

Lesen Sie hinsichtlich der Einstellung des Werkzeugs und der Plot-Einstellungen den Abschnitt <Einstellung der Ausgabeinstellung der jeweiligen Farbe/Ebene> (Seite 38 bis 40).

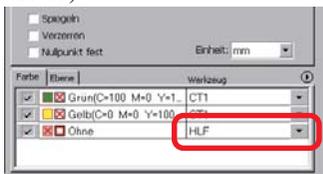

NOTE!

Markieren Sie nach der Durchführung der Einstellungen auf dem [Ausplotten]-Bildschirm die Option [Jede Farbe/Jede Ebene].

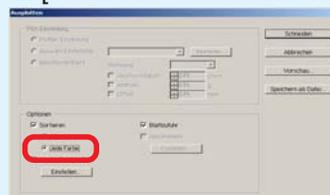


Einstellen der Kopfrückzugsposition und des Nullpunkts


Sie können die Kopfposition nach dem Schneiden einstellen.

Stellen Sie die Kopfposition/den Nullpunkt für die automatische Erneuerung des Nullpunkts nach dem Schneidebetrieb ein, um ein Schneiden an der gleichen Stelle wie beim vorherigen Schneiden zu verhindern.

- 1 Klicken Sie auf die Taste  Schneiden in der Schneiden-Dialogbox, um sich die Ausplotten-Dialogbox anzeigen zu lassen.

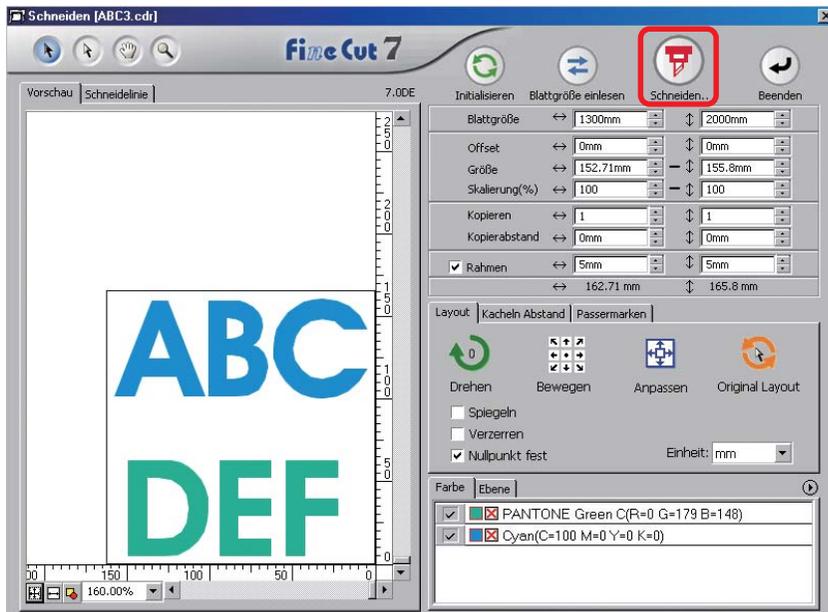


- 2 Markieren Sie das [Kopf in Parkposition]-Kontrollkästchen.

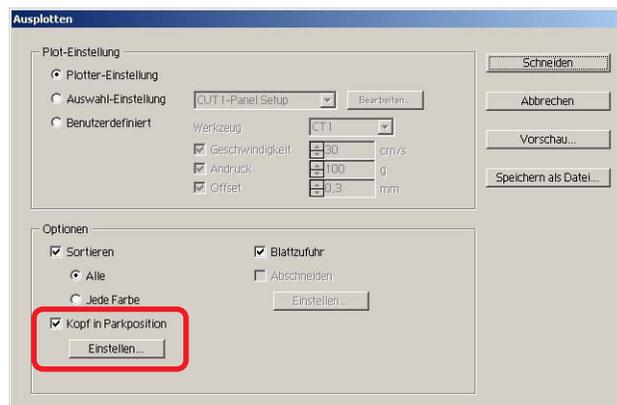

3

Klicken Sie beim Verändern der Kopfposition nach Schneiden oder bei der Einstellung des Ursprungs zur Kopfposition auf die Einstellen -Taste, um sich die Dialogbox [Kopfposition nach Schneiden] anzeigen zu lassen.

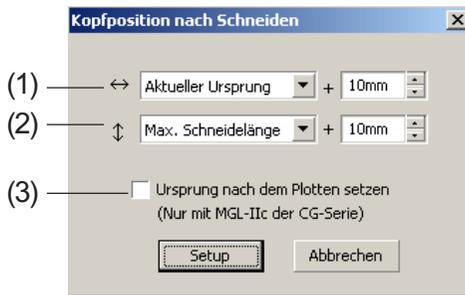

Standardeinstellung

- (1) Aktueller Ursprung : 0 mm in horizontaler Richtung vom aktuellen Ursprung
- (2) Max. Schneidelänge : +100 mm in Längsrichtung von der maximalen Schneidelänge
- (3) Blatteinzug-Originalrevision : Nein

(1) Stellen Sie die Kopfposition nach dem Schneiden für die horizontale Richtung ein.

Die Bezugsposition ist unter [Aktueller Ursprung] oder [Max. Schneidebreite] auswählbar. Beispielsweise wird in der oben aufgeführten Abbildung der Kopf für die horizontale Richtung zu der Position bei +1 cm vom aktuellen Ursprung zurückgezogen.

(2) Stellen Sie die Kopfposition nach dem Schneiden für die Längsrichtung ein.

Die Bezugsposition ist unter [Aktueller Ursprung] oder [Max. Schneidelänge] auswählbar. Beispielsweise wird in der oben aufgeführten Darstellung der Kopf für die Längsrichtung zu der Position bei +1 cm von der max. Schneidelänge zurückgezogen.

(3) Stellen Sie die Kopfposition nach dem Schneiden als Ursprungsposition ein.

(Diese Funktion ist nur für die MGL-IIc-Befehle bei der CG/CJV30/TPC-Reihe von Mimaki wirksam.)

Markieren Sie diese Option für die Verwendung so nützlicher Betriebe wie beispielsweise kontinuierliche Ausgabe.

NOTE!

Bei der Markierung von "Ursprung nach dem Plotten setzen" kann die Funktion [KOPIEN] oder [TEILUNG CUT] am Plotter nicht normal ausgeführt werden. Machen Sie die Markierung von "Ursprung nach dem Plotten setzen" rückgängig, bevor Sie die Funktion [KOPIEN] oder [TEILUNG CUT] verwenden.

Klicken Sie auf Setup, um zur Ausplotten-Dialogbox unter Schritt 2 zurückzukehren.

4

Klicken Sie auf die Schneiden-Taste, um das Schneiden durchzuführen.

Der Plotterkopf bewegt sich nach dem Schneiden der Daten zur zuvor bestimmten Position.

Schneidevorgang mit der Vorschau prüfen

Bevor Sie Objekte schneiden, können Sie den Schneidevorgang mit Ihren Ploteinstellungen in der Vorschau prüfen.


- 1 Öffnen Sie ein Objekt in CorelDRAW und klicken Sie auf der FineCut-Befehlsleiste auf die Schaltfläche **Plotter-/Benutzereinstellung**.

Klicken Sie auf **Unterschiedliche Ploteinstellungen...** und legen Sie die Ploteinstellungen fest. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 102)



- 2 Klicken Sie auf der FineCut-Befehlsleiste auf die Schaltfläche **Schneiden**.


- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Schneiden**.

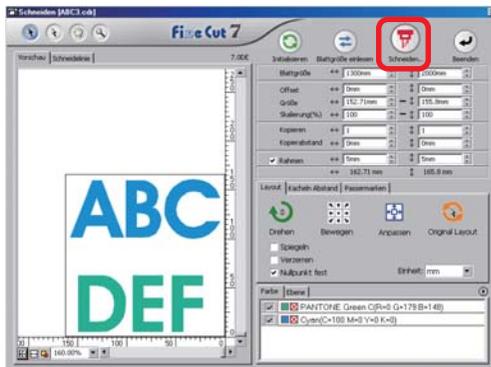

- 4 Legen Sie im Dialogfeld "Ausplotten" die Ploteinstellungen fest.


(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 120)

- 5 Klicken Sie auf **Vorschau**.

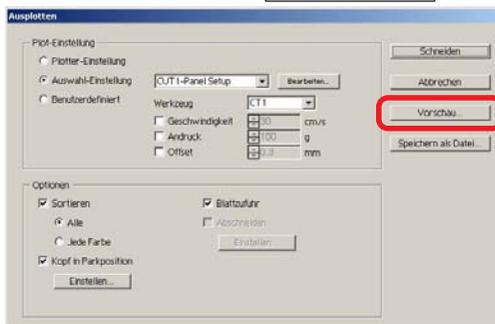

6

Überprüfen Sie die Schneidelinie in der Vorschau.

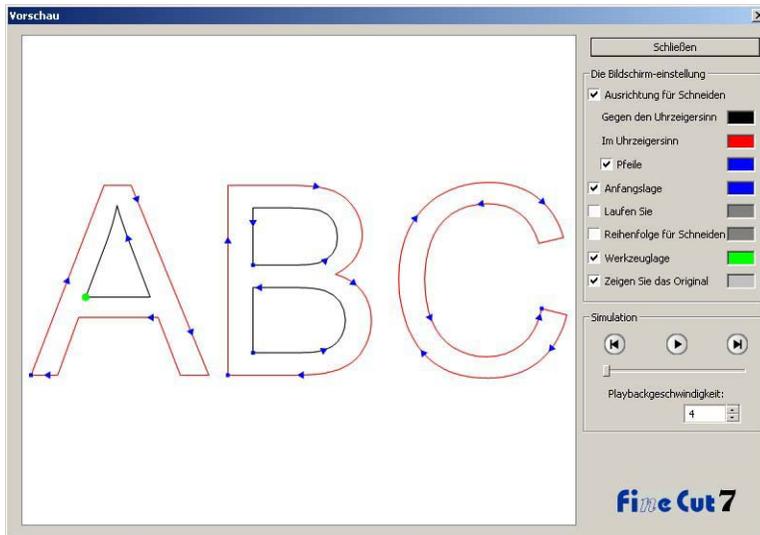

- Um die Farbe der Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf die Farbe rechts neben der jeweiligen Einstellung.
- Wenn Kopieren/Passermarken-Trennung aktiviert wurde, zeigt die Vorschau die Kopie/Trennung nicht an.

Ausrichtung für Schneiden:

Zeigt eine schwarze Linie für das Schneiden gegen den Uhrzeigersinn und eine rote Linie für das Schneiden im Uhrzeigersinn an. Wenn die Option [Pfeile] aktiviert wird, wird die Ausrichtung für das Schneiden mit Pfeilen angezeigt.



Im Falle einer unterbrochenen Linie werden beide Richtungen in schwarz angezeigt.

Anfangslage: Zeigt den Ausgangspunkt für das Schneiden in blau an.

Laufen Sie: Zeigt die Bewegungslinie beim Anheben des Werkzeugs in gelb an.

Reihenfolge für Schneiden: Zeigt die Schneidereihenfolge mit Zahlen an.

Werkzeuglage: Zeigt die Position des Werkzeugs (des Werkzeugkopfs) in grün an. Zeigt eine Simulation an, bei der Sie die Bewegung des Werkzeugs prüfen können.

Zeigen Sie das Original: Zeigt das CorelDRAW-Objekt, das von FineCut eingelesen und im Plot-Dialog verarbeitet wird, im Zustand vor dem Schneiden an.

7

Klicken Sie in der Simulation auf  und überprüfen Sie die Bewegung des Schneidens.

Um in den Zustand vor dem Schneiden zurückzukehren, klicken Sie auf . Um in den Zustand nach dem Schneiden zu gehen, klicken Sie auf .

Der Schiebebalken zeigt die Simulation aus einer beliebigen Position.

Um die Geschwindigkeit der Simulation festzulegen, stellen Sie [Playbackgeschwindigkeit] ein.

8

Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 1 oder Schritt 4 und nehmen Sie die Ploteinstellung vor.



Bei der CF-Serien können Sie mit der Vorschau die folgenden Einstellungen überprüfen.

- Anfangslage für das Schneiden
Stellen Sie die Option [Optimieren Sie die Anfangslage für Schneiden] im Dialogfeld Ausplotten ein. (Seite 122)

Bei CF3 (Fräsen) können Sie folgende Einstellungen in der Vorschau überprüfen.

- Anfangslage für das Schneiden
Stellen Sie die Option [Optimieren Sie die Anfangslage für Schneiden] im Dialogfeld Ausplotten ein. (Seite 122)
- Versatz/Ausrichtung für Schneiden
Stellen Sie einzelnen Einstellungen unter [Optionen] im Dialogfeld Ausplotten ein. (Seite 121)
- Position der Schneidelinie
Stellen Sie [Durchmesser des Fingerfräsers] im Dialogfeld Unterschiedliche Ploteinstellungen ein. (Seite 106)

9

Überprüfen Sie die Vorschau erneut und klicken Sie auf **Schließen** .


10

Klicken Sie im Dialogfeld Ausplotten auf Schneiden, um mit dem **Schneiden** zu beginnen.

2. Befestigen eines Rahmens

Diese Funktion ermöglicht die automatische Erstellung von Umrisslinien.

- 1 Wählen Sie das Objekt aus, um das herum eine Umrisslinie erstellt werden soll.

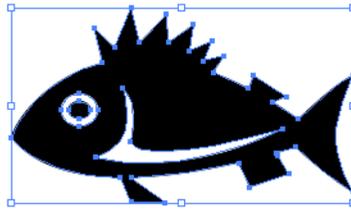


- 2 Klicken Sie auf die **Kontur hinzufügen** -Taste im FineCut-Menü.

Alternativ dazu können Sie auch die Option [Kontur hinzufügen...] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



- 3 Führen Sie eine Pfadeinstellung für den Rahmen durch.

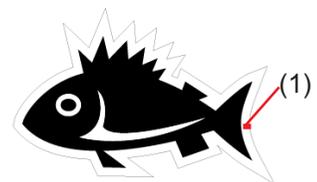

- (1) Offset: Stellen Sie den Abstand zwischen dem Objekt und dem Rahmen ein.
Bei der Eingabe eines negativen Wertes als Offset-Wert wird das Off-Schneiden ermöglicht.



Je größer der Versatzwert ist, desto ungenauer wird das Ergebnis.

Klicken Sie nach dem Setup auf die -Taste.


Der Rahmen wird extrahiert, und anschließend wird ein Pfad auf dem [FC Kontur-Layer].



- Bei jedem Ausführen der Option [Kontur hinzufügen] wird eine neue Ebene als "FC-Kontur-Layer 1", "FC-Kontur-Layer 2" erzeugt. Verwenden Sie diese Funktion, um die Schneideeinstellungen für jede Ebene einzustellen. (Lesen Sie dazu die Seiten 38, 94.)
- Die Daten auf dieser Ebene sind auf "Nicht Drucken" eingestellt, da sie als Schneidedaten verwendet werden. Aktivieren Sie zum Ausdrucken dieser Daten die Option "Drucken" unter CorelDRAW "Eigenschaften Ebene".

3-1. Passermarken-Erstellung mit der CG/CJV30/TPC-Reihe

- 1 Zeigen Sie auf die Position, an der eine Passermarke erstellt werden soll. Umfassen Sie das Objekt mit dem Rechteck-Werkzeug.

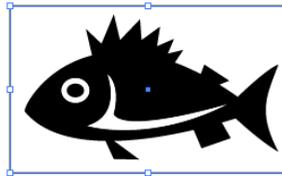


- 2 Klicken Sie auf die **Passermarken-Erzeugung** -Taste im FineCut-Menü.

Alternativ dazu können Sie auch die Option [Passermarken-Erzeugung] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



- 3 Stellen Sie die Form und die Größe der Passermarke ein. Klicken Sie nach der Einstellung auf **OK**.


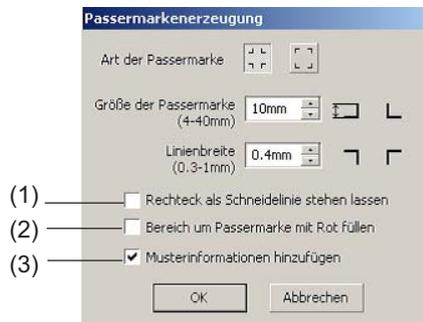


- (1) Markieren Sie das Kontrollkästchen zum Ausschneiden eines Rechtecks. (Dies bezieht sich auf das unter Schritt 1 erstellte Rechteck.)
Das verbliebene Rechteck wird in das [FC-Kontur-Layer 1 (oder eine andere neu erstellte Nummer)] verschoben.
- (2) Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Passermarken mit Punktfarbe Rot zu versehen.
Bei der Verwendung einer anderen Medienfarbe als Weiß werden die Passermarken u. U. nicht erfasst. Markieren Sie in einem solchen Fall das Kontrollkästchen für eine bessere Erfassung. Unsere Empfehlung für die umgebende Füllfarbe ist Rot (Standard) oder Weiß. Hinsichtlich des Druckverfahrens mit weißer Farbe lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Druckers.

NOTE!


Wenn die Passermarken nicht mit der umgebenden Füllfarbe Rot oder Weiß erfasst wurden, führt eine andere Farbe zum selben Ergebnis.
Je nach Art des Mediums oder der Tinte werden die Passermarken selbst bei Änderung der die Passermarken umgebenden Farbe u. U. nicht erfasst.

Die Passermarken Farbe ändern

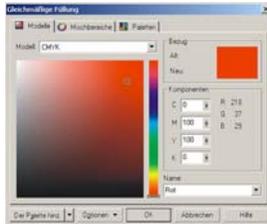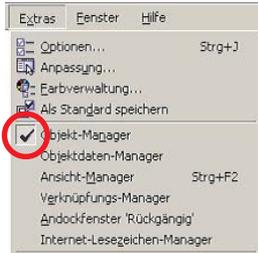

1. Wählen Sie [Extras]-[Objekt-Manager] unter CorelDRAW aus.

2. Klicken Sie auf [FineCut_TomboRound] im [Objekt-Manager], der rechts von CorelDRAW angezeigt wird.

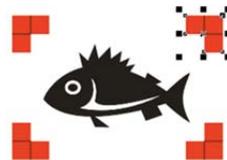


3. Doppelklicken Sie auf die "Füllung Farbe" unten rechts von CorelDRAW und ändern Sie die Farbe im [Gleichmäßige Füllung]-Fenster. Wiederholen Sie diesen Schritt auch mit den anderen drei Passermarken.

NOTE!

Stellen Sie bei Verwendung der (Siehe dazu 4-2, 4-3.) Füllfarbe um die Passermarken herum sicher, dass beim Drucken kein Spiel zwischen den Passermarken vorhanden ist.

Die Passermarken-Form ist .

Die Passermarken-Form ist .

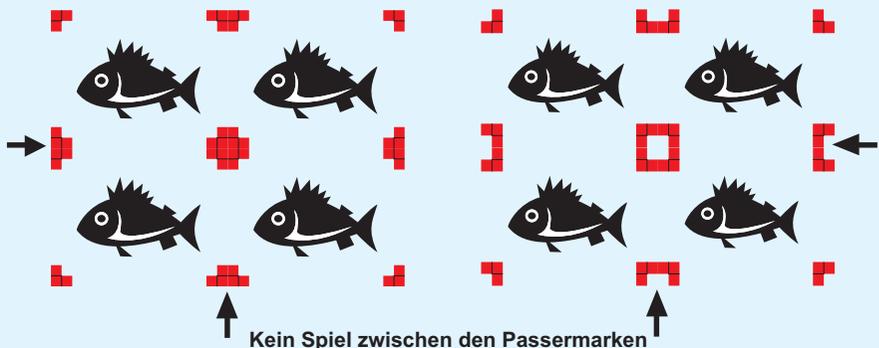


(3) (Nur beim CG-75ML.)

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Passermarken Strichcode-Musterinformationen hinzuzufügen. Dadurch wird das kontinuierliche Ausschneiden der Kontur verschiedener Daten ermöglicht. Darüber hinaus umfassen die Musterinformationen die Medien-Drehinformationen. Dies ermöglicht Ihnen die Einstellung des Mediums in jeder beliebigen Richtung, wenn die Daten für den Ausdruck gedreht wurden oder wenn das Medium ohne Aufnahme eingestellt wird.


4

Die Passermarke wird nun erzeugt. Am Drucker erfolgt die Ausgabe.

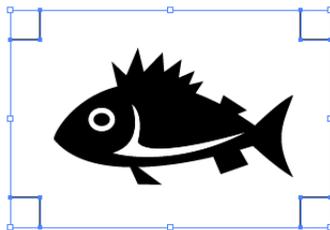

3-2. Passermarken-Erstellung mit der CF2/DC/CF3-Reihe

- 1 Zeigen Sie auf die Position, an der eine Passermarke erstellt werden soll. Umfassen Sie das Objekt mit dem Rechteck-Werkzeug.

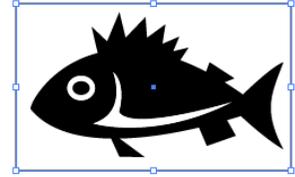


- 2 Klicken Sie im FineCut-Menü auf die Taste **Passermarken-Erstellung**.


Alternativ dazu können Sie auch die Option [Passermarken-Erzeugung] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



- 3 Stellen Sie die Größe ein (5 bis 30 mm).

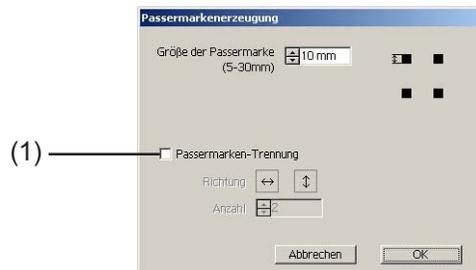

- (1) **Passermarken-Trennung**
Überprüfen Sie, ob ein Objekt zu groß ist für den Schneidebereich. Bei der Markierung von Passermarken-Trennung wird das Schneiden für jeden einzelnen Passermarken-Bereich durchgeführt.

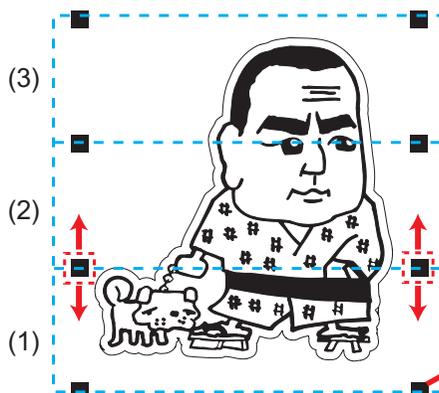


Position der erstellten Passermarke
Die Trennung kann durch die Auswahl über das [Aufnahme-Werkzeug] von CorelDRAW durchgeführt werden.

- Die Passermarke wird wie eine Gruppe eingestellt. Bewegen Sie beide, um eine Passermarken-Position nach oben/unten oder nach rechts/ links zu verschieben.

Das Schneiden wird in drei Durchgängen von (1) bis (3) durchgeführt. (Hinsichtlich weiterer Einzelheiten lesen Sie bitte den Abschnitt "Passermarken-Trennung" auf Seite 83.)

4

Die Passermarke wird erstellt. Die Ausgabe erfolgt über den Drucker.


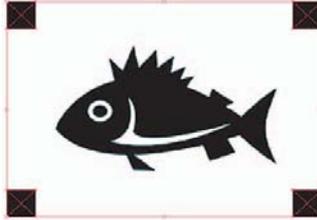


4-1. Erkennen und Schneiden von Passermarken (bei Verwendung der Reihe CG-EX)

1 Stellen Sie das Ausgabe-Resultat am Plotter ein, um die Passermarken-Erkennung durchzuführen.

Hinsichtlich des Verfahrens der Passermarken-Erkennung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.



Erkennen der Passermarke (halbautomatischer Modus)

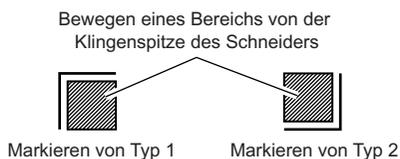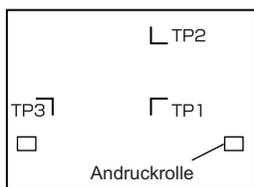

1. Legen Sie ein Blatt auf das Gerät und drehen Sie den Blatt-Einstellhebel in Ihre Richtung.
2. Drücken Sie die - oder -Taste, um die Blatterkennung durchzuführen.
3. Bewegen Sie die Schneideklingen-Spitze mit der Jog-Taste, bis sie im auf der linken Seite illustrierten Bereich angelangt ist.
4. Drücken Sie die -Taste.
Die Erkennung der Passermarken wird gestartet.
5. Nach der Erkennung der Passermarken wird die Länge (A) zwischen TP1 und TP2 auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie die -Taste.
Die Größe wird im FineCut-Modus automatisch kalibriert. Sie müssen die eigentliche Größe nicht mithilfe der Jog-Taste registrieren.
6. Nach der Erkennung der Passermarken wird die Länge (B) zwischen TP1 und TP3 auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie die -Taste.
7. Der Ursprung wird eingestellt.
8. Drücken Sie die -Taste, um in den Remote-Modus zurückzukehren.


2

Klicken Sie auf die **Passermarken-Erkennung**-Taste in der Plot-Dialogbox, um die Passermarke zu registrieren.

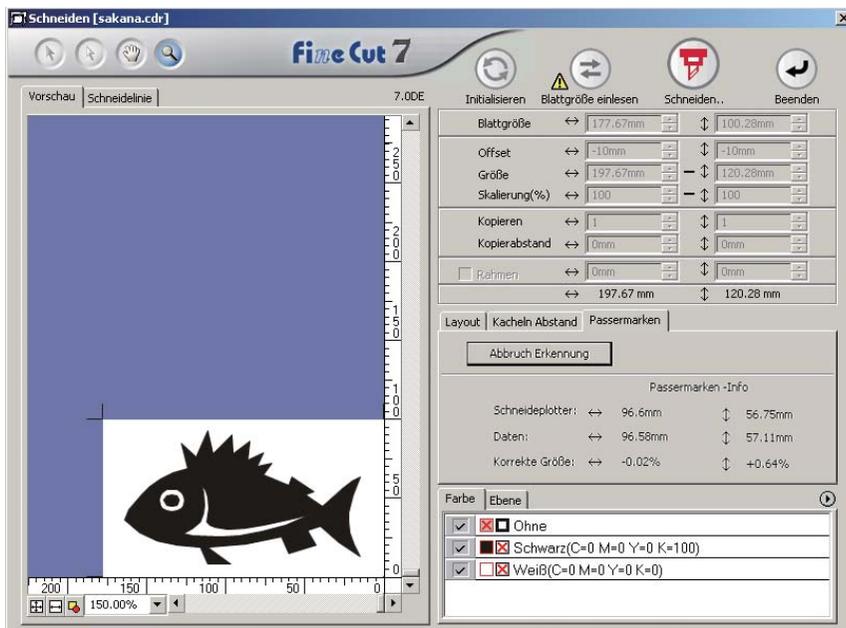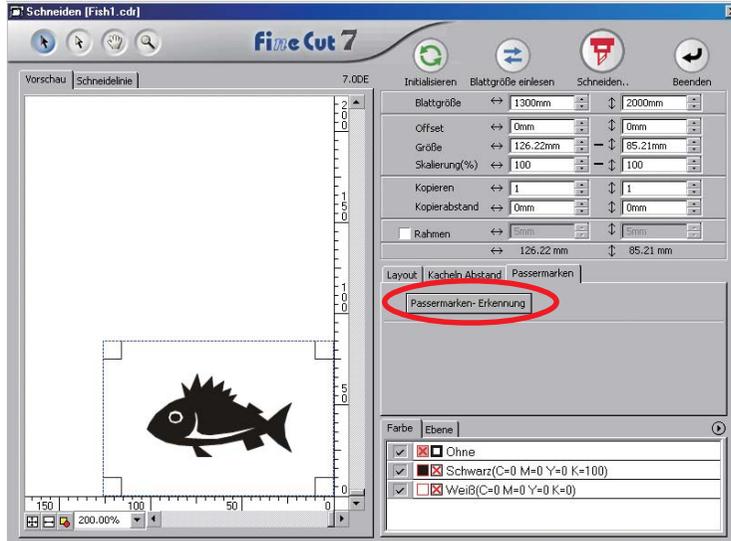

Klicken Sie auf die **Abbruch Erkennung**-Taste, um die Passermarken-Erkennung abzubrechen.

- 3 Klicken Sie auf die Taste  Schneiden, um sich die Ausplotten-Dialogbox anzeigen zu lassen.

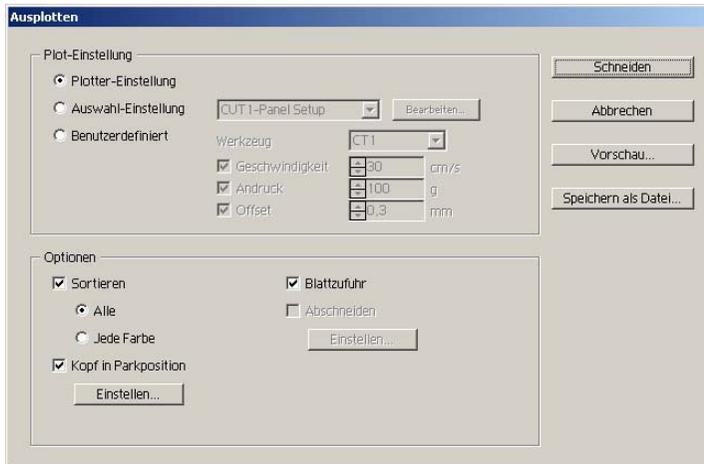

- 4 Klicken Sie auf die **Schneiden** -Taste.

4-2. Erkennen und Schneiden von Passermarken (bei Verwendung der Reihe CG-FX, CG-75ML, CG-60SR, CG-SRII, CJV30 und TPC)

FineCut ermöglicht eine schnelle Erfassung mehrerer Passermarken.

Es können zwei Schneidemuster ausgeführt werden: kontinuierliches Mehrfachschneiden derselben Daten auf einem Rollenblatt und kontinuierliches Mehrfachschneiden derselben Daten als Austausch eines einzelnen Blattes.

< Kontinuierliches Schneiden auf einem Rollenblatt >

NOTE!

- Für das kontinuierliche Schneiden ist nur ein Satz von Passermarken-Daten Passermarken verfügbar. Falls zwei oder mehr Sets von Passermarken-Daten in einem Blatt vorhanden sind, kann nicht kontinuierlich geschnitten werden.
- Stellen Sie dieselbe Größe und Position zwischen der Ausgabeblatt-Größe und der Druckposition ein.
- Bei der CJV30-Reihe oder dem TPC kann diese Art des Austauschs von Blattbögen nicht verwendet werden.




Bei Verwendung der CJV30-Reihe oder des TPC können Sie dank RasterLink auf einfachste Weise Drucken und Ausschneiden. (Seite 94)

1

Stellen Sie das Ausgabe-Resultat am Plotter ein, um die Passermarken-Erkennung durchzuführen.

Hinsichtlich des Verfahrens der Passermarken-Erkennung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.


Erkennen der Passermarke (halbautomatischer Modus)

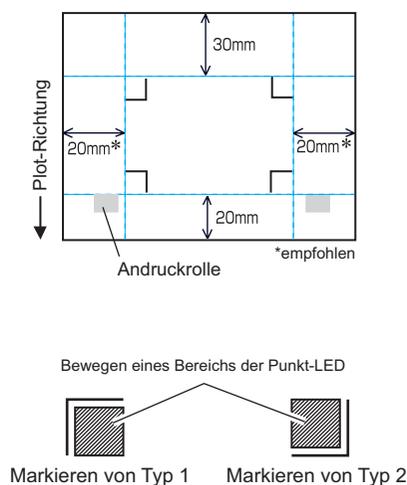

1. Aktivieren Sie die "MARK DETECT"-Funktion am Plotter. Stellen Sie die Passermarken-Informationen ein: Größe, Form usw. Wählen Sie "1 pt" als Passermarken-Erkennungszahl ein.
2. Legen Sie ein Blatt auf den Plotter und drehen Sie den Blatt-Einstellhebel in Ihre Richtung.
3. Drücken Sie die Jog-Taste, um das aufgelegte Blatt zu erkennen.
4. Bewegen Sie die Spotlight-LED in den in der linken Abbildung dargestellten Bereich.
5. Drücken Sie die **ENTER HOLD**-Taste.
6. Kehren Sie nach der Erkennung der Passermarke zum LOCAL-Modus zurück.
7. Drücken Sie die **REMOTE**-Taste, um in den Remote-Modus zurückzukehren.

2

Klicken Sie auf die **Passermarken-Erkennung**-Taste in der Plot-Dialogbox.

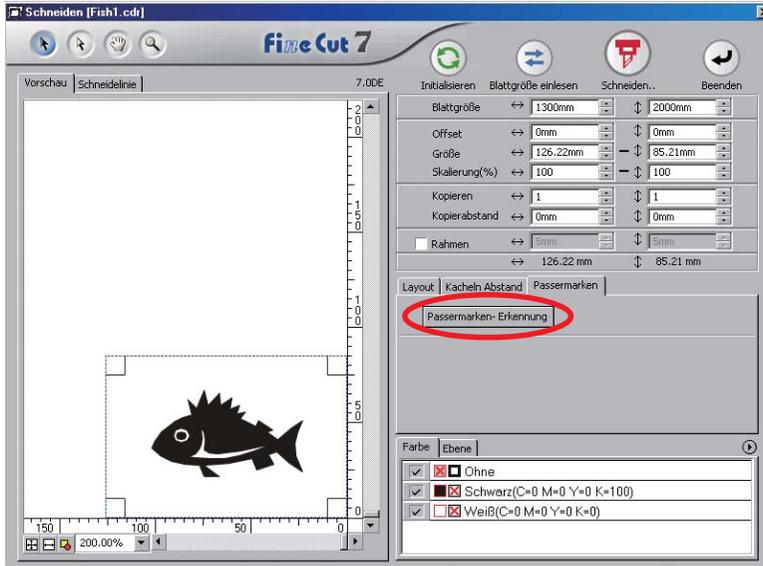

3

Stellen Sie die Passermarke für eine kontinuierliche Erkennung ein.

Wählen Sie das "Rollblatt"-Symbol (links).

Stellen Sie die kontinuierlichen Nummern für die vertikale und horizontale Richtung ein. Falls die kontinuierliche Nummer nicht bestimmt werden kann, geben Sie bitte die höchstmögliche Nummer "9999" ein.

Wählen Sie die ersten Erkennungspunkte der Passermarke aus.

Wählen Sie die zweiten und folgenden Erkennungspunkte der Passermarke aus.



Bei der Erkennung umfangreicherer Daten stellen Sie bitte mehrere Erkennungspunkte ein, um ein genaueres Schneiden zu erzielen. Bei der Erkennung weniger umfangreicherer Daten stellen Sie bitte weniger Erkennungspunkte bei den zweiten und nachfolgenden Erkennungspunkten ein, um die Erkennungszeit zu verkürzen.

Klicken Sie auf die **Abbruch Erkennung**-Taste, um die Passermarken-Erkennung abzubrechen.

4

Klicken Sie auf die Taste Schneiden.

Die Ausplotten-Dialogbox wird angezeigt. (Lesen Sie dazu Seite 120.)



Markieren Sie [Abschneiden], um das Blattschneiden automatisch nach dem Abschluss jedes einzelnen Schneidebetriebs zu aktivieren. Klicken Sie auf [Einstellen], um die Abschneiden-Setup-Informationen einzustellen.


NOTE!

Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen vor der Durchführung des Abschneidens markieren. Selbst wenn die Einstellung bei Schneideplotter auf EIN lautet, wird kein Schneidebetrieb durchgeführt, bevor nicht das Kontrollkästchen markiert wurde. Stellen Sie deshalb das Kontrollkästchen vor der Einstellung am Schneideplotter ein.



Stellen Sie die Höchstlänge von der letzten Linie bis zum Schneidepunkt ein. (Siehe dazu die unten stehende Abbildung A.)

Markieren Sie [Abschneiden nach dem Nutzen], um die Daten bei jeder Linie auszuschneiden.

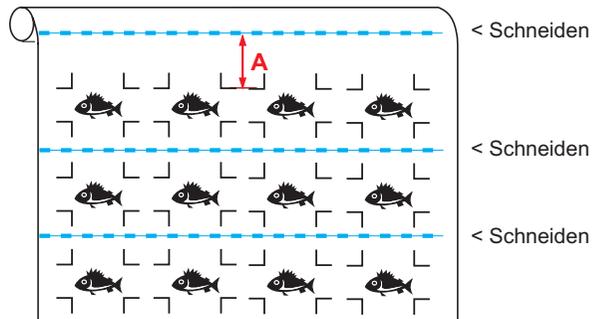

Klicken Sie auf [Setup].

- 5 Klicken Sie auf in der Ausplotten-Dialogbox, um mit dem Schneiden zu beginnen.


- Wenn gedruckte Daten durch einen Plotter mit Aufnahmefunktion (JV-Reihe von Mimaki o. Ä.) als Papierrolle aufgerollt werden

Drehen Sie die Daten mithilfe von FineCut um 180 Grad und stellen Sie am Schneideplotter die Papierrollen-Funktion direkt ein:


Dadurch wird ein kontinuierliches Schneiden der Daten ermöglicht. (Die Rolle muss nicht neu aufgerollt werden.)

Ausgabe am Drucker


Bestätigen Sie die Ränder am Blatt. (Lesen Sie dazu Seite 58.)

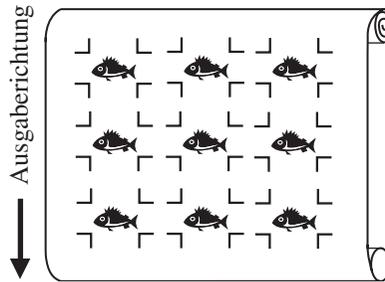


Drehen Sie die Daten um 180 Grad, bevor Sie eine Registrierung der Passermarken mithilfe von FineCut durchführen.

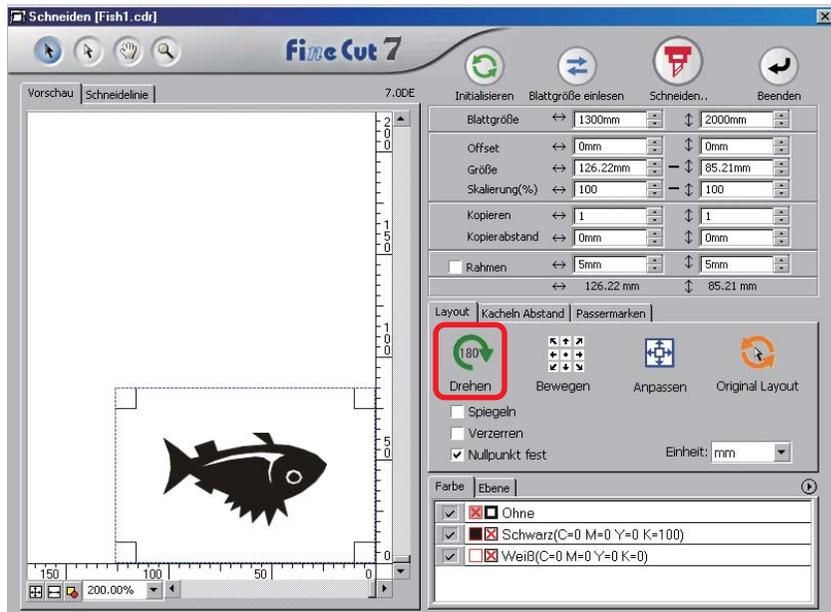

Schneideplotter

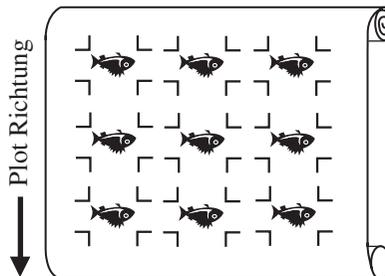

- **Wenn die kontinuierlichen Druckdaten bis zur Mitte der Linie vorhanden sind**
Führen Sie ein Schneiden in zwei Teile durch, um sämtliche Daten zu schneiden.

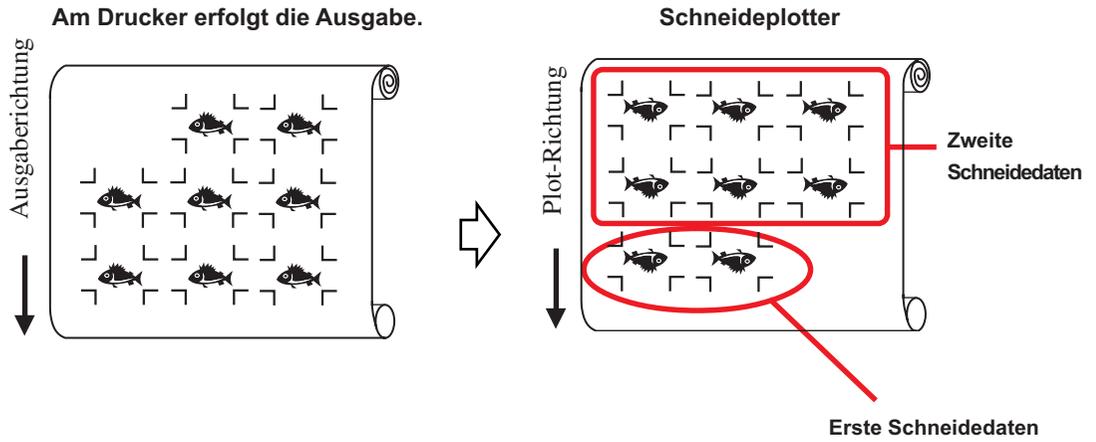

< Kontinuierliches Schneiden eines Blattes >


NOTE!

- Für das kontinuierliche Schneiden ist nur ein Satz von Passermarken-Daten (4 Passermarken) verfügbar. Falls zwei oder mehr Sets von Passermarken-Daten in einem Blatt vorhanden sind, kann nicht kontinuierlich geschnitten werden.
- Stellen Sie dieselbe Größe und Position zwischen der Ausgabeblatt-Größe und der Druckposition ein.


1 Stellen Sie das Ausgabe-Resultat am Plotter ein, um die Passermarken zu erkennen. (Lesen Sie dazu Seite 58.)

Hinsichtlich des Verfahrens der Passermarken-Erkennung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Schneideplotter.

2 Klicken Sie auf die **Passermarken-Erkennung**-Taste in der Plot-Dialogbox.

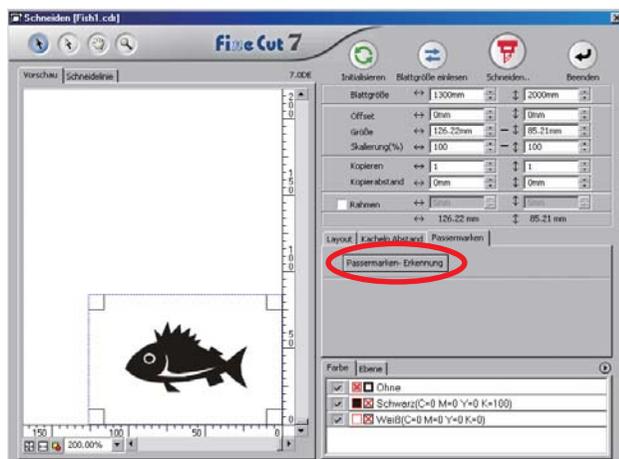

3 Stellen Sie die Passermarke für eine kontinuierliche Erkennung ein.

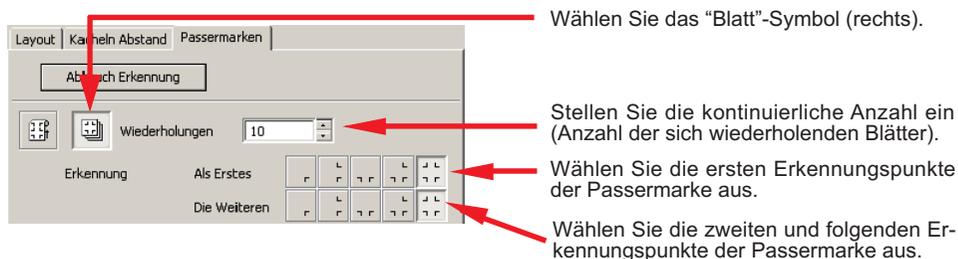


Klicken Sie auf die **Abbruch Erkennung**-Taste, um die Passermarken-Erkennung abbrechen.

4

Klicken Sie auf die Taste  Schneiden.

Die Ausplotten-Dialogbox wird angezeigt. (Lesen Sie dazu Seite 120.)

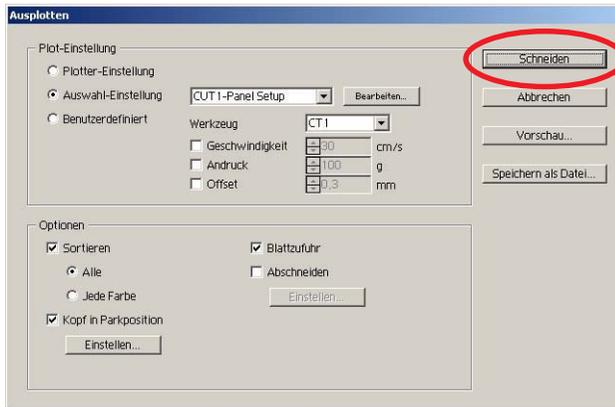

5

Klicken Sie auf die **Schneiden** -Taste, um mit dem Schneiden zu beginnen.


6

Nach dem Schneiden des ersten Blattes wird auf dem Schneideplotter-Feld die folgende Meldung angezeigt.

BLATT-AUSTAUSCH

7

Legen Sie das nächste Blatt ein. Nun werden die Passermarken automatisch erkannt und das Schneiden durchgeführt.

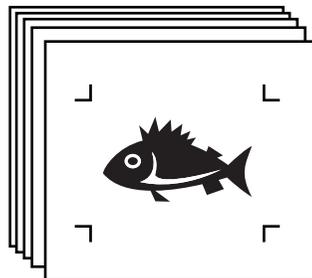


4-3. Kontinuierliches Ausschneiden mit dem ID-Zertifizierungsmodus (CG-75ML)

Diese Funktion wird durch den Schneideplotter CG-75ML unterstützt.

FineCut ermöglicht das automatische Ausschneiden verschiedener Daten mit ID-Musterpassermarken.

NOTE!


- Platzieren Sie bitte nur einen Satz Passermarken auf den CoreIDRAW-Daten. Verwenden Sie für den Ausdruck der gleichen Mehrfachdaten die Kopierfunktion der Druck-Software (RIP).
- Standardisieren Sie eine Form der Passermarke. Falls verschiedene Formen einer Passermarke vermischt werden, kann die Passermarke nicht genau erkannt werden.
- Stellen Sie für die Verwendung der ID-Musterpassermarken bitte sicher, dass Sie "1pt" als Passermarken-Erkennungsnummer auswählen.
- Stellen Sie den Schneideplotter-Ursprung ("O-PT SETZEN") auf "O-PT UNT. RECHTS".
- Richten Sie die Passermarke an der rechten Seite (Einzugsseite) aus.

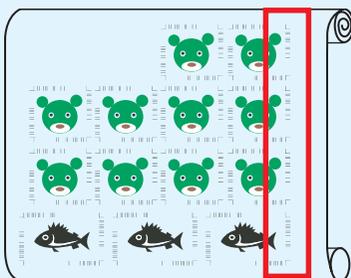

Schneiderichtung



- Lokalisieren Sie die verschiedenen Daten bitte nicht auf der Y (horizontalen) Richtung.

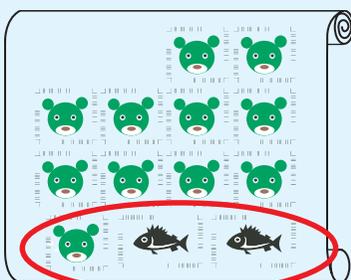

Schneiderichtung



Nicht in Ordnung


1

Stellen Sie das Ausgabe-Resultat am Plotter ein, um die Passermarken-Erkennung durchzuführen.


Hinsichtlich des Verfahrens der Passermarken-Erkennung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

NOTE!

Wenn das Medium in umgekehrter Richtung zum Ausdruck eingelegt wird, stellen Sie bitte sicher, dass die Passermarke unten links erfasst wird.

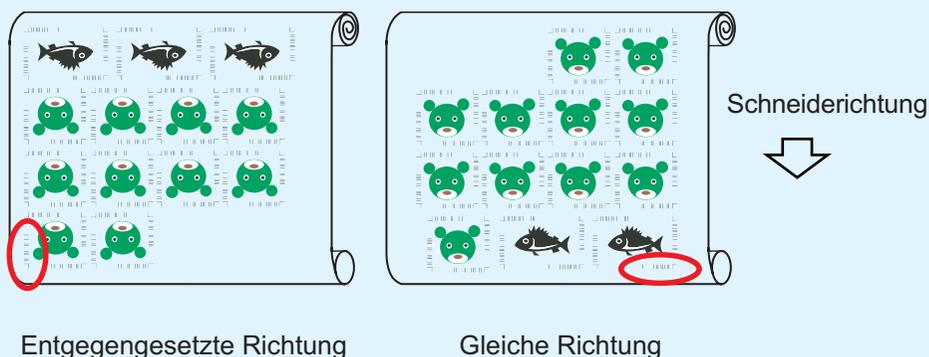


Erkennen der Passermarke (halbautomatischer Modus)

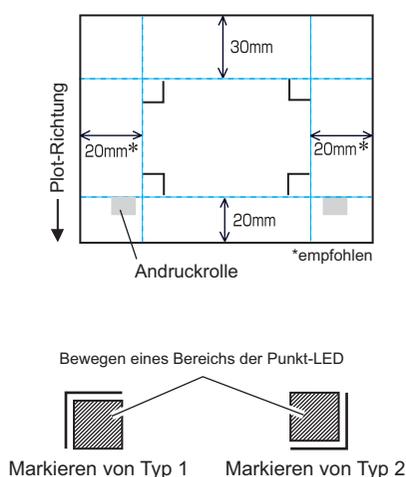

1. Aktivieren Sie die "MARK DETECT"-Funktion am Plotter. Stellen Sie die Passermarken-Informationen ein: Größe, Form usw. Wählen Sie "1 pt" als Passermarken-Erkennungsnummer ein.
2. Legen Sie ein Blatt auf den Plotter und drehen Sie den Blatt-Einstellhebel in Ihre Richtung.
3. Drücken Sie die Jog-Taste, um das aufgelegte Blatt zu erkennen.
4. Bewegen Sie die Spotlight-LED in den in der linken Abbildung dargestellten Bereich.
5. Drücken Sie die **ENTER HOLD**-Taste.
6. Kehren Sie nach der Erkennung der Passermarke zum LOCAL-Modus zurück.
7. Drücken Sie die **REMOTE**-Taste, um in den Remote-Modus zurückzukehren.

2


Klicken Sie auf die **Passermarken-Erkennung** -Taste in der Schneiden-Dialogbox.

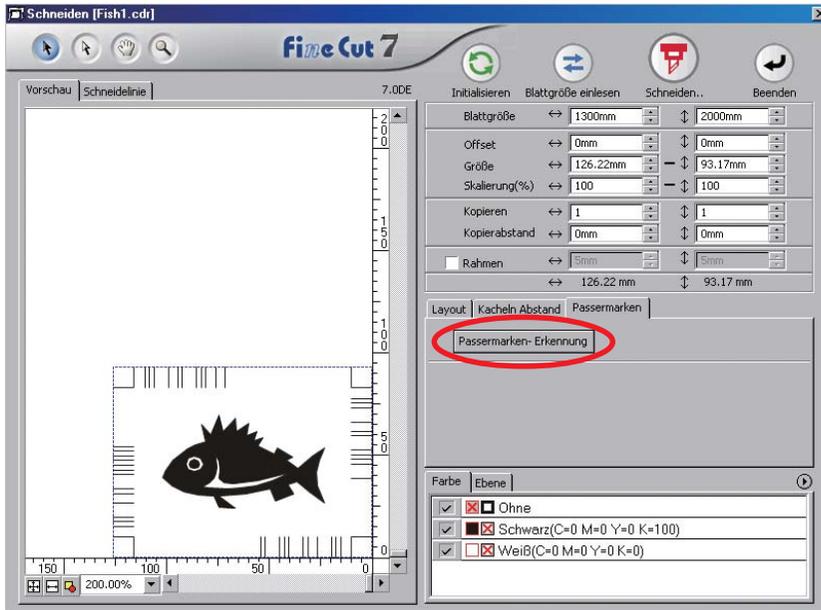

Falls mithilfe des ID-Zertifizierungsmodus ausgeschnitten wird, wird die Drehrichtung automatisch erfasst.

3


Stellen Sie sicher, dass der ID-Zertifizierungsmodus aktiviert wurde.

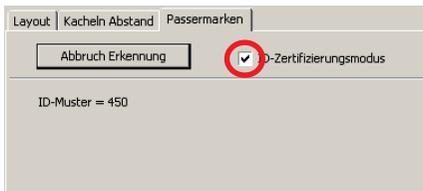

4

Klicken Sie auf die  Schneiden-Taste.

Die Ausplotten-Dialogbox wird angezeigt. (Lesen Sie dazu Seite 120.)

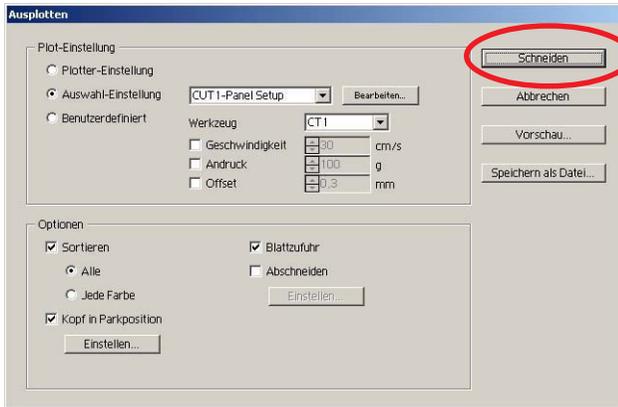


5

Klicken Sie auf **Schneiden**, um die Daten zu versenden.

Der Schneideplotter schaltet sich in den Lokal-Modus.

6

Wiederholen Sie das Verfahren 2 bis 5 für die anderen Daten, die gleichzeitig kontinuierlich ausgeschnitten werden sollen.

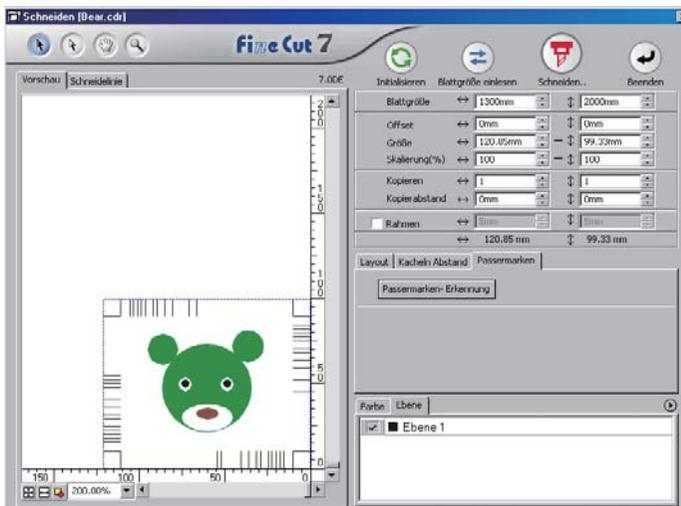

Die Reihenfolge des Versendens der Daten muss nicht der Reihenfolge des Ausdrucks entsprechen.

7

Drücken Sie die Taste REMOTE am Plotter.

Nun wird das Schneiden gestartet.


4-4. Kontur und Grundbogen gleichzeitig schneiden (CG-75ML/CG-60SR/ CG-SRII/CJV30/TPC)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Ausschneiden der Kontur eines Aufklebers und des Grundbogens, was als HALB-Schnitt bezeichnet wird.

1 Erstellen Sie die Daten in einer im CoreIDRAW aufgeteilten Ebene.

FC-Konturebene --> Kontur des Aufklebers

Ebene 1 --> Linie zur Trennung vom Grundbogen

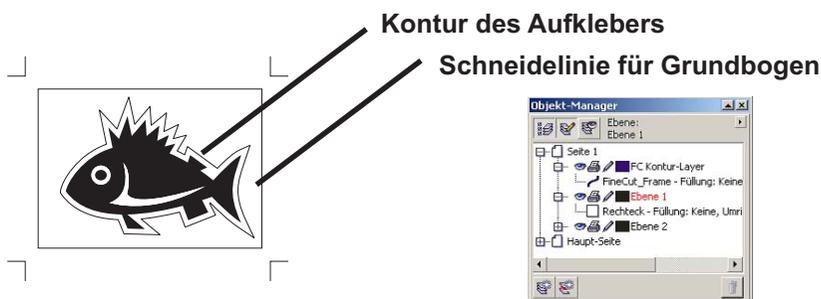


2 Stellen Sie die Schneideeinstellung für die einzelnen Ebenen ein.

Lesen Sie diesbezüglich den Abschnitt <Einstellen der Ausgabeinstellung für jede Farbe/Ebene> auf Seite 38-40.

Wählen Sie die Option [Werkzeug für jede Ebene].

Wählen Sie FC-Konturebene --> [CT1].

Wählen Sie Ebene 1 --> [HLF].

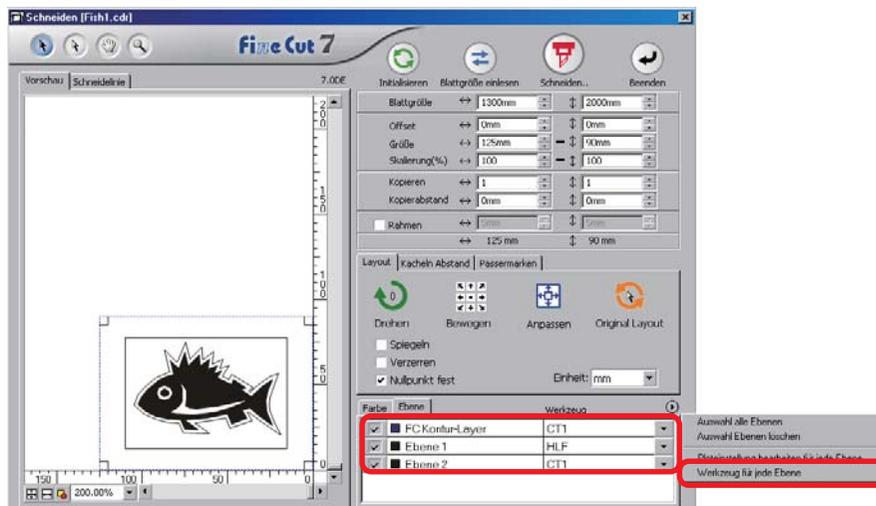

3 Stellen Sie das Hervorstehen der Schneideklinge sowie den Schneidedruck für jedes einzelne Werkzeug ein.

- Lesen Sie dazu den Abschnitt [Einstellung des Hervorstehens der Schneideklinge] in der Betriebsanleitung des Schneideplotters.
- Schneidedruck entsprechend den einzelnen Werkzeugen
[CT1] --> Druck, bei dem die Schneideklingen-Spur auf dem Grundbogen bleibt.
[HLF] --> Druck zum Ausschneiden aus dem Grundbogen

4 Nun werden die Passermarken automatisch erfasst und das Schneiden durchgeführt.

Erkennen der Passermarke (halbautomatischer Modus)


Bewegen eines Bereichs der Punkt-LED

Markieren von Typ 1

Markieren von Typ 2

1. Aktivieren Sie die "MARK DETECT"-Funktion am Plotter. Stellen Sie die Passermarken-Informationen ein: Größe, Form usw. Wählen Sie "1 pt" als Passermarken-Erkennungsnummer ein.
2. Legen Sie ein Blatt auf den Plotter und drehen Sie den Blatt-Einstellhebel in Ihre Richtung.
3. Drücken Sie die Jog-Taste, um das aufgelegte Blatt zu erkennen.
4. Bewegen Sie die Spotlight-LED in den in der linken Abbildung dargestellten Bereich.
5. Drücken Sie die -Taste.
6. Kehren Sie nach der Erkennung der Passermarke zum LOCAL-Modus zurück.
7. Drücken Sie die -Taste, um in den Remote-Modus zurückzukehren.

5 Trennen Sie den Grundbogen ab, sobald das Schneiden durchgeführt wurde.

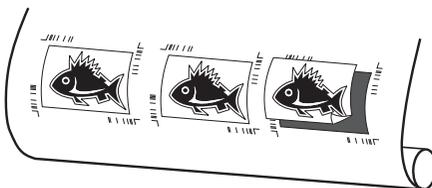


4-5. Schneiden mit der CF2/DC/CF3-Reihe (Außer M-Kopf)

1 Stellen Sie das Ausgabeergebnis am Schneideplotter ein, um die Passermarken-Erkennung durchzuführen.


Hinsichtlich des Verfahrens zur Passermarken-Erkennung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Schneideplotters.

Erkennen der Passermarke (halbautomatischer Modus)

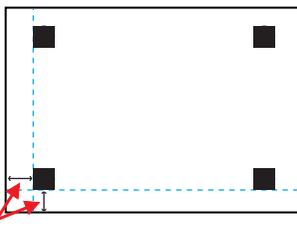

Erstellen Sie einen offenen Raum etwa in der Größe der Passermarke.

Bewegungsbereich des Cursors

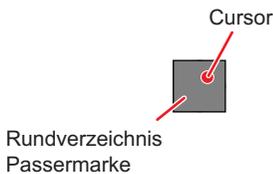


1. Stellen Sie am Schneideplotter die Option [PASSERMARKEN-ERKENNUNG] auf [1pt.]. Führen Sie die Einstellungen für die Passermarken-Größe durch.
(Stellen Sie die Passermarken-Größe entsprechend dem Schritt 3 auf Seite 53 ein.)
2. Legen Sie das bedruckte Medium im Schneideplotter ein.
3. Drücken Sie die **END**-Taste, um die Passermarken zu erkennen.
4. Bewegen Sie den Cursor mit den Jog-Tasten in den in der linken Abbildung dargestellten Bereich.
5. Drücken Sie die **END**-Taste.
6. Die Passermarken werden nun erfasst und der Modus wird in den Lokal-Modus umgeschaltet.
7. Drücken Sie die **REMOTE LOCAL**-Taste, um in den Remote-Modus zurückzukehren.

2 Lassen Sie sich die Daten anzeigen, die mit Schritt 1 unter CoreIDRAW eingestellt wurden und klicken Sie auf die [Schneiden]-Taste im [FineCut]-Menü.


Alternativ dazu können Sie [Schneiden] aus dem Menü [Extras]-[FineCut] auswählen.



3  Klicken Sie auf die Rotationstaste, um die Ausrichtung des bedruckten, in den Schneideplotter eingelegten Mediums mit Hilfe der Ausrichtung der Dialoganzeige von FineCut einzustellen.

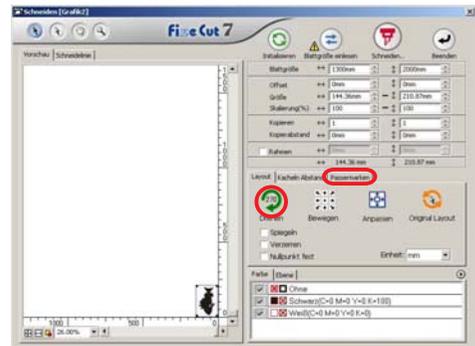


4 Klicken Sie auf die [Passermarken]-Registerkarte.

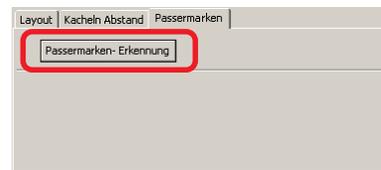

5 Klicken Sie auf die Taste Passermarken-Erkennung, um Passermarken zu erfassen.




6 Wählen Sie die Schneideart aus.

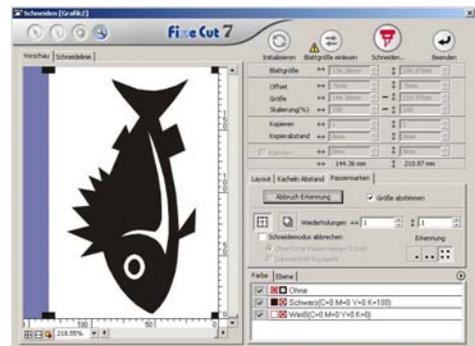

- Erfassen Sie die Passermarke und schneiden Sie. (Siehe dazu Seite 82.)
- Führen Sie ein kontinuierliches Schneiden unter [Mehrfach-Modus] durch. (Siehe Seite 82.)
- Führen Sie ein kontinuierliches Schneiden unter [Einfach-Modus] durch. (Siehe Seite 82.)
- Stellen Sie die Größe ein. (Siehe dazu Seite 83.)
- Trennen Sie die Passermarken. (Siehe dazu Seite 83.)
- Drehen Sie den Schneidemodus um. (Siehe dazu Seite 85.)

7 Behalten Sie nur die Markierung von [FC-Konturenebene] bei und klicken Sie auf die  -Schneidetaste.

8 Klicken Sie auf Schneiden, um mit dem Schneiden zu beginnen.

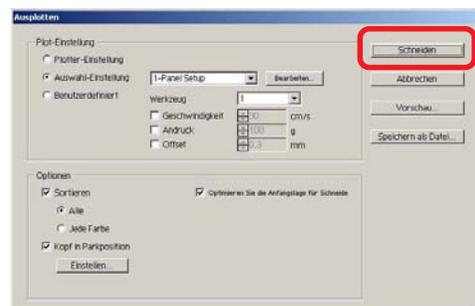

4-6. Schneiden mit Fingerfräser


- 1 Setzen Sie den Ursprung der Z-Achse auf einen Schneideplotter fest.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Plotters.

- 2 Stellen Sie das bedruckte Medium auf dem Schneideplotter auf Passermarken-Erkennung.


Wie Sie Passermarken erfassen, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung des Schneideplotters.

Erfassung der Passermarken (Halbautomatisch)

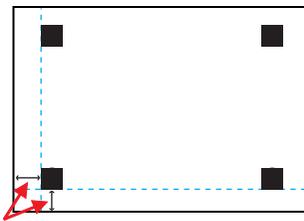

Erstellen Sie offenen Raum in der ungefähren Größe der Passermarken.

Beweglicher Bereich der Spotlight-LED

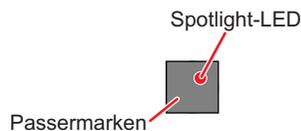

1. Stellen Sie am Schneideplotter die Option [MARK DETECT] auf [1 pt].
Stellen Sie die Größe der Passermarke ein. (Stellen Sie die Größe der Passermarke entsprechend Seite 53, Schritt 3 ein.)
2. Legen Sie das bedruckte Medium in den Plotter.
3. Drücken Sie die Taste (END), um die Marken zu erfassen.
4. Bewegen Sie die Spotlight-LED mit den Jog-Tasten auf den Bereich, der links dargestellt wird.
5. Drücken Sie die Taste (END).
6. Die Marken werden erkannt und der Modus wird auf Local-Modus gesetzt.
7. Drücken Sie die Taste (REMOTE LOCAL), um zum Remote-Modus zurückzukehren.

- 3 Zeigen Sie die Daten an, die in Schritt 2 mit CoreIDRAW festgelegt wurden, und klicken Sie auf der FineCut-Befehlsleiste auf die Schaltfläche [Schneiden].

Sie können auch [Schneiden] im Menü [Extras]-[FineCut] auswählen.



4


 Klicken Sie in der Vorschau von FineCut auf die Rotationsschaltfläche, um die Richtung einzustellen, während das bedruckte Medium im Plotter liegt.



5

Klicken Sie auf [Passermarken] und dann auf Passermarken-Erkennung.


Die Passermarken werden erfasst.

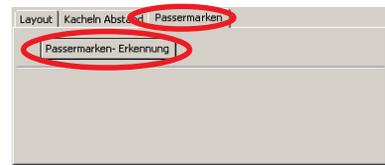

6


Wählen Sie die Schnittart aus.

- Passermarken erfassen und schneiden. (Weitere Informationen auf Seite 82)
- Fortwährendes Schneiden im [Multi-funktionsmodus]. (Weitere Informationen auf Seite 82)
- Fortwährendes Schneiden im [Einfachen Modus]. (Weitere Informationen auf Seite 82)
- Größe abstimmen. (Weitere Informationen auf Seite 83)
- Passermarken-Trennung. (Weitere Informationen auf Seite 83)
(Schneidemodus abbrechen steht nicht zur Verfügung.)

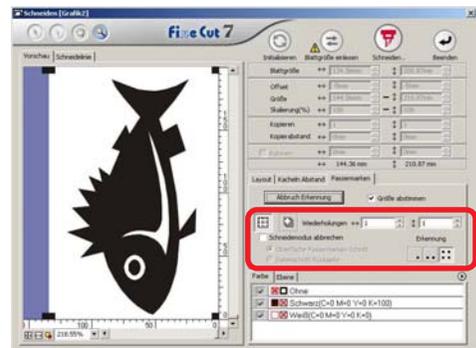

7

Lassen Sie nur [FC Kontur-Layer] aktiviert und klicken Sie auf die  Schaltfläche "Schneiden".

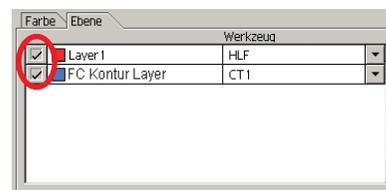

Um die Ploteinstellungen für jede Farbe/Ebene festzulegen, klicken Sie im Plot-Dialog auf [Ploteinstellung für jede Farbe/Ebene] und legen Sie die Einstellungen fest. (Lesen Sie dazu Seite 38.)


8

Wählen Sie die Ausgabe-einstellung im Dialogfeld Ausplotten aus.

Wählen Sie die Ausgabe-einstellung, die in FineCut eingestellt wurde, und drucken Sie. Klicken Sie auf **Bearbeiten...**, um ein Medium hinzuzufügen oder die Schneideeinstellungen für einzelne Medien festzulegen. (Weitere Informationen auf Seite 108)

NOTE!


Wenn die Ausgabe-einstellung für jede Farbe/Ebene festgelegt wurde, können Sie diese Einstellung hier nicht vornehmen.

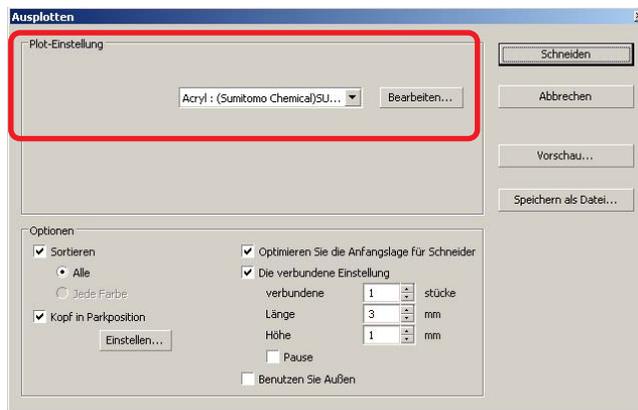

9

Legen Sie die Optionen im Dialogfeld Ausplotten fest.

(Informationen zu anderen als den aufgeführten Optionen finden Sie auf Seite 120)

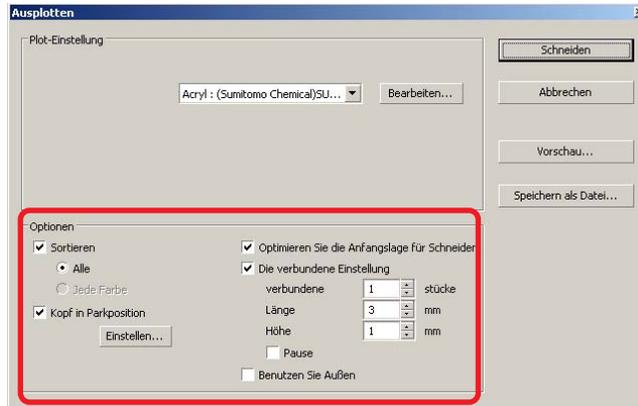

Optimieren Sie die Anfangslage für Schneiden:

Aktivieren Sie diese Option, um die Anfangslage für das Schneiden zu optimieren. Dadurch schließt die Anfangslage genau ab. Wenn diese Option nicht aktiviert wird, beginnt das Schneiden an der Position, an der die Daten gezeichnet wurden.



Überprüfen Sie nach der Einstellung die Anfangslage in der Vorschau. Durch die Optimierung befindet sich die Anfangslage u. U. außerhalb des Objektes. Wenn die Schneidelinie in das nächste Objekt ragt, vergrößern Sie den Abstand zwischen den Objekten im CorelDRAW.

Verbundene Einstellung :

Lässt einen Teil der Schneidelinie übrig und schneidet sie als Letztes. Verhindert, dass die Arbeit ungenau wird und macht die Schneideoberfläche fein.

Verbundene: Stellen Sie die Anzahl der Verbindung (platziert zum Übriglassen) ein. Es platziert die Teile, die für die Verbindung an der Schneidelinie übrig gelassen werden, ebenmäßig. Da das Platzieren der übrig gelassenen Teile sich mit der Verbindungslänge ändert, überprüfen Sie es mit dem Vorhergehendem.

Länge: Einstellung der Länge des Mediums, das belassen werden soll.

Höhe: Einstellung der Dicke des Mediums, das belassen werden soll.


Pause:

Belässt den Endpunkt und fährt den Kopf vorübergehend in die Parkposition.

Da kleine/schwere Medien während des Schneidens leicht verrutschen, wird empfohlen, den Kopf in die Parkposition zu fahren, das Medium zu fixieren und dann den Endpunkt zu schneiden.



- Nach der Festlegung der Kurveneinstellung empfiehlt es sich, das Schneiden zu testen.
- Wenn die Optionen [Mehrfaches Schneiden] und [Schnittiefe] im Dialogfeld Unterschiedliche Ploteinstellungen eingestellt wurden und die Schnittiefe größer als die hier eingestellte [Höhe] ist, wird die Kurveneinstellung nicht angewendet.
- Wenn die Anzahl der Schneidvorgänge im Dialogfeld [Unterschiedliche Ploteinstellungen] auf [Mehrfach] gesetzt wird, werden die Kurvenbereiche so oft geschnitten, wie in der Kurveneinstellung festgelegt wurde.
- Durch Einstellen von mehreren Zahlen an der [Verbundene], können Sie eine große Form ausschneiden, Medien ablenken oder Ähnliches, ohne ungenau zu werden.
- Wenn sich das Medium durchbiegt, hebt sich u. U. ein Teil des Mediums ab. Um derartige Medien sauber zu schneiden, empfiehlt es sich, zusätzliche Höhe unter [Höhe] einzugeben.

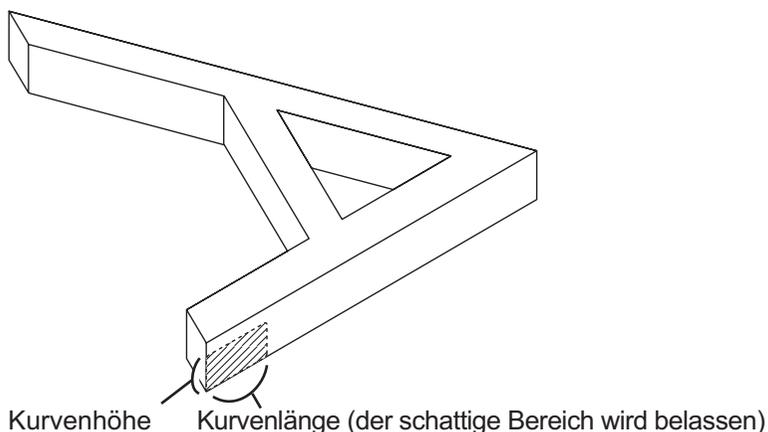


Benutzen Sie Außen:

Aktivieren Sie diese Option, um die Innenseite des Objekts auszuschneiden und die Außenseite zu verwenden. Wenn diese Option aktiviert wird, werden die zu belassenden Teile festgelegt und die Versatzrichtung wird bestimmt. Außerdem wird die Ausrichtung für das Schneiden optimiert, so dass die Oberfläche sauber geschnitten wird.



Innenseite verwenden
(nicht aktiviert)

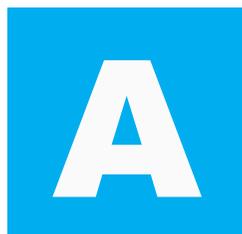

Außenseite verwenden
(aktiviert)

10


Klicken Sie im Dialogfeld Ausplotten auf **Vorschau** und überprüfen Sie die tatsächliche Schneidelinie.

Klicken Sie nach der Überprüfung auf **Schließen**.

(Informationen zur Vorschau finden Sie auf Seite 44.)



Dadurch wird die Schneidelinie um die Hälfte des Wertes, der unter [Durchmesser des Fingerfräasers] im Dialogfeld Unterschiedliche Ploteinstellungen (Seite 105) oder in Schritt 8 eingestellt wurde, versetzt. Überprüfen Sie die Schneidelinie in der Vorschau und stellen Sie den Durchmesser des Fingerfräasers im Dialogfeld Unterschiedliche Ploteinstellungen oder in Schritt 8 ein.

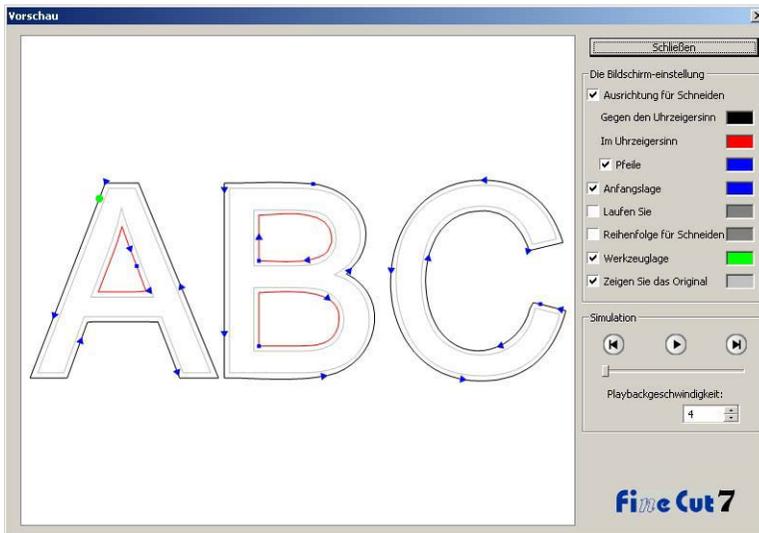

11


Klicken Sie im Dialogfeld Ausplotten auf **Schneiden**, um mit dem Schneiden zu beginnen.

(Wenn in der Kurveneinstellung [Pause] aktiviert wurde)

- 12 Der Schneidevorgang wird angehalten und der Kopf zurückgezogen.

Der Schneideplotter geht in den Local-Modus über.

- 13 Fixieren Sie das Medium mit Klebeband.

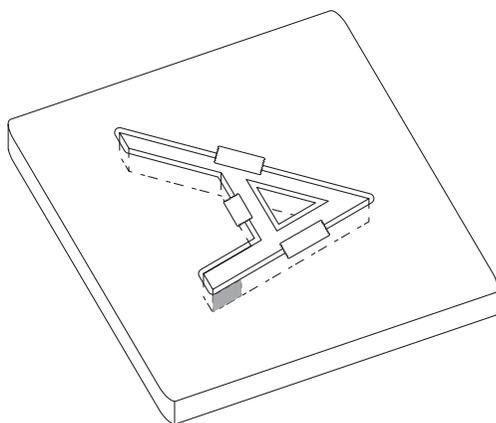


- 14 Drücken Sie die Taste **REMOTE** am Plotter.

Der Schneidevorgang wird wieder aufgenommen und der Kurvenbereich wird geschnitten.

<<Schneidearten>>

<Passermarken-Erkennung und Schneiden>


- 1 Stellen Sie sicher, dass Wiederholung auf [1] gestellt wurde.
- 2 Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 74 fort.

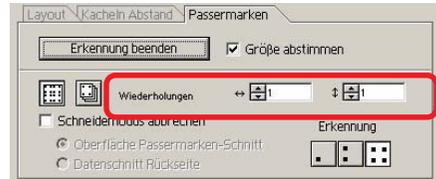

<Kontinuierliches Schneiden im [Mehrfach-Modus]>

Die Daten, die kontinuierlich auf ein Medienblatt ausgedruckt wurden, werden ausgeschnitten.

- 1 Wählen Sie den [Mehrfach-Modus].
- 2 Stellen Sie die wiederholte Datenanzahl für jede Richtung des Mediums ein.
- 3 Stellen Sie die Suchposition (1 Punkt, 2 Punkte oder 4 Punkte) ein.
- 4 Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 74 fort.

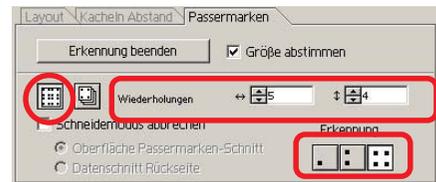


NOTE!

- Für das wiederholte Ausdrucken derselben Daten verwenden Sie bitte die Kopierfunktion Ihrer Software (RIP) und arrangieren Sie nicht dieselben Daten unter CorelDRAW.
- Stellen Sie das Ausgabeergebnis durch Justage der XY-Richtungen (vertikal und horizontal) ein.

<Kontinuierliches Schneiden im [Einfach-Modus]>

Hiermit schneiden Sie kontinuierlich das Medium, auf dem die Passermarken-Daten nur in 1 Satz eingestellt wurden.

- 1 Wählen Sie den [Einfach-Modus].
- 2 Stellen Sie die Wiederholungsanzahl (Anzahl der Blätter für die Wiederholung) ein.
- 3 Stellen Sie die Suchposition (1 Punkt, 2 Punkte oder 4 Punkte) ein.
- 4 Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 74 fort und schneiden Sie das erste Medium.
- 5 Wenn das Schneiden abgeschlossen ist, stellen Sie bitte den Schneideplotter auf das nächste zu schneidende Blatt ein.
- 6 Drücken Sie die (VACUUM) -Taste am Schneideplotter und wählen Sie [Wiederaufnahme] aus.
 - Beim Drücken der CE-Taste wird das kontinuierliche Schneiden gestoppt.
- 7 Lesen Sie Seite 73 und erfassen Sie die Passermarke.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 entsprechend der Anzahl der Blätter.

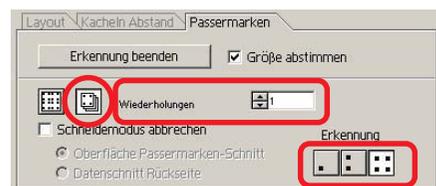

NOTE!

- Führen Sie die Einstellung Nur 1 Satz markieren durch. Falls im Medium mehrere Passermarken-Sätze vorhanden sind, kann das Schneiden nicht kontinuierlich durchgeführt werden.

<Größeneinstellung>

Selbst wenn die Größe der aktuellen Daten und die Ausgabeergebnisse aufgrund der Medienart und der Druckumgebung unterschiedlich sein sollten, wird das Rahmenschneiden mit dem eingestellten Ausgabeergebnis durchgeführt.

Überprüfen Sie, ob Sie die Größenkorrektur durchführen möchten.



NOTE!

- Wenn Punkte mit einer fest eingestellten Größe wie beispielsweise Papierverpackungen geschnitten werden, fällt die Größe u. U. nicht ausgerichtet aus. Machen Sie in einem solchen Fall die Markierung der Größeneinstellung rückgängig.


<Passermarken-Trennung>

Umfangreiche Daten, die nicht auf einmal geschnitten werden, können nacheinander geschnitten werden.


NOTE!

- Stellen Sie bei der Erstellung von Passermarken sicher, dass Sie die Passermarken-Trennung auswählen. (Siehe dazu Seite 53.)

- 1 Lassen Sie sich die unter CoreIDRAW erstellte Passermarken-Trennung anzeigen und klicken Sie auf die [Schneiden]-Taste des [FineCut]-Menüs.
- 2 Klicken Sie auf die [Passermarken]-Registerkarte und anschließend auf [Passermarken-Erkennung].
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Nummer des Schneidebereichs [1] ist.

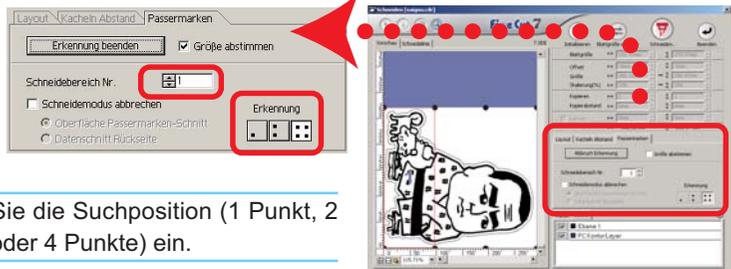

- 4 Stellen Sie die Suchposition (1 Punkt, 2 Punkte oder 4 Punkte) ein.
- 5 Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 68 fort und schneiden Sie.
- 6 Bewegen Sie das Medium, wenn das Schneiden abgeschlossen ist. (Siehe dazu Seite 84.)
- 7 Erfassen Sie mit dem Verfahren auf Seite 67 die Passermarken des Schneidebereichs [2].
- 8 Stellen Sie den Schneidebereich von FineCut auf [2] um.

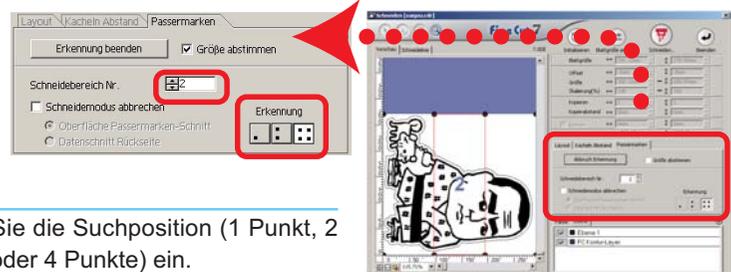


- 9 Stellen Sie die Suchposition (1 Punkt, 2 Punkte oder 4 Punkte) ein.

10 Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 74 fort und schneiden Sie.

11 Wiederholen Sie die Schritte **6** bis **10** für die alle Trennungen.

<<Bewegen des Mediums>>

Bewegen Sie das Medium so, dass sämtliche Passermarken im Bereich innerhalb des Schneidebereichs des Schneideplotters liegen.

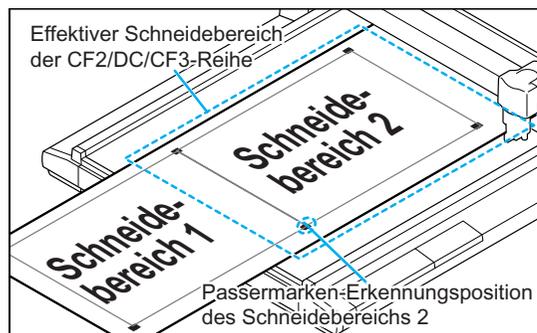

NOTE!

- Beim Schneiden der Passermarken-Trennung zeigt der Schneideplotter [***OFF SCALE***] an, die hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Bewegung o. Ä.


<Umgekehrter Schneidemodus>

Das Schneiden kann auch von der bedruckten Seite (Vorderseite) gegenüberliegenden Seite aus durchgeführt werden.

Verwenden Sie diese Funktion bei Medien wie beispielsweise Karton, bei dem kein so hervorragendes Finish erzielt werden kann, wenn ein Schneiden von der Vorderseite aus durchgeführt wird.

NOTE!

- Stellen Sie im umgekehrten Schneidemodus die Passermarken-Größeneinstellung auf den zu verwendenden Mark Chip ein. Falls die Passermarke zu klein ist, sind Sie u. U. nicht in der Lage, den Mark Chip einzufügen.

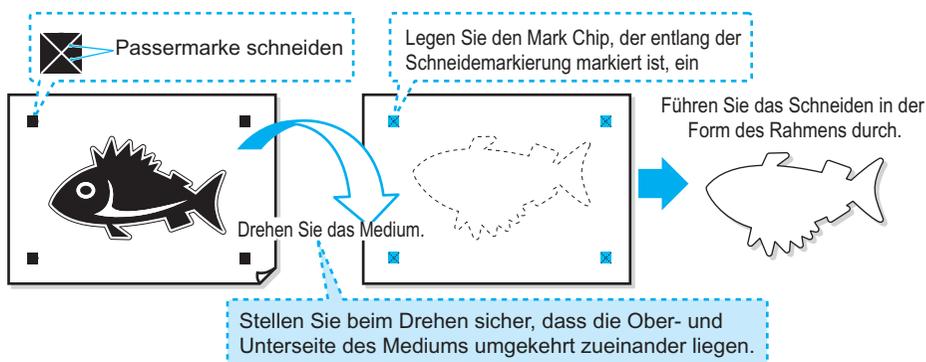

- 1 Legen Sie das Medium mit der bedruckten Seite nach oben in den Schneidplotter ein und erfassen Sie die Passermarke.
- 2 Lassen Sie sich die zu schneidenden Daten in CorelDRAW anzeigen und klicken Sie auf die [Schneiden]-Taste im [FineCut]-Menü.
- 3 Klicken Sie auf die [Passermarke]-Registerkarte und anschließend auf die [Passermarken-Erkennung]-Taste.
- 4 Markieren Sie [Schneidemodus abbrechen].
- 5 Wählen Sie [Oberfläche Passermarken-Schnitt] aus.
- 6 Wählen Sie die Suchposition (2 Punkte oder 4 Punkte) aus.
- 7 Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 74 fort und schneiden Sie.
 - Die erfasste Passermarke wird nun kreuzweise geschnitten.




NOTE!

- Stellen Sie vor der Durchführung von [Oberfläche Passermarken-Schnitt] sicher, dass sich kein Mark Chip auf der Position der Passermarke befindet. Das Schneiden einer Passermarke mit einem Mark Chip an dieser Position wäre sehr gefährlich, da sich der Mark Chip durch den Schneidplotter lösen könnte.
- Bei der Durchführung von [Oberfläche Passermarken-Schnitt] können Sie die Suchposition (1 Punkt) nicht einstellen.

- 8 Drehen Sie die Ober- und Unterseite des Mediums um und legen Sie es in den Plotter.

Setzen Sie den Mark Chip unter Verwendung des Kreuzschnittes ein.

- 9 • Der Mark Chip ersetzt nun die Passermarke.

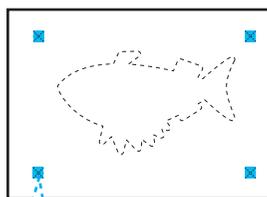


Setzen Sie den Mark Chip ein.

- 10 Erfassen Sie die Passermarke mit dem Schneideplotter.

- 11 Wählen Sie [Datenschnitt Rückseite] aus.

• Die eingelesenen Daten werden auf den Kopf gestellt angezeigt.

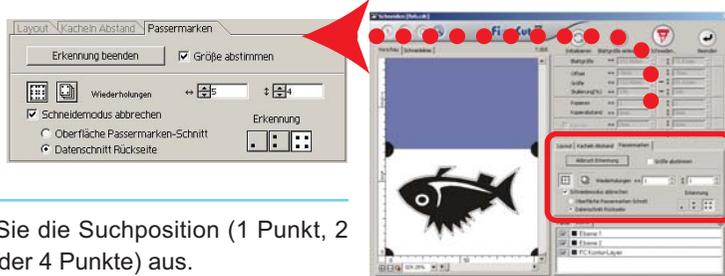

- 12 Wählen Sie die Suchposition (1 Punkt, 2 Punkte oder 4 Punkte) aus.

- 13 Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 68 fort und schneiden Sie.


NOTE!

- Stellen Sie sicher, dass das zu schneidende Medium höchstens 3 mm stark ist.


Effektive Verwendung der Blätter

Bewegen Sie das Objekt, damit eine Verschwendung des Blattes vermieden wird.


Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür. Falls die Farbe von B sich von der Farbe von A und C unterscheidet, wird B aufgrund des Farbunterschiedes leer. Bewegen Sie das Objekt zu dem Leerbereich, um das Schneiden durchzuführen.

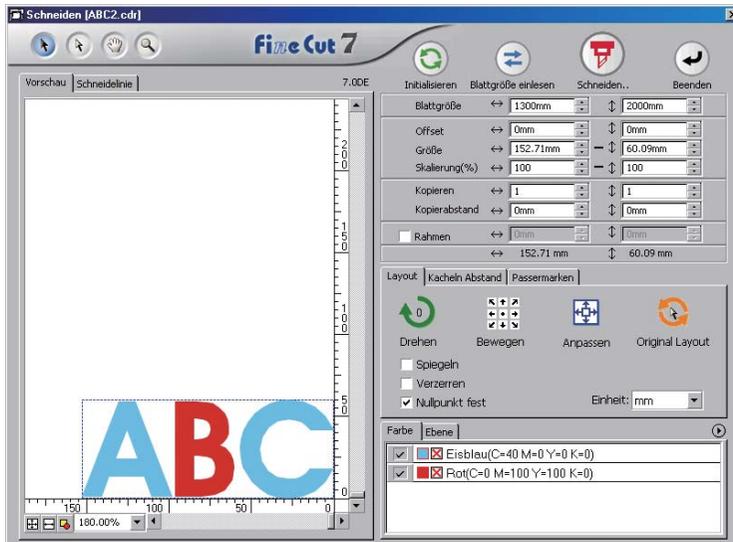

- 1 Wählen Sie ein zu bewegendes Objekt unter Verwendung des Richtungsauswahl-Werkzeuges aus.

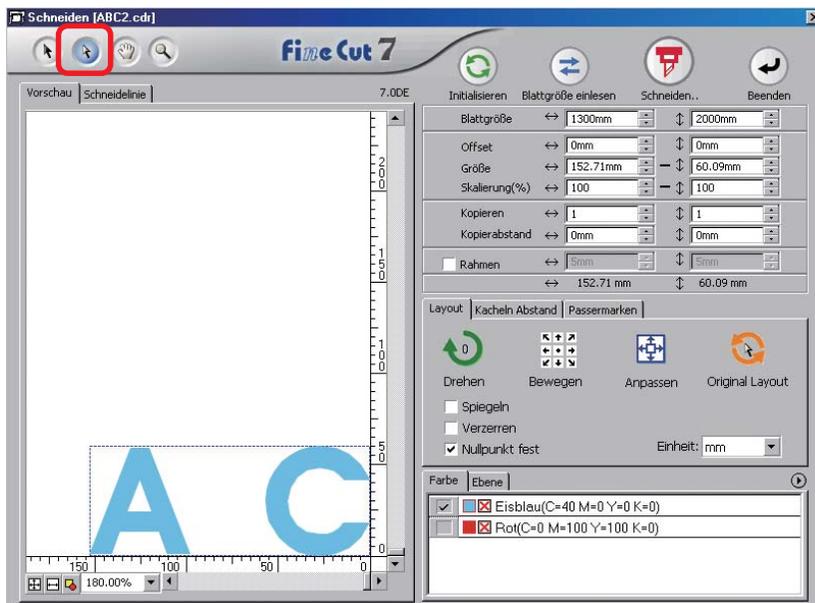

- 2 Ziehen Sie das ausgewählte Objekt mithilfe des “Drag-and-Drop”-Verfahrens zur gewünschten Position.

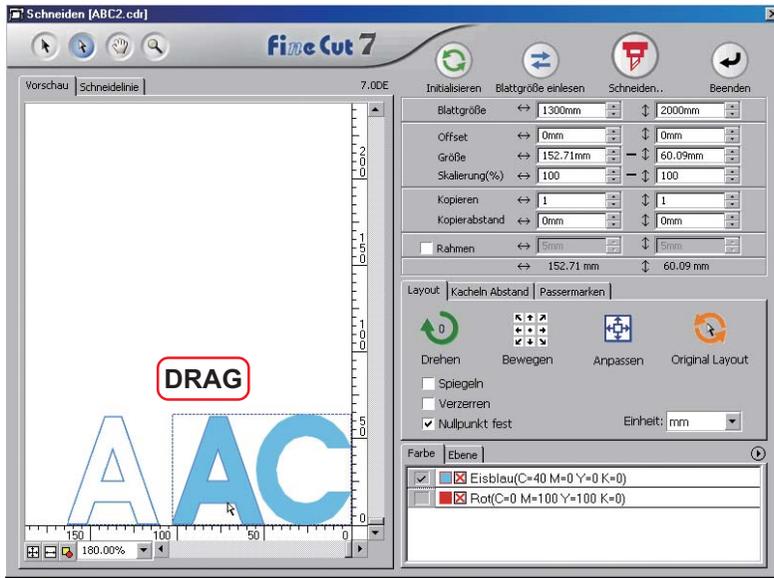

Um das Objekt wieder an die ursprüngliche Position zurückzubewegen, klicken Sie bitte auf die Taste  Original-Layout.


Überlappung

Bei sich überlappenden Objekten wird u. U. bei der Überlappung der Farben eine Lücke erzeugt. Die Überlappungsfunktion kann dabei helfen, dieses Problem zu verhindern.

NOTE!


Bei komplexeren Daten können bei der Überlappung Fehler auftreten, oder CorelDRAW könnte abstürzen, was einen vollständigen Datenverlust zur Folge hätte. Stellen Sie aus diesem Grund sicher, dass Sie die Überlappung nur durchführen, wenn Sie zuvor eine Sicherheitskopie der betreffenden Daten angefertigt haben.

1 Wählen Sie ein zu identifizierendes Objekt aus.

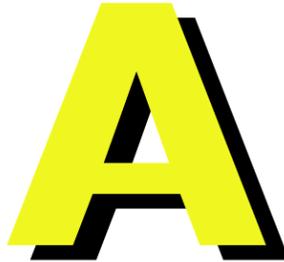

2 Klicken Sie auf die **Überlappung** -Taste auf der FineCut-Befehlsleiste.

Alternativ dazu können Sie die Option [Überlappung] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.




- 3 Stellen Sie die Überlappungsgröße und die Überlappungsreihenfolge ein.



Ziehen Sie mithilfe des “Drag-and-Drop”-Verfahrens an der Liste, um die Überlappungsreihenfolge zu verändern.

Klicken Sie nach der Einstellung auf .


- 4 Entsprechend der spezifizierten Größe wird ein Überlappungsraum erstellt.

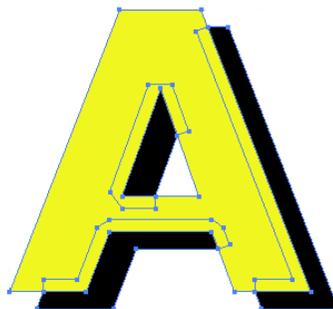

Identifizierung der Strichstärke und Überlappung:

Identifizieren Sie die Strichstärke und die Überlappung von auszuschneidenden Objekten, die als Abbildung auf dem Bildschirm dargestellt werden.

- 1 Wählen Sie ein zu identifizierendes Objekt aus.

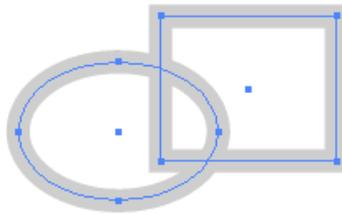


- 2 Klicken Sie auf die **Strichstärke und Verschmelzung prüfen**-Taste im FineCut-Menü.

Alternativ dazu können Sie auch die Option [Strichstärke und Verschmelzung prüfen] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



- 3 Die Strichstärke und die Überlappung werden identifiziert.

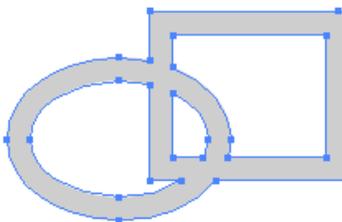

Schneidedatei-Importfunktion

Mit dieser Funktion werden die unter Verwendung der Schneide-Software erstellten Schneidedateien importiert.

Sie können die Schneidedateien in CorelDRAW importieren und bearbeiten und über FineCut ausschneiden.

- 1 Klicken Sie auf die **Plot-Datei importieren...**-Taste auf der FineCut-Befehlsleiste.

Alternativ dazu können Sie auch die Option [Plot-Datei importieren] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



- 2 Wählen Sie eine zu importierende Datei aus.




Bei den zu importierenden Schneidebefehlen handelt es sich um MGL-IC, MGL-IIC und HP-GL.

- 3 Wählen Sie die Schrittgröße für die zu importierende Datei aus.



- 4 Die importierte Datei wird angezeigt.

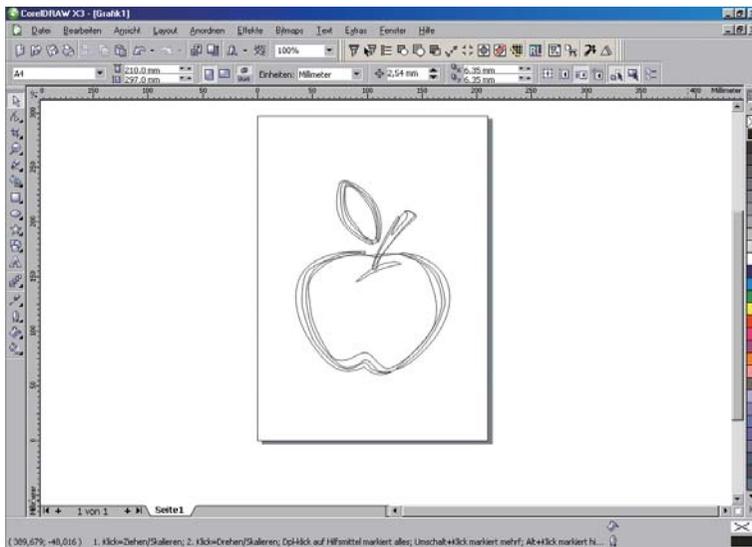

Die Drehrichtung variiert je nach Schneidedatei-Anwendung.

Ausgabe nach RasterLink

Bei Verwendung der CJV30-Reihe oder des TPC können Sie auf einfachste Weise Drucken und Ausschneiden, indem Sie FineCut mit RasterLink verknüpfen. (RasterLink Pro IV oder neuer)

1 Starten Sie RasterLink.

Falls kein Hot-Folder vorhanden ist, erstellen Sie bitte einen unter RasterLink. Lesen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten bitte die RasterLink-Bedienungsanleitung oder die Installationsanleitung.

2 Klicken Sie auf die **Taste Plotter-/Benutzereinstellung...** in der FineCut-Befehlsleiste.

Sie können auch [Plotter-Benutzereinstellung] im Menü [Datei]-[FineCut] auswählen.



3 Wählen Sie unter [Modell] die CJV30-Reihe oder den TPC aus.




4 Klicken Sie auf die **Taste Plotter-/Benutzereinstellung...** in der FineCut-Befehlsleiste.

Sie können auch [Ausgabe nach RasterLink] im Menü [Extras]-[FineCut] auswählen.



Wenn ein anderes Modell als die CJV-Reihe oder der TPC unter [Plotter-/ Benutzereinstellung...] ausgewählt wird, wird ein Fehler angezeigt.

5 Nun wird "Ausgabe nach RasterLink" angezeigt. Einstellung über den nächsten Schritt

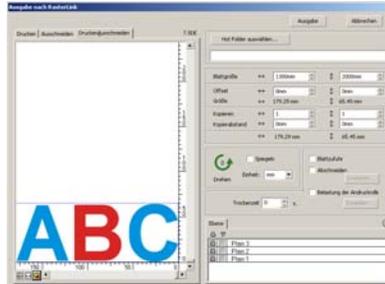

NOTE!

In der oben aufgeführten Vorschau wird u. U. das Folgende angezeigt; der Ausdruck erfolgt allerdings ordnungsgemäß.

- Die angezeigten Farben weichen u. U. von den unter CorelDRAW angezeigten Farben ab.
- Bei Windows Vista wird der Hintergrund des überlappten Ebenenbereichs u. U. weiß angezeigt.


6 Klicken Sie auf [Hot-Folder auswählen...] und wählen Sie den Hot-Folder von RasterLink.

Falls kein Hot-Folder vorhanden ist, erstellen Sie bitte einen unter RasterLink.

NOTE!

Der über die Taste [Neuen Ordner erstellen] der Ordner-Referenzdialogbox erstellte Ordner funktioniert nicht als Hot-Folder. Erstellen Sie einen Hot-Folder über RasterLink.

7 Wählen Sie die auszuschneidenden oder auszudruckenden Ebenen aus.

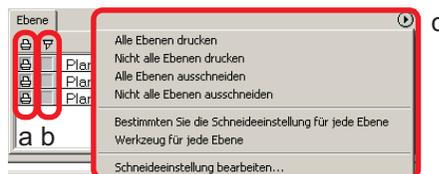

a Druckersymbol: Klicken Sie, um eine Markierung auf der Druckebene zu erstellen.

b Schneidesymbol: Klicken Sie, um eine Markierung auf der Schneideebene zu erstellen.

c Einstellung nach Ebene:

Klicken Sie  und wählen Sie die Option [Bestimmen Sie die Schneideeinstellung für jede Ebene] oder [Werkzeug für jede Ebene]. Wählen Sie anschließend die Schneidebedingungen oder -Tools in der rechten Spalte der Ebenennamen aus.



- Wenn im Verzeichnis sowohl Drucken als auch Schneiden markiert wird, führt der Schneideplotter zunächst das Drucken und anschließend das Schneiden aus. Beim Einfügen der mit der Passermarken-Erstellung von FineCut erstellten Passermarken in die Druckebene wird die Passermarken-Position nach dem Drucken eingelesen, wodurch ein präziseres Schneiden möglich ist.



- Wenn nur geschnitten wird, schließen Sie bitte die Passermarke in die Schneideebene mit ein, um mit der geladenen Passermarke zu schneiden.
- Wenn die Einstellung nicht den Ebenen entsprechend durchgeführt wird, wird mit der Einstellung des Schneideplotters geschnitten.
- Die Daten werden mit einem Rand von 0,5 mm platziert.

NOTE!

- Stellen Sie beim Schneiden mit geladener Passermarke die Option [MARK DETECT] in der Passermarken-Einstellung des CJV30 oder TPC auf [1Pt].
- Machen Sie beim Erstellen der Passermarke in der Passermarken-Erstellung von FineCut die Markierung von [Rechteck als Schneidelinie stehen lassen] als Schneidelinie rückgängig. Anderenfalls schneidet der Schneideplotter so, dass ein Teil des Rechtecks ausgelassen wird.
- Beim Ausdrucken der Passermarke Typ 2 () lassen Sie zwischen den Kopien bitte für mindestens eine Passermarke Platz und drucken Sie aus.
- Erstellen Sie nur einen Passermarken-Satz. Die Erstellung mehrerer Passermarken verursacht eine Fehlfunktion.
- Wenn unterschiedliche Einstellungen für die einzelnen Ebenen vorhanden sind, schneidet die Version RasterLinkProIV Ver.1.1 oder älter, mit der ganz oben im Verzeichnis der eingestellten Ebenen angezeigten Einstellung. RasterLinkProV oder neuere Version schneidet mit jeder Ebeneneinstellung.

8 Stellen Sie die übrigen Punkte ein.

(Lesen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten Seite 126.)

9 Klicken Sie auf [Ausgabe] und stellen Sie EPS so ein, dass die Daten an RasterLink gesendet werden.

Die EPS-Einstellung variiert je nach verwendeter CorelDRAW-Version. Die unten aufgeführte Anzeige gilt für CorelDRAW X3.

Machen Sie die Markierung rückgängig.



NOTE!

Stellen Sie sicher, dass Sie die Markierung von [Kopfzeile einfügen] unter [Bild-Kopfzeile] rückgängig machen.


10 Führen Sie das Drucken und Schneiden unter RasterLink durch.

Lesen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten bitte die RasterLink-Bedienungsanleitung.

Linien verbinden

Verbindet Eckpunkte der unterbrochenen Linie (Start und Endpunkt sind nicht verbunden). Beim Einlesen von DXF-Daten in den CorelDRAW, sind einige Linien, die verbunden zu sein scheinen, in mehrere Linien aufgeteilt. Wenn man dies schneidet, entsteht auf jeder Linie ein Zusammenstauchen. Beim CF3 (Fräsen), kann er auf Grund des Durchmessers des Fingerfräasers nicht schneiden. Linien verbinden löst diese Probleme.

1 Wählen Sie alle Linien aus, die auf CorelDRAW verbunden werden sollen.

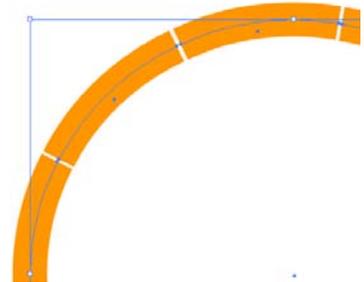

2 Drücken Sie die [Linie verbinden...] Taste im FineCut-Menü.

Alternativ dazu, können Sie aus dem [Werkzeuge]- [FineCut]-Menü [Linie verbinden] auswählen.




3 Stellen Sie die Entfernung zwischen den Eckpunkten die verbunden werden sollen ein.

Klicken Sie nach der Einstellung auf [OK].



- Wenn der Abstand zwischen den Eckpunkten größer ist als der eingestellte Wert, wird nicht verbunden. Überprüfen Sie die Pfade in CorelDRAW und stellen Sie die Werte so ein, dass die Linien verbunden werden.


4 Die Linien sind verbunden.

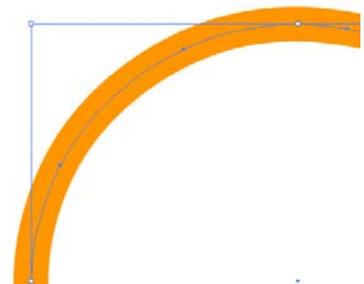

Füllfarbe und Strichstärke eines Objektes


In der unten aufgeführten Abbildung ist die Füllfarbe einer Ellipse eingestellt und die Strichstärke wurde verstärkt.

Das Schneiden wird nicht über die Umrisslinie des Striches sondern über die Umrisslinie der Füllfarbe durchgeführt.

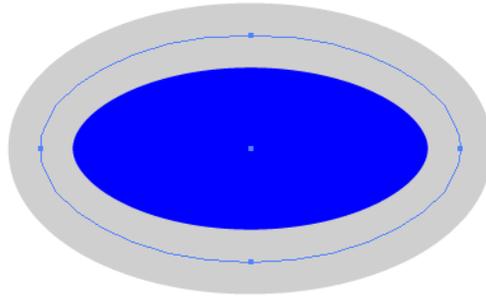

Falls ein Objekt mit keiner Füllfarbe versehen ist, wird anhand des Strichpfades geschnitten.

In diesem Fall wird unabhängig von der Strichstärke am Strichpfad entlang geschnitten. Überprüfen Sie den Pfad, wenn Sie [Umriss] aus dem [Ansicht]-Menü unter CorelDRAW gewählt haben.

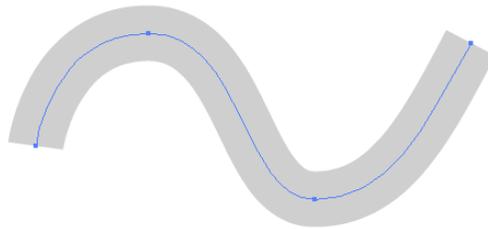

Pfad

Ein Pfad bezieht sich auf eine Linie, die unter Verwendung des Zeichenwerkzeugs des CorelDRAWs erstellt wurde. Die Umrisslinie eines Grafikobjektes besteht auch aus einem Pfad. Bei der Umrisslinie einer geraden Linie oder eines durch den CorelDRAW erstellten Rechtecks handelt es sich auch um ein typisches Beispiel für einen Pfad.



Lesen Sie hinsichtlich des Ausschneiden eines Objektes mit erkannter Strichstärke oder mit getrennter Strichstärke und Füllfarbe den Abschnitt "Strichstärke und Verschmelzung prüfen" (Seite 91).


FineCut-Menü

Im folgenden Verfahren wird das FineCut-Menü beschrieben.
Es gibt zwei Arten, ein Menü auszuwählen.

- 1 Wählen Sie die [FineCut]-Befehlsleisten im Menü [Extras] - [Anpassung] - [Arbeitsbereich] unter CorelDRAW.
Lassen Sie sich die folgende Dialogbox anzeigen.



- 2 Wählen Sie die Option [FineCut] aus dem [Extras]-Menü aus.

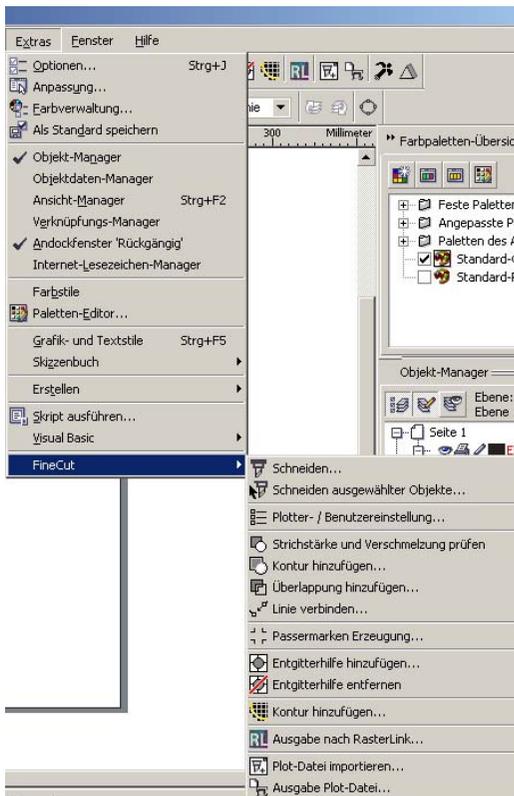



Schneiden...:

Hier werden der Schneidebereich angezeigt und das Objekt-Layout sowie die verschiedensten Optionen eingestellt. Zudem wird ein Objekt für das Ausschneiden an den Plotter gesendet. (Lesen Sie dazu Seite 108.)



Schneiden ausgewählter Objekte...:

Hier wird nur das ausgewählte Objekt ausgeschnitten.



Plotter- / Benutzereinstellung...:

Hier werden die Kommunikationseinstellungen mit dem zu verwendenden Plotter eingestellt. (Lesen Sie dazu Seite 101.)



Strichstärke und Verschmelzung prüfen:

Hier wird die Strichstärke und die Überlappung des ausgewählten Objektes erkannt. (Lesen Sie dazu Seite 91.)



Kontur hinzufügen...:

Hier wird ein Rahmen für das ausgewählte Objekt erstellt. (Lesen Sie dazu Seite 48.)



Überlappung hinzufügen...:

Hier wird das ausgewählte Objekt überlappt. (Lesen Sie dazu Seite 89.)



Linie verbinden:

Verbindet Eckpunkte der unterbrochenen Linie (Start und Endpunkt sind nicht verbunden). (Schlagen Sie auf Seite 97 nach)



Passermarken-Erzeugung:

Hier wird eine Passmarke zur Erkennung durch den Plotter erstellt. (Siehe dazu die Seiten 50 und 53.)



Entgitterhilfe hinzufügen:

Hier wird eine Entgitterhilfe als vorgeschchnittene Linie um das Objekt herum erstellt. (Lesen Sie dazu Seite 30.)



Entgitterhilfe entfernen:

Hier wird eine bereits erstellte Entgitterhilfe entfernt. (Lesen Sie dazu Seite 32.)



Kontur hinzufügen...:

Hiermit erstellen Sie eine Kontur zum Schneiden von Bitmap-Daten. (Lesen Sie dazu Seite 25.)



Ausgabe nach RasterLink...:

Bei Verwendung der CJV30-Reihe/TPC wird die eingestellte Datei zu RasterLink gesendet. (Lesen Sie dazu Seite 94.)



Plot-Datei importieren...:

Hiermit werden die gespeicherten Schneidebefehl-Dateien geladen. (Lesen Sie dazu bitte Seite 92.)



Ausgabe Plot-Datei:

Hier wird die gespeicherte Schneidebefehl-Datei an einen Plotter ausgegeben. (Lesen Sie dazu Seite 123.)



Linien ändern Werkzeug zeigen:

Hiermit werden die Werkzeuge angezeigt, die zur Bearbeitung von Konturen erforderlich sind. (Lesen Sie dazu bitte Seite 28.)



SchattenRand Werkzeug zeigen:

Hiermit werden die Werkzeuge angezeigt, die für die Erstellung eines Schattens/einer Umrandung für das Objekt verwendet werden (Lesen Sie dazu bitte Seite 24.)

Plotter-/Benutzer-Setup

Stellen Sie die Kommunikationseinstellungen ein, um eine Kommunikation zwischen FineCut und dem Plotter zu ermöglichen.

NOTE!

Falls sich der eingegebene Wert von der Einstellung am Plotter unterscheidet, wird das Objekt nicht normal ausgegeben.

Klicken Sie auf die  [Plotter- / Benutzereinstellung]-Taste im FineCut-Menü. Alternativ dazu können Sie auch die Option [Plotter-/Benutzer-Setup] aus dem [Extras]-[FineCut]-Menü auswählen.



1) Plotter

Stellen Sie den angeschlossenen Plotter ein. Hinsichtlich der Einzelheiten lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Plotters.

- | | |
|----------------------|---|
| Modell: | Wählen Sie das angeschlossene Plotter-Modell aus. |
| Sprache: | Wählen Sie den durch den Plotter eingestellten Befehl aus. |
| Schrittweite: | Wählen Sie die durch den Plotter eingestellten Schrittgröße aus. |
| Näherungstyp: | Wählen Sie für das Schneiden der Bezier-Kurve eines Objektes den Schätzungstyp aus. |


NOTE!

- Wenn Sie den Näherungstyp geändert haben, stellen Sie die Plot-Einstellungen bitte erneut ein. (Lesen Sie dazu bitte Seite 36) Je nach Medium wird ansonsten u. U. zu viel Druck ausgeübt, was zu einer Beschädigung des Schneideplotters führen kann.
- Wenn unter [Modell] CF3 (Fräsen) ausgewählt wurde, können Sie das Kurvenlineal nur bei der Schätzung auswählen.

Unterschiedliche Ploteinstellungen...:

Klicken Sie auf diese Taste, um sich die Dialogbox Medien-/Werkzeugzuordnung anzeigen zu lassen. (Lesen Sie dazu Seite 102.)

Unterschiedliche Ploteinstellungen - Allgemein

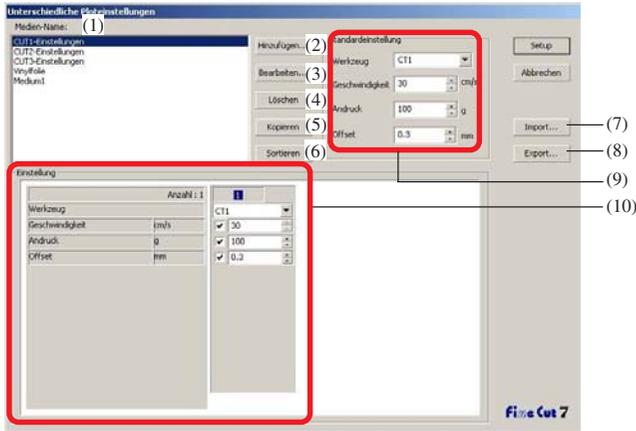

- (1)Medien-Name: Zeigt den erstellten Medien-Namen (Ploteinstellung) an.
- (2)Hinzufügen: Fügt den Medien-Namen hinzu.
- (3)Bearbeiten: Ändert den Medien-Namen. Wählen Sie ein Objekt in der Liste aus, das geändert werden soll, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- (4)Löschen: Löscht den Medien-Namen (Ploteinstellung). Wählen Sie ein Objekt in der Liste aus, das gelöscht werden soll, und klicken Sie auf **Löschen**.
- (5)Kopieren: Kopiert die ausgewählten Ploteinstellungen. Wählen Sie ein Objekt in der Liste aus, das kopiert werden soll, und klicken Sie auf **Kopieren**.
- (6)Sortieren: Sortiert die Medien-Namen in aufsteigender Reihenfolge.
- (7)Import: Importiert exportierte Dateien mit Ploteinstellungen. Durch das Laden der gespeicherten Einstellungsdatei können Sie das Schneiden unter Verwendung der vorherigen Schneide-Einstellungen durchführen, und das selbst bei Änderung der Betriebsumgebung. Klicken Sie auf **Import**, um die gespeicherte Datei zu laden.
- (8)Export: Hiermit werden die Plot-Einstellungen als Datei gespeichert.
- (9)Standardeinstellung: Wenn die Ploteinstellung nach Farbe/Ebene eingestellt wird (Seite 38), können Sie andere Einstellungen (Werkzeug/Geschwindigkeit/Andruck/Versatz) für Rahmen oder Marken einstellen, die nicht für Farbe/Ebene eingestellt werden können.




Bei der CF3/CJV30/TPC-Reihe wird [Standardeinstellung] nicht angezeigt.

- (10)Einstellung: Die Ploteinstellung wird angezeigt/geändert. Wenn Sie auf das Objekt in der Medienliste klicken, wird die Ploteinstellung angezeigt. Die Anzeige ändert sich je nach Modell.

Unterschiedliche Ploteinstellungen - Wenn die CG/CJV30/TPC-Serie als Plottermodell ausgewählt wurde



- Bei Einstellung der Ausgabebedingungen für die einzelnen Farben/Ebenen, steht für die nicht markierten Punkte die Standardeinstellung (bei der CG-Reihe) oder die Schneideplotter-Einstellung (bei der CJV30/TPC-Reihe) zur Verfügung.
- Details zu jedem Objekt finden Sie in der Bedienungsanleitung des Plotters.

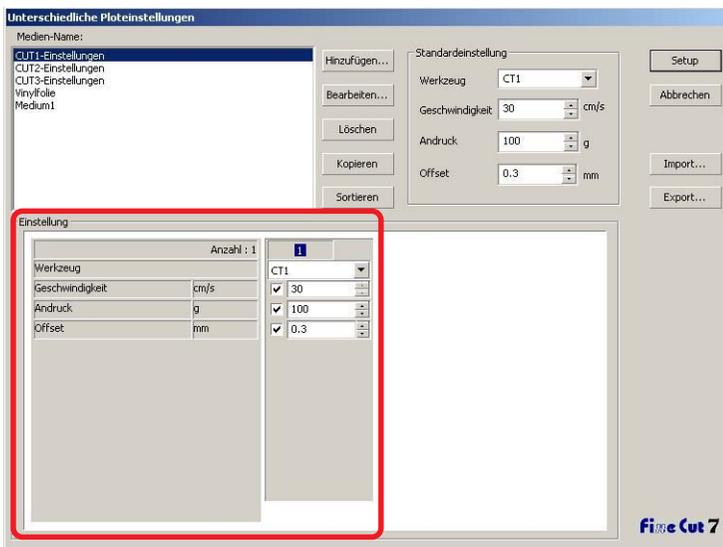


- Anzahl:** Zeigt die Anzahl der Schnitte an. (Bei der CG/CJV30/TPC-Reihe immer "1".)
- Werkzeug:** Auswahl des Werkzeugs, das verwendet werden soll. (Die CJV30-Reihe/TPC verfügt nicht über CT4/CT5/PIN.)
- Geschwindigkeit:** Einstellung der Schnittgeschwindigkeit (pro Sekunde).
- Andruck:** Einstellung des Andrucks beim Schneiden.
- Offset:** Einstellung der Länge von der Mitte der Messerbefestigung bis zur Klingenkante.
(Variiert je nach ausgewählter Klinge.)

Unterschiedliche Ploteinstellungen - Wenn die Serien CF/CF2/DC/CF3 (außer Fräsen) als Plotter-Modell ausgewählt werden



- Bei Einstellung der Ausgabebedingungen für die einzelnen Farben/Ebenen, steht für die nicht markierten Punkte die Standardeinstellung (bei der CF/CF2/DC-Reihe) oder die Schneideplotter-Einstellung (bei der CF3 (außer Fräsen)-Reihe) zur Verfügung.
- Details zu jedem Objekt finden Sie in der Bedienungsanleitung des Plotters.

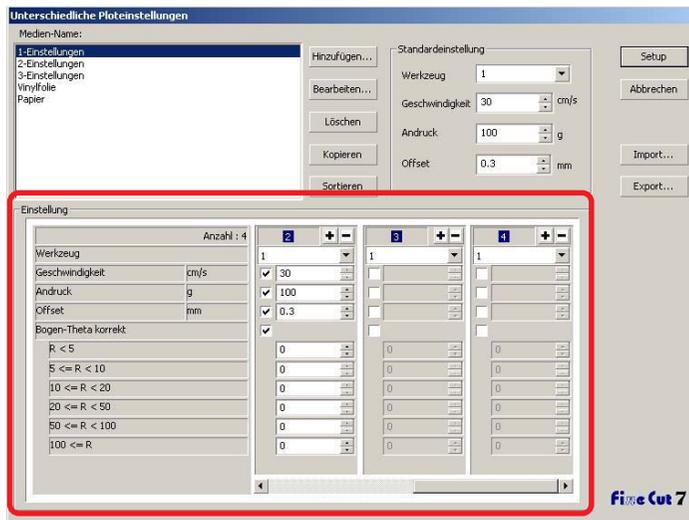

Anzahl: Zeigt die Anzahl der Schnitte an. Damit können Sie einstellen, wie oft eine einzelne Schneidelinie mit FineCut geschnitten werden soll und wie hoch die Geschwindigkeit und der Druck beim Schneiden harter oder starker Medien sein soll.

Klicken Sie **+** hierauf, um die Anzahl der Schnitte zu vergrößern.

Klicken Sie **-** hierauf, um die Anzahl der Schnitte zu verkleinern.

Werkzeug: Auswahl des Werkzeugs, das verwendet werden soll. Wählen Sie die Werkzeugnummer, die auf dem Plotter eingestellt wurde, oder den Werkzeugnamen aus.

NOTE!

Wenn ein nicht eingestelltes Werkzeug ausgewählt wird, wird auf dem Plotter ein Fehler angezeigt. Wählen Sie das richtige Werkzeug aus.

Geschwindigkeit: Einstellung der Schneidgeschwindigkeit (pro Sekunde).

Andruck: Einstellung des Andrucks beim Schneiden.

Offset: Einstellung der Länge von der Mitte der Messerbefestigung bis zur Klingenkante.

Bogen-Theta korrekt: Einstellung des Versatzes zwischen Nullpunkt/Endpunkt des zu schneidenden Bogens.




Geht zur vorherigen/nächsten Seite. Wird angezeigt, wenn die Anzahl der Schnitte 4 übersteigt.

Unterschiedliche Ploteinstellungen - Wenn CF3 (Fräsen) als Plottermodell ausgewählt wurde



- Bei nicht aktivierten Objekten ist die Standardeinstellung verfügbar.
- Details zu jedem Objekt finden Sie in der Bedienungsanleitung des Plotters.

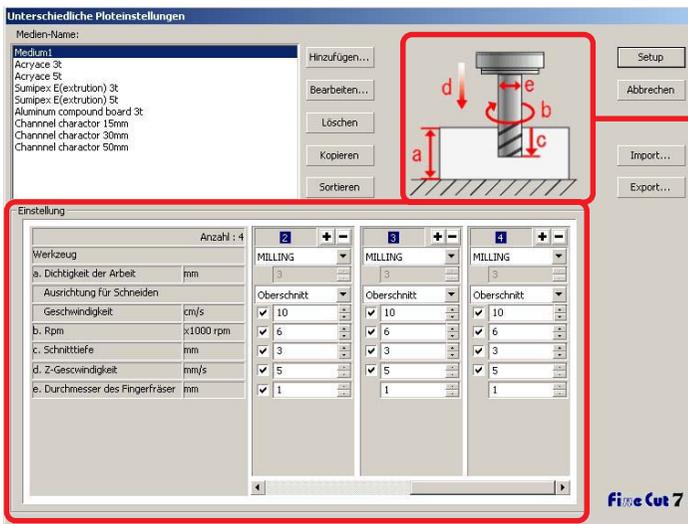

Zeigt folgende
Ploteinstellungen an

Anzahl: Zeigt die Anzahl der Schnitte an. Damit können Sie einstellen, wie oft eine einzelne Schneidelinie mit FineCut geschnitten werden soll und wie hoch die Geschwindigkeit beim Schneiden harter oder starker Medien sein soll.

Klicken Sie **+** hierauf, um die Anzahl der Schnitte zu vergrößern.
Klicken Sie **-** hierauf, um die Anzahl der Schnitte zu verkleinern.

Werkzeug: Zeigt [MILLING] an.

a. Dichtigkeit der Arbeit:


Einstellung der Dichtigkeit der Arbeit (maximal 50 mm). Sie können nur die Einstellung für den ersten Schnitt festlegen.

Ausrichtung für Schneiden:

Wählen Sie die Schneiderichtung aus. Durch Änderung der Schneiderichtung kann sich u. U. die Beschaffenheit der Schnittfläche verbessern. Es wird empfohlen, das Schneiden mit dem Zielmedium zu testen und die Beschaffenheit der Schnittkante zu prüfen.

Oberschnitt: Das Objekt links von der Richtung des Fingerfräasers soll verwendet werden.

Niederschnitt: Das Objekt rechts von der Richtung des Fingerfräasers soll verwendet werden.

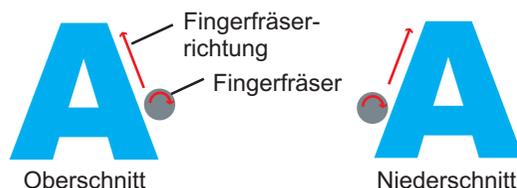


- Geschwindigkeit: Einstellung der Geschwindigkeit der Fingerfräse, mit der sie sich in Fahrtrichtung bewegt.
- b. Rpm: Einstellung der Umdrehungszahl der Fingerfräse. Die eingestellte Zahl wird mit 1000 Umdrehungen pro Minute multipliziert.
- c. Schnitttiefe: Einstellung der Ausgangsposition der Z-Achse (Strecke von der Arbeitsoberfläche zur Kante der Fingerfräse).
- d. Z-Geschwindigkeit: Einstellung der Geschwindigkeit der Fingerfräse, mit der sie in das Arbeitsstück eindringt.
- e. Durchmesser der Fingerfräse:
Einstellung des Durchmessers der Fingerfräse. Der Wert für den Versatz entspricht der Hälfte dieses Wertes.
Wenn kein Versatz benötigt wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der ersten Spalte.
- ◀ ▶ : Geht zur vorherigen/nächsten Seite. Wird angezeigt, wenn die Anzahl der Schnitte


Versatz

Wenn CF3 (Fräsen) ausgewählt wird und der Durchmesser der Fingerfräse eingestellt wurde (Versatz), wird das Objekt in Abhängigkeit vom Objekt im CorelDRAW und der Einstellung von FineCut folgendermaßen geschnitten.


- Wenn sich Pfade kreuzen, wird die Peripherie verschoben.
- Der Pfad im gekreuzten Pfad wird nicht geschnitten (außer CorelDRAW X3).

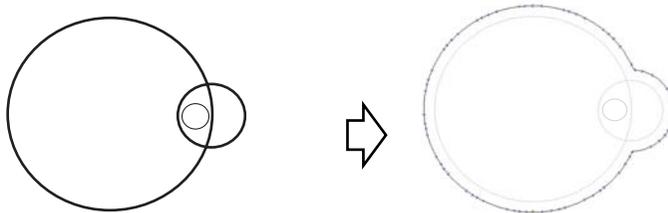


- Wenn sich versetzte Objekte berühren, werden die Objekte verschmolzen.

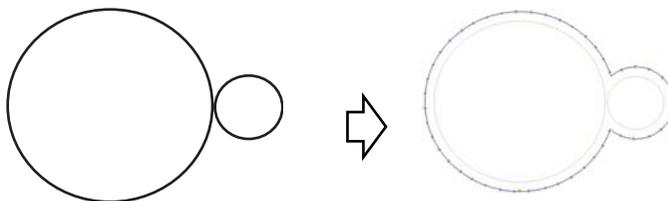


- Wenn die Kopierfunktion verwendet wird, muss der [Kopierabstand] groß sein (mehr als 10 mm), damit sich ein Objekt nicht mit dem anderen Objekt überschneidet.




- Wenn beim Versatz nach innen ein Teil einen anderen Teil überschneidet, wird diese Überschneidung nicht geschnitten.

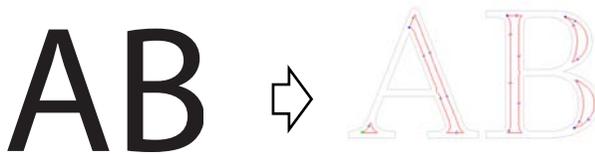

- Eine unterbrochene Linie wird nicht versetzt.

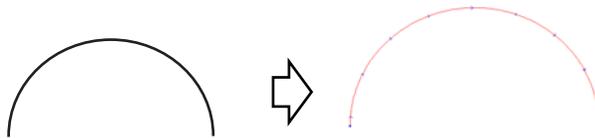

- Wenn die Ploteinstellung für jede Farbe/Ebene eingestellt wird, wird jede Farbe/Ebene versetzt.

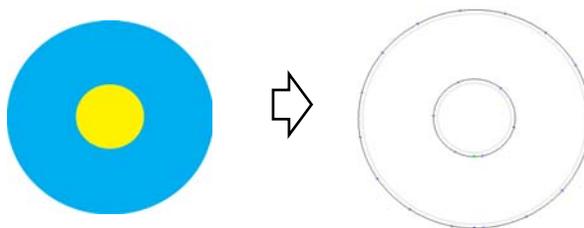



2) Schnittstelle

Wählen Sie hier die Kommunikationseinstellungen für die Schnittstelle aus.

Schnittstelle:

Wählen Sie hier den an den Plotter angeschlossenen Port aus.

* Wenn Sie die Reihen Mimaki CG-FX, CG-SRII, Mimaki CJV30/TPC, oder Mimaki CF3 verwenden, steht eine USB-Schnittstelle zur Verfügung (wenn das Gerät an einen Plotter angeschlossen und eingeschaltet ist). Wählen Sie [USB] aus und bestätigen Sie rechts im Pop-up-Menü Bezeichnung des angeschlossenen Geräts.

Baud-Rate:

Wählen Sie hier die Übertragungsrate aus (Seriell).

Datenlänge:


Wählen Sie hier die Anzahl der Daten-Bits aus (Seriell).

Parität:

Wählen Sie hier das Paritätsprüfverfahren aus (Seriell).

Handshake:

Wählen Sie hier das Handshake-Verfahren aus (Seriell).

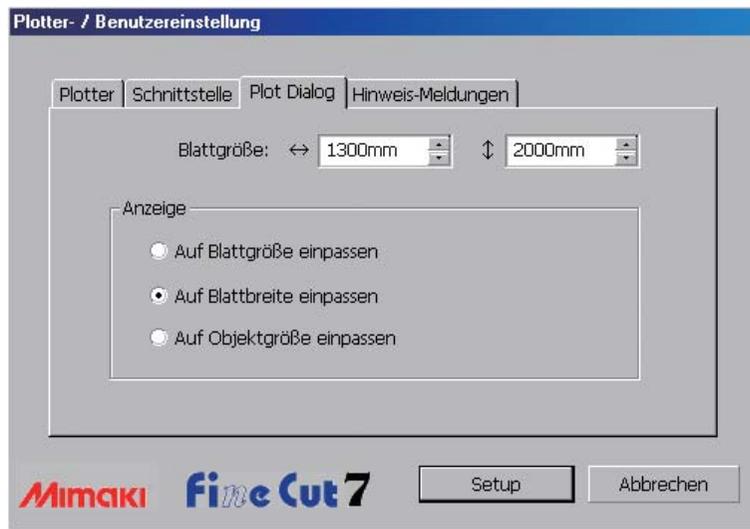

3) Plot-Dialog

Blattgröße:

Wenn bei FineCut die Option [Blatt mit Erscheinen der Anzeige laden] markiert wurde, wird die Blattgröße automatisch in den Schneideplotter eingelesen und eine Vorschau angezeigt.

Wenn das Einlesen allerdings nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn [Blatt mit Erscheinen der Anzeige laden] nicht markiert wurde, wird die Vorschau unter Verwendung der hier erfassten Größe erstellt.

Anzeige:

Wählen Sie den Anzeigetyp von Plot-Dialog oder Ausgabe nach RasterLink aus.



4) Hinweis-Meldungen

Markieren Sie diese Option, um sich die folgenden Warnungen anzeigen zu lassen.

Linie unterbrochen:

Der Pfad ist nicht geschlossen.
(Der Start- und der Stopp-Punkt sind nicht auf denselben Punkt eingestellt.)

Spezifikation der Linienbreite:

Es gibt einen Pfad, dessen Strichstärke spezifiziert wurde.

Sonstige nicht schneidbare Vektoren:

Das Objekt wurde u. U. mit dem Gradienten-Maschenwerkzeug, dem Pinsel-Werkzeug oder einem anderen Werkzeug des CorelDRAWs gezeichnet. Das Objekt ist u. U. maskiert, oder es handelt sich um ein Rasterbild.

Passermarken erkennen:


Zum Zeitpunkt der Passermarken-Erkennung wird eine Zweipunkt-Korrektur durchgeführt.

Unterschiedliche Ploteinstellungen für jede Farbe/Ebene:

Die eingestellten Ausgabeeinstellungen unterscheiden sich je nach Farbe und Ebene.

Plot-Dialogbox

Im Folgenden wird die Plot-Dialogbox beschrieben.

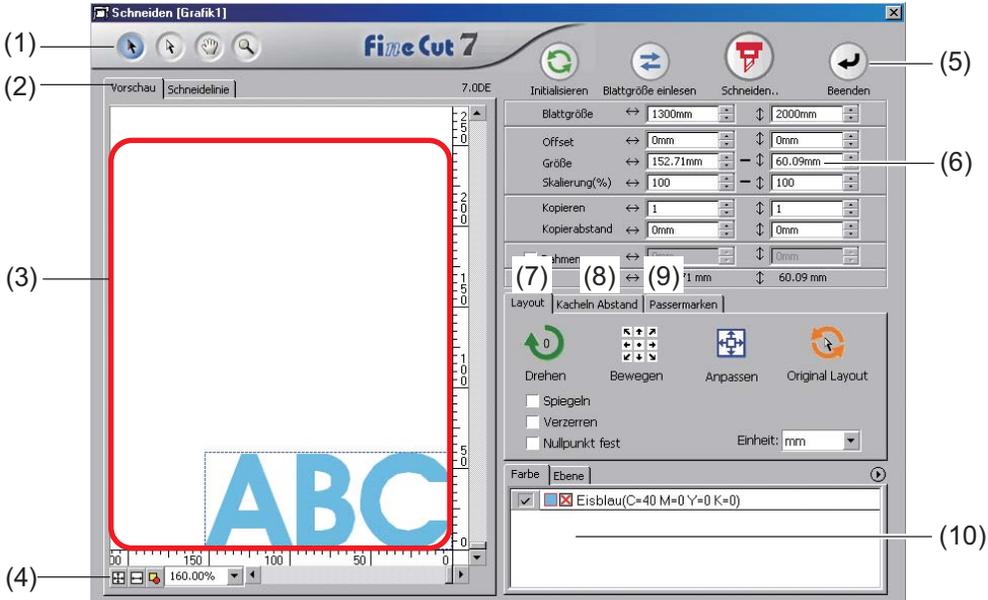

(1) Werkzeugkasten



Auswahl-Werkzeug:

Bewegen Sie ein gesamtes, gegenwärtig angezeigtes Objekt oder verändern Sie es hinsichtlich seiner Größe. Bewegen Sie die Teilungslinie für den Kachel-Abstand.



Bestimmte Objekte wählen: Sie können einen Teil eines Objektes auswählen und bewegen. Dies ermöglicht Ihnen, ein Objekt in einen Leerbereich auf dem Blatt zu bewegen, um das Blatt besser auszunutzen. (Lesen Sie dazu Seite 87.)



Vorschauenfenster verschieben:

Hier können Sie den Objekt-Anzeigebereich verändern.



Zoom-Tool:

Hier können Sie ein Fenster vergrößern oder verkleinern. Klicken Sie in den Schneidebereich, um ein größeres Fenster zu erhalten. Klicken Sie, um ein kleineres Fenster zu erhalten, in den Schneidebereich, während Sie gleichzeitig die **[Alt]**-Taste (Windows).

(2) Bildschirmanzeige-Modus

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Veränderung des Anzeigemodus. Im Vorschaumodus werden die Objekte in Farbe angezeigt; im Kunstwerk-Modus werden die Objekte als Pfade angezeigt.

Vorschaumodus: Lassen Sie sich hier die Farbanzeige anzeigen. (Die Abfolge der sich überlappenden Objekte wird u. U. geändert.)

Schneidelinien-Modus:

Lassen Sie sich hier das Objekt mit dem Pfad (der Umrisslinie) anzeigen. Dies hilft bei der einfachen Bestätigung eines weißen Objektes und der dazugehörigen Schneidelinie.

(3) Layout-Bereich

Bei dem weißen Bereich handelt es sich um den effektiven Schneidebereich, der vom Blatt geladen wurde. In diesem Bereich wird die Blattbreite zusammen mit der horizontalen Achse und die Blattlänge zusammen mit der vertikalen Achse angezeigt.

Falls das Objekt den Schneidebereich überschreitet, wird die -Markierung links von der Taste  Schneiden angezeigt. Klicken Sie auf die -Markierung, um sich den Inhalt des Fehlers anzeigen zu lassen.

(4) Zoom-Größe

Hier wird die gegenwärtige Zoom-Größe angezeigt.



Blattgröße eintragen: Hier wird das gesamte Blatt angezeigt.



Blattbreite eintragen: Hier wird die gesamte Blattbreite angezeigt.



Objektgröße eintragen: Hier wird das vergrößerte Objekt so angezeigt, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt.

100.00% ▾ % :

Aktivieren Sie diese Option, um die einzustellende Anzeigegröße zu ändern oder geben Sie einen Prozentwert ein.

(5) Taste



Initialisieren: Behalten Sie das ursprüngliche Layout bei, während Sie es mit dem Direktauswahl-Werkzeug auswählen.



Blattgröße einlesen:

Hier wird die am Plotter eingestellte Blattgröße geladen.

Falls die -Markierung links von der **Blattgröße einlesen**-Taste angezeigt wird, kann die Schneideplotter-Blattgröße nicht geladen werden.

Stellen Sie den Plotter in den REMOTE-Modus und klicken Sie auf die Taste **Blattgröße einlesen**, um die Blattgröße zu laden.



Schneiden:

Lassen Sie sich hier "Ausplotten"-Dialogbox anzeigen. (Lesen Sie dazu Seite 120.)

Falls das Objekt den Schneidebereich überschreitet, wird die -Markierung links von der **Schneiden**-Taste angezeigt. Bewegen Sie das Objekt so, dass es in den Schneidebereich passt.



Beenden:

Hier wird die Plot-Dialogbox geschlossen.

(6) Größen-Eingabebereich


Offset	↔	0mm	↕	0mm
Größe	↔	150.59mm	↕	59.99mm
Skalierung(%)	↔	100	↕	100
Kopieren	↔	1	↕	1
Kopierabstand	↔	0mm	↕	0mm
<input checked="" type="checkbox"/> Rahmen	↔	5mm	↕	5mm
	↔	160.59 mm	↕	69.99 mm

Blattgröße

Hier wird der Schneidebereich auf der Grundlage der am Plotter eingestellten Blattgröße angezeigt. Klicken Sie auf die Taste Blattgröße einlesen, um sich die eingelegte Blattgröße anzeigen zu lassen. Alternativ dazu können Sie die Blattgröße (Breite und Länge des Schneidebereichs) eingeben.

NOTE!


Bei Auswahl der Option [CF3 (Fräsen)] unter [Modell] der Dialogbox Plotter-/ Benutzereinstellung sind Breite und Länge 5 mm kleiner als das ursprüngliche Schneiden des Plotters, da die endgültigen Fräsungsmaße berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sind die unter [Blattgröße] angezeigte Breite und Länge 10 mm kleiner als die Schneideplotter-Einstellung.

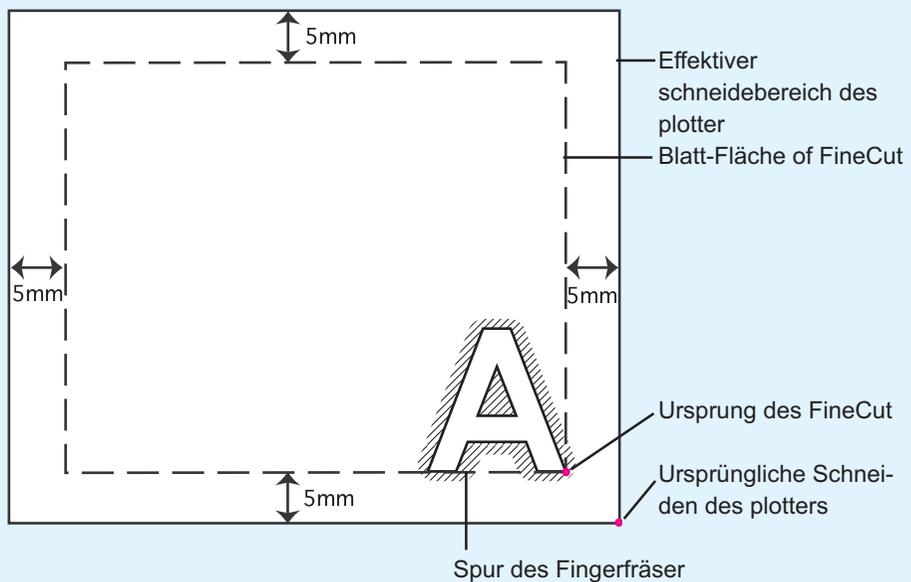


Offset

Der Ursprung wird in der unteren rechten Ecke (CG/CF3-Reihe von Mimaki) oder in der unteren linken Ecke (CF/CF2/DC-Reihe von Mimaki) des Layout-Bereichs angezeigt. Der Standard-Ursprung befindet sich bei 0 mm (sowohl vertikal als auch horizontal) des Layout-Bereichs. Verändern Sie den Wert des Ursprungs, um das Objekt zu verschieben.

CG/CF3/CJV30/TPC/CF3-Reihe

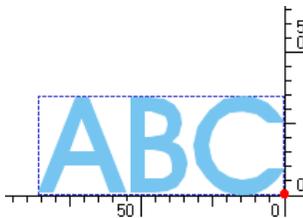

CF/CF2/DC-Reihe von Mimaki

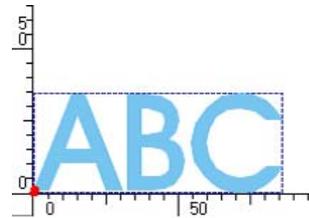

Größe

Aktivieren Sie diese Option, um die vertikale und horizontale Länge eines Objektes zu verändern. Wenn die Werte der vertikalen und horizontalen Länge miteinander verknüpft sind (die (—)-Markierung wird an der Unterseite der Größe angegeben), wird das Bildseitenverhältnis beibehalten. Markieren Sie das [Verzerren]-Kontrollkästchen, um die vertikale und horizontale Länge unabhängig voneinander zu verändern.

Skalierung (Lesen Sie dazu Seite 16.)

Stellen Sie die Vergrößerungsrate der vertikalen und horizontalen Länge ein. Wenn die Werte der vertikalen und horizontalen Länge miteinander verknüpft sind (die (—)-Markierung wird an der Unterseite der Größe angegeben), wird das Bildseitenverhältnis beibehalten.

Sie das [Verzerren]-Kontrollkästchen, um die vertikale und horizontale Länge unabhängig voneinander zu verändern.

Kopieren (Lesen Sie dazu Seite 18.)

Geben Sie hier die Anzahl der Kopien entlang der vertikalen und horizontalen Richtung ein.

Kopierabstand (Lesen Sie dazu Seite 18.)

Stellen Sie hier den Abstand zwischen den Objekten entlang der vertikalen und horizontalen Richtung ein.

Rahmen

Schneiden Sie hier einen Rahmen um das Zielobjekt herum aus. Darüber hinaus ist der Abstand zwischen dem Objekt und dem Rahmen einstellbar. Dadurch wird ermöglicht, den gewünschten Bereich des Schneideblattes auf einfache Art und Weise herauszulösen.

Markieren Sie hier die Mitte und die Ecken, um auf einfache Art und Weise das Schneidesiegel zu befestigen.

Gesamtlänge

Für gewöhnlich wird die Breite und die Höhe eines Objektes angezeigt. Bei der Eingabe der Kopienanzahl für die Kopierfunktion wird die Gesamtlänge entlang der vertikalen und horizontalen Richtung für sämtliche Kopien angezeigt. Falls Ränder und Rahmen eingestellt wurde, werden deren Längenwerte ebenfalls mit eingeschlossen.

(7) Layout-Option



Drehen: Hier wird das Objekt im Uhrzeigersinn in Einheiten von 90 Grad gedreht.



Bewegen: Klicken Sie auf die gewünschte Pfeilrichtung, um das Objekt zur Zielposition zu bewegen.



Anpassen: Hier wird das Objekt in die erkannte Blattbreite eingepasst.



Original Layout:

Hier können Sie unter Verwendung des Direkt-Auswahlwerkzeuges das ursprüngliche Layout beibehalten.
(Lesen Sie dazu Seite 88.)

Spiegeln

Hier wird das Objekt in ein Spiegelbild umgekehrt, um es auszuschneiden.



Verzerren (Lesen Sie dazu Seite 16.)

Die Größe des Objektes kann mit verschiedensten Bildseitenverhältnissen verändert werden.


Nullpunkt fest (Lesen Sie dazu Seite 34.)

Hier können Sie den Nullpunkt festlegen, um die Position des Objektes beizubehalten. Machen Sie die Festlegung eines Nullpunktes rückgängig, um ein Objekt mit der ausgewählten Farbe (oder Ebene) ohne Verschwendung des Blattes auszuschneiden.

Einheit

Hier stellen Sie die Anzeigeeinheit in der Plot-Dialogbox ein.
Stellen Sie die Einheit in cm, mm, inch oder pt.

(8) Kacheln Abstand (Lesen Sie dazu Seite 20.)

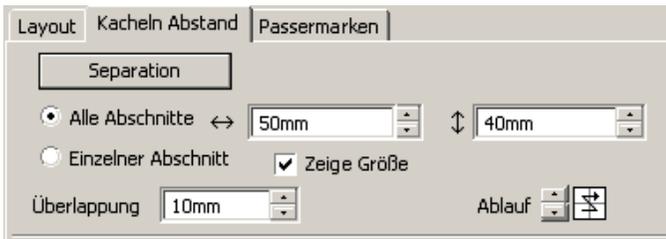

Separation

Klicken Sie nach der Teilung eines Objektes auf diese Taste, um den geteilten Block zu separieren.

Alle Abschnitte

Geben Sie hier die Kachelgröße ein.

Teilen Sie das Objekt in die gleiche Größe.

Einzelner Abschnitt

Klicken Sie hier, um das Aufteilen optional zu bedienen.

Bewegen Sie die Teilungslinie unter Verwendung der Auswahlwerkzeuges  .

Zeige Größe


Klicken Sie hier, um sich die einzelnen Kachelgrößen anzeigen zu lassen.

Überlappung

Stellen Sie den Kacheln-Überlappungsrand ein.

Ablauf

Wählen Sie hier die Reihenfolge aus, in der die die
Objekte zusammengeklebt werden sollen.

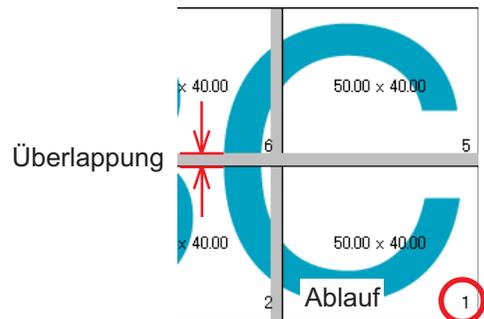




Markieren

Markieren Sie hier ein geteiltes Objekt.

Passen Sie die Markierungen an, um ein Objekt aufzubauen.

Kacheln Abstand

Stellen Sie hier die Kacheln-Schneideteilungseinstellung ein.

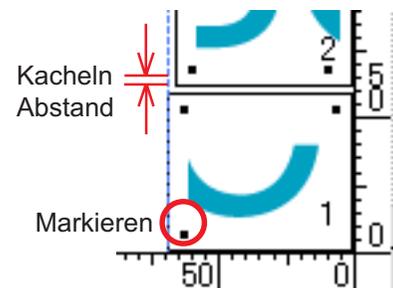

(9) Passermarken Erkennung

Passermarken-Erkennung -Taste

Diese Funktion arbeitet nur dann, wenn ein Schneideplotter als [(mit Passermarken-Sensor)] unter [Modell] im [Plotter-/Benutzereinstellung]-Bildschirm vorhanden ist. Wenn die Passermarkenerkennung auf einem Schneideplotter mit Passermarkensensor durchgeführt wird, wird die Winkel- und Größenkorrektur anhand des Ergebnisses der Passermarkenerkennung ausgeführt.

Erkennung beenden -Taste


Hier können Sie eine Passermarken-Erkennung abbrechen.

<Einstellung kontinuierlichen Schneidens>

Bei Verwendung der Reihen Mimaki CG-FX, Mimaki CJV30/TPC, Mimaki CG-75ML, Mimaki CG-60SR/CG-SRII oder Mimaki CF2/DC/CF3 können Sie das jeweilige Erkennungsverfahren der Rolle (Mehrfach-Modus) oder der Einzelblätter (Einfacher Modus) einstellen. (Siehe dazu die Seiten 58 und 82.)

Reihen Mimaki CG-FX, CJV30, TPC, CG-75ML, CG-60SR, CG-SRII

Reihen Mimaki CF2/DC/CF3

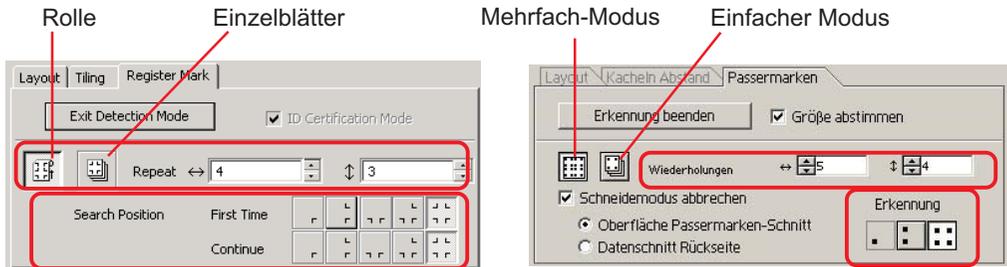

Wiederholung

Stellen Sie die Anzahl der kontinuierlichen Erfassung ein.

Bei Rollen oder im Mehrfach-Modus muss die Datenanzahl auf die einzelnen Richtungen des 1 Blattes eingestellt werden. (Siehe dazu die Seiten 59 und 82)

Bei getrennten Blättern oder im Einfach-Modus muss die Anzahl auf die auszu-tauschenden Blätter eingestellt werden. (Siehe dazu die Seiten 64 und 82.)

Erkennung (1, 2 oder 4 Punkte beim CF2/DC/CF3)

Wählen Sie die Stelle aus, an der die Passermarke erkannt werden soll.

Umgekehrter Schneidemodus (Siehe dazu Seite 85.)


Wenn Sie ein Gerät der Reihe Mimaki CF2/DC/CF3 (außer CF3 (Fräsen)) verwenden, können Sie den umgekehrten Schneidemodus auswählen, in dem das Medium von der Rückseite aus geschnitten werden kann.

Oberfläche Passermarken-Schnitt

Die Passermarke wird kreuzweise von der Vorderseite aus geschnitten.

Datenschnitt Rückseite

Die Daten werden von der Rückseite aus geschnitten.

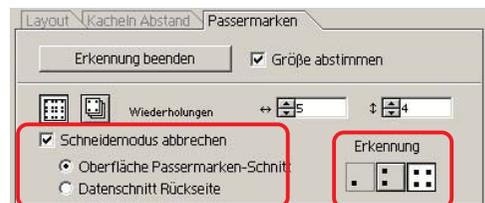

Erkennung

Wählen Sie die Position aus, in der nach der Passermarke gesucht werden soll.

Bei [Oberfläche Passermarken-Schnitt] können Sie 2 oder 4 Punkte und bei Datenschnitt Rückseite 1 Punkt, 2 oder 4 Punkte auswählen.

Passermarken-Trennung (Siehe dazu Seite 83.)

Wenn Sie ein Gerät der Reihe Mimaki CF2/DC/CF3 verwenden, können die Sie Option [Passermarken-Trennung] verwenden, damit Daten getrennt mehrfach (2-5 Mal) geschnitten werden können.

Schneidebereich

Wählen Sie den zu schneidenden Bereich aus.

Erkennung


Wählen Sie die Position aus, in der nach der Passermarke gesucht werden soll.



(10) Auswahlliste (Lesen Sie dazu Seite 38.)


Wählen Sie das Farb-basierende oder Ebenen-basierende Objekt-Schneidemuster aus. Die ausgewählte Option wird in der unteren Liste angezeigt. Führen Sie die Kachel-Funktion durch, um sich die Kachel-Liste anzeigen zu lassen.

Es werden nur die markierten Objekte ausgeschnitten. Wählen Sie in der Farbliste die Füllfarbe und die Strichfarbe aus, die der Anzeige der einzelnen Objektinformationen dienen. (Lesen Sie dazu Seite 42.)

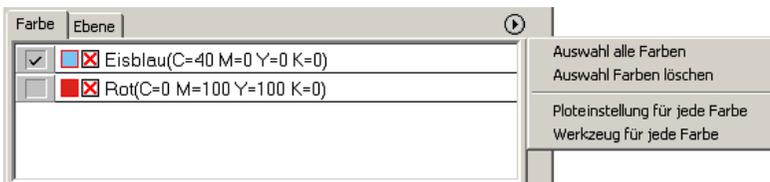

Ausplotten-Dialogbox

Beim Klicken auf die Taste  Schneiden wird die Ausplotten-Dialogbox angezeigt.

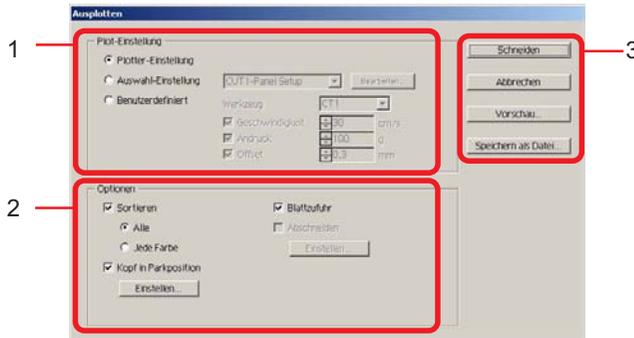

1) Medien

Wählen Sie die Ausgabe-einstellung aus.

Plotter-Einstellung: Hierdurch wird entsprechend der Ausgabe-einstellung am Plotter geschritten.

Auswahl-Einstellung: Hierdurch wird entsprechend der Ausgabe-einstellung in FineCut geschritten.

Klicken Sie auf die **Bearbeiten**-Taste, um Medien hinzuzufügen, oder stellen Sie die Schneideeinstellungen entsprechend den Medientypen ein. (Lesen Sie dazu die Seiten 36, 101.)

Benutzerdefiniert: Hierdurch wird die Bestimmung der Ausgabe-einstellung ohne Registrierung der Einstellungen ermöglicht.


NOTE!

Bei der Bestimmung der Ausgabe-einstellungen oder Werkzeuge für jede einzelne Farbe oder Ebene kann dieser Bildschirm nicht bearbeitet werden.


(2) Optionen

Legen Sie Optionen fest. Die Einstellungen unterscheiden sich je nach ausgewähltem Modell (weitere Informationen auf Seite 101 “Plotter-/Benutzereinstellungen”).


Serie CG/CJV30/TPC

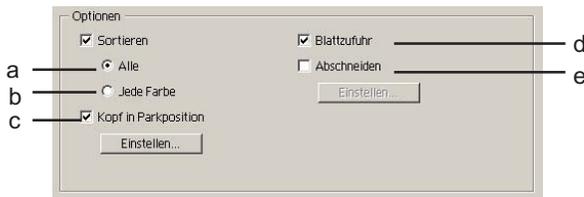

Serie CF/CF2/DC/CF3

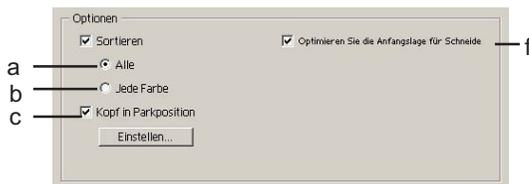

CF3 (Fräsen)

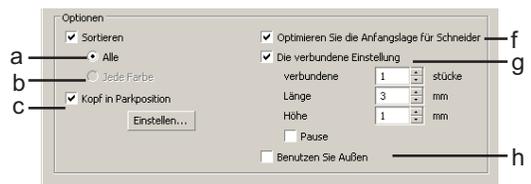

a Sortieren - Alle: Die auf dem Plotter vorgenommenen Einstellungen werden übernommen.

b Sortieren - Jede Farbe/Ebene/Kacheln:

Schneidet die Ausgabe in der Reihenfolge der Einstellungen Farbe/ Ebene/Kacheln.

Die CG/CJV30 serie und TPC nimmt die Sortierung vor, um zusätzliche Bewegungen des Kopfes zu vermeiden und das Schneiden zu effektiveren.

Die Serien CF/CF2/DC/CF3 nehmen die Sortierung vor, um überflüssige Bewegungen des Kopfes möglichst zu vermeiden und innen befindliche Objekte bevorzugt zu schneiden. Außerdem wird im Fall der Festlegung von Ploteinstellungen oder Werkzeugen für jede Farbe oder Ebene die Sortierung für jede Farbe und Ebene vorgenommen; der Plotter schneidet dann in der Reihenfolge der am weitesten oben aufgeführten Farbe und Ebene.

c Kopf in Parkposition:

Nach der Datenausgabe bewegt sich der Kopf in die eingestellte Position. Weitere Informationen finden Sie unter “Einstellen der Kopfrückzugsposition und des Nullpunkts”. (Seite 42)



Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn [Abschneiden] aktiviert wurde.

d Blattzufuhr (nur MGL-IIc für CG-Serie)

Überprüfen Sie vor dem Schneiden die Leistung der Blattzufuhr, um sicherzustellen, dass alle Daten geschnitten werden können.

NOTE!

Wenn das Schneiden fehlschlägt, wird auf dem Plotter ein Fehler angezeigt. Halten Sie den Schneidevorgang an, setzen Sie das Blatt zurück und nehmen Sie den Schneidevorgang wieder auf.

e Abschneiden (CG-FX/CG-75ML/CJV30/TPC):

Wenn ein Rollenblatt kontinuierlich geschnitten wird, wird das Blatt automatisch nach dem Abschluss des Schneidevorgangs abgeschnitten.

Weitere Informationen finden Sie unter "Abschneiden" (Seite 60).

f Optimieren Sie die Anfangslage für Schneiden:

Aktivieren Sie diese Option, um die Anfangslage für das Schneiden zu optimieren, wodurch die Anfangslage genau abschließt. Wenn diese Option nicht aktiviert wird, beginnt das Schneiden an der Position, an der die Daten gezeichnet wurden.



Bei Verwendung von CF3 (Fräsen), überprüfen Sie nach der Einstellung die Anfangslage in der Vorschau. Durch die Optimierung befindet sich die Anfangslage u. U. außerhalb des Objektes. Wenn die Schneidelinie über das nächste Objekt ragt, fügen Sie im CorelDRAW Abstand zwischen den Objekten ein.

g Verbundene Einstellung:

Lässt einen Teil der Schneidelinie übrig und schneidet sie als Letztes. Verhindert, dass die Arbeit ungenau wird und macht die Schneidoberfläche fein.

[Verbundene]: Stellen Sie die Anzahl der Verbindung ein (platziert zum Übriglassen).

Es platziert die Teile, die für die Verbindung an der Schneidelinie übrig gelassen werden, ebenmäßig.

[Länge/Höhe]: Einstellung der Länge und Höhe, die belassen werden soll.

[Pause]: Wählen Sie diese Option, um den Kopf in die Parkposition zu fahren und das Medium zu fixieren.

h Benutzen Sie Außen:


Aktivieren Sie diese Option, um die Innenseite des Objekts auszuschnitten und die Außenseite zu verwenden. Wenn diese Option aktiviert wurde, werden die Versatzrichtung und die Ausrichtung für das Schneiden optimiert.

3) Als Datei speichern

Wählen Sie die Option **Als Datei speichern** , um die Schneidedaten als eine Schneidedatei zu speichern.




Wählen Sie den Ordner aus und klicken Sie auf **Speichern** , um die Datei zu speichern. Die gespeicherte Schneidedatei kann über [FineCut] im [Extras]-Menü ausgegeben werden; wählen Sie dazu [Schneidedatei ausgeben].

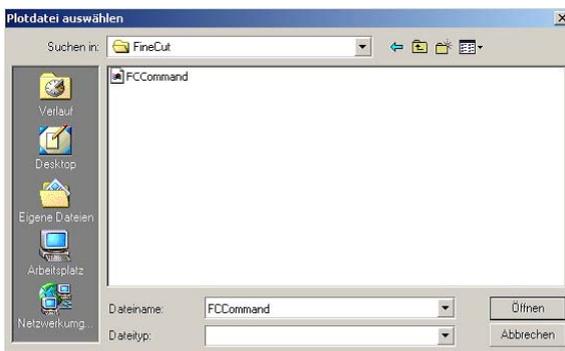

Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen** , um das Schneiden zu starten.

Dialogbox Kontur hinzufügen

Lesen Sie bitte die folgende Beschreibung über die Dialogbox Kontur hinzufügen.

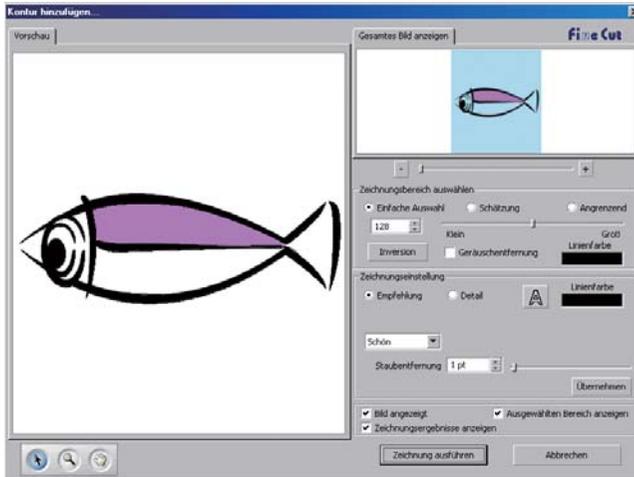

1) Zeichnungsbereich auswählen



Einfache Auswahl:

Wählen Sie den Zeichnungsbereich aus, der auf der Luminanz des Bildes basiert. (Auswahlbereich: 2-255)

Schätzung: Wählen Sie eine geschätzte Farbe der im Vorschau-Bildschirm bestimmten Farbe aus Gesamtes Bild anzeigen aus.

Angrenzend: Wählen Sie denselben Farbbereich aus, der mit dem im Vorschau-Bildschirm bestimmten Ort verbunden ist.

Linienfarbe: Wählen Sie die in der Vorschau angezeigte Linienfarbe aus.



Durch das Anheben des Schieberwertes für Schätzung und Angrenzend von Zeichnungsbereich auswählen kann eine höhere Genauigkeit erzielt werden.




Um eine glatte Linie zu erstellen, markieren Sie bitte das Kontrollkästchen für Geräuschentfernung.



Klicken Sie auf die Inversion-Taste, um den ausgewählten Bereich umzukehren.


2) Empfohlene Zeichnungsbereich-Einstellung

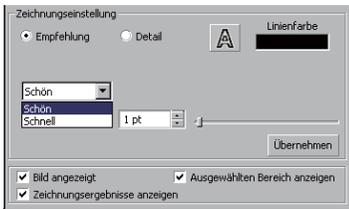

Schön: Die Kontur wird detailliert ausgearbeitet.

Schnell: Die Erstellungszeit ist kurz, aber im Detail wird eine grobe Kontur erstellt.

Detail-Einstellung

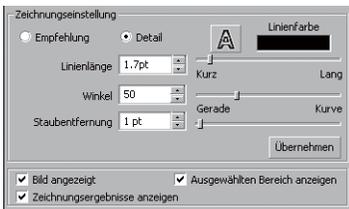

Linienlänge: Bestimmen Sie eine Länge für eine Linie. Je kürzer die Linie wird, desto ausgearbeiteter fallen die Details aus.

Winkel: Bestimmen Sie einen Winkel für die obere Form der Linie. Je niedriger der Winkel wird, desto gerader wird die Linie; je höher der Winkel wird, desto kurviger wird die Linie.

Staubentfernung: Die Linie wird durch den kürzeren Bereich als die bestimmte Länge gelöscht. Entfernen Sie die durch das Scannen erstellten Extra-Linien.

Bild angezeigt: Lassen Sie sich das zu zeichnende Bild anzeigen. Nun können das Bild und das Zeichnungsergebnis miteinander verglichen werden.

Ausgewählten Bereich anzeigen: Lassen Sie sich den zu zeichnenden Linienbereich anzeigen.

Zeichnungsergebnisse anzeigen: Lassen Sie sich das Zeichnungsergebnis anzeigen.



Falls statt einer Zeichnung nur eine Kontur erforderlich ist, klicken Sie bitte auf die A-Taste.



Durch Markieren der Option [Bild angezeigt] können Sie die Konturen mit dem Vorschaubild abgleichen.




Klicken Sie auf die [Übernehmen]-Taste, um sich eine Vorschau der Zeichnungseinstellung anzeigen zu lassen.

Ausgabe nach RasterLink

Stellen Sie bei Verwendung der CJV30-Reihe oder des TPC die Ausgabe der Druck- und Schneidedaten nach RasterLink ein.

Klicken Sie auf die Taste **Ausgabe nach RasterLink** im FineCut-Menü.

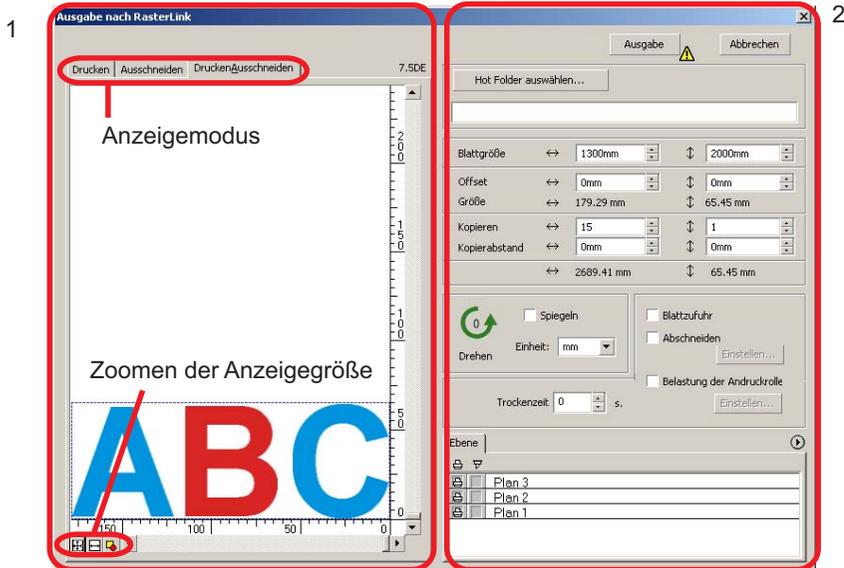

1) Vorschau

Hiermit wird das Bild eines Objekts angezeigt.

Anzeigemodus

- Drucken:** Hiermit wird die Druckvorschau angezeigt.
- Ausschneiden:** Hiermit wird die Schneidevorschau mit einer schwarzen Linie angezeigt.
- Drucken&Ausschneiden:** Hiermit wird die Schneidevorschau mit der Druckvorschau angezeigt, die sich unterhalb der Schneideebene mit der schwarzen Linie befindet.

Zoomen der Anzeigegröße

- Auf Blattgröße einpassen: Hiermit wird das gesamte Blatt angezeigt.
- Auf Blattbreite einpassen: Hiermit wird die Blattbreite angezeigt.
- Auf Objektgröße einpassen: Hiermit wird das vergrößerte Objekt auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.



Die Anzeige dieser Dialogbox kann unter "Plotter-/Benutzereinstellung" geändert werden. (Lesen Sie dazu Seite 109.)

2) Einstellung

Abbrechen: Hiermit wird die Einstellung abgebrochen.

Ausgabe: Hiermit wird EPS sowie die Ausgabe von Daten zu RasterLink eingestellt.

 Markieren: Dies wird angezeigt, wenn ein Bild hinsichtlich seiner Objektgröße oder Kopiereinstellung über das Blatt hinausragt.

Hot-Folder auswählen...: Wählen Sie den Hot-Folder von RasterLink aus.

NOTE!

Der über die Taste [Neuen Ordner erstellen] der Ordner-Referenzdialogbox erstellte Ordner funktioniert nicht als Hot-Folder. Erstellen Sie einen Hot-Folder über RasterLink.

Blattgröße: Geben Sie die effektive Blattgröße (Breite und Länge) entsprechend der Einstellung der CJV30-Reihe/TPC ein. Die effektive Blattgröße lässt sich unter RasterLink überprüfen.

Versatz: Stellen Sie einen Versatz (in horizontaler/vertikaler Richtung) vom Ursprung an der unteren rechten Blattseite ein.

Größe: Hiermit wird die Objektbreite angezeigt.

Kopieren: Geben Sie die Kopienanzahl für das Objekt entlang der horizontalen/vertikalen Richtung ein.

Kopierabstand: Geben Sie den Abstand zwischen den kopierten Objekten entlang der horizontalen/vertikalen Richtung ein.

Drehen: Klicken Sie, um das Objekt um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.

Spiegeln: Hiermit werden die linke und rechte Seite des Objekts umgekehrt und entsprechend geschnitten.

Einheit: Stellen Sie in dieser Dialogbox die Anzeigeeinheit ein.

Blattzufuhr: Führen Sie vor dem Schneiden das Blatt ein, um sicherzustellen, dass alle Daten ausgeschnitten werden können.

Abschneiden: Wenn ein Rollenblatt kontinuierlich geschnitten wird, wird das Blatt automatisch nach dem Abschluss des Schneidevorgangs abgeschnitten. Durch Markieren dieses Punktes wird die Taste [Setup] aktiviert. Auf dem unten aufgeführten Bildschirm können Abstandslänge zwischen maximaler Datenlänge (die Länge zwischen endgültiger Linie und Schneideposition) sowie das Datenschneiden bei jeder Linie eingestellt werden. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten lesen Sie bitte den Abschnitt "Beim Abschneiden" (Seite 60).




Belastung der Andruckrolle:

Hiermit stellen Sie den Druck der Andruckrolle ein. Durch Markieren dieses Punktes wird die Taste [Setup] aktiviert. Auf dem unten aufgeführten Bildschirm kann der Druck der Andruckrolle für das Drucken oder Schneiden (Enden oder Innenposition) eingestellt werden.



Trockenzeit: Hiermit stellen Sie die Trocknungszeit des Mediums nach dem Drucken ein.
Ebene: Wählen/stellen Sie die zu druckende oder schneidende Ebene ein.

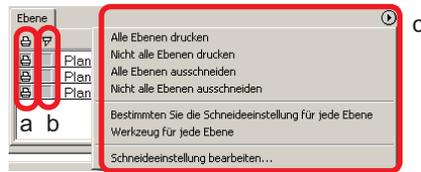

- a Druckersymbol: Klicken Sie, um eine Markierung auf der Druckebene zu erstellen.
b Schneidesymbol: Klicken Sie, um eine Markierung auf der Schneideebene zu erstellen.
c Einstellung nach Ebene: Klicken Sie  und wählen Sie die Option [Bestimmen Sie die Schneideeinstellung für jede Ebene] oder [Werkzeug für jede Ebene]. Wählen Sie anschließend die Schneidebedingungen oder -Tools in der rechten Spalte der Ebenennamen aus.




- Wenn im Verzeichnis sowohl Drucken als auch Schneiden markiert werden, führt der Schneideplotter zunächst das Drucken und anschließend das Schneiden aus. Beim Einfügen der mit der Passermarken-Erstellung von FineCut erstellten Passermarke in die Druckebene, wird die Passermarken-Position nach dem Drucken eingelesen, wodurch ein präziseres Schneiden möglich ist.
- Wenn nur geschnitten wird, schließen Sie bitte die Passermarke in die Schneideebene mit ein, um mit der geladenen Passermarke zu schneiden.
- Wenn die Schneidebedingung oder das Tool für die jeweilige Ebene nicht eingestellt wird, wird das Schneiden mit der Einstellung des Schneideplotters durchgeführt.
- Die Daten werden mit einem Rand von 0,5 mm platziert.

NOTE!

- Stellen Sie beim Schneiden mit geladener Passermarke die Option [MARK DETECT] in der Passermarken-Einstellung des CJV30 oder TPC auf [1Pt].
- Machen Sie beim Erstellen der Passermarke in der Passermarken-Erstellung von FineCut die Markierung von [Rechteck als Schneidelinie stehen lassen] als Schneidelinie rückgängig. Anderenfalls schneidet der Schneideplotter so, dass ein Teil des Rechtecks ausgelassen wird.
- Beim Ausdrucken der Passermarke Typ 2 () lassen Sie zwischen den Kopien bitte für mindestens eine Passermarke Platz und drucken Sie aus.
- Erstellen Sie nur einen Passermarken-Satz. Die Erstellung mehrerer Passermarken verursacht eine Fehlfunktion.
- Wenn unterschiedliche Einstellungen für die einzelnen Ebenen vorhanden sind, schneidet die Version RasterLinkProIV Ver.1.1 oder älter mit der ganz oben im Verzeichnis der eingestellten Ebenen angezeigten Einstellung. RasterLinkProV oder neuere Version schneidet mit jeder Ebeneneinstellung.

Layoutbereich kleiner als normal angezeigt

The following error message appears as clicking  Plot button during FineCut in use.

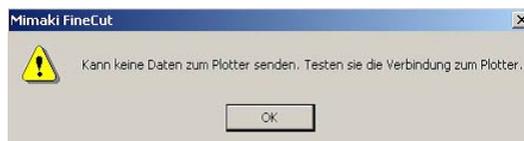


Wenn Rollfolie verwendet wird, kann der Plotter die Blattlänge nicht erfassen. Dadurch wird der Layoutbereich mit Bezug auf die Blattlänge angezeigt, die in den Plotter-/Benutzereinstellungen für „Vorgabe Blattgröße“ eingegeben wurde. Stellen Sie den Wert unter „Vorgabe Blattgröße“ bitte niedriger ein.

Die Blattgröße kann nicht verändert werden.

- Bei Verwendung der MGL-IIc-Befehle bleibt die Blattgröße selbst dann unverändert, wenn Sie die Vorlage auf dem Plotter verschieben und auf die Taste  Blattgröße einlesen klicken. In einem solchen Fall wird die am Plotter eingestellte Blattgröße immer angezeigt. Selbst wenn die Daten in den Schneidbereich im Layoutbereich passen, überschreiten die Daten u. U. das Schneiden.
- Bei Verwendung der MGL-Ic-Befehle wird der effektive Schneidbereich angezeigt. Aus diesem Grund kann beim Verschieben der Vorlage auf dem Plotter normal geschnitten werden, solange die Daten noch in den Schneidbereich passen.


Ein Teil des Umrisses steht vor

Wenn eine Kontur mit der Konturerstellungsfunktion erstellt wird, kann ein Teil der Kontur überstehen. In solchen Fällen bitte mit Hilfsmittel „Form“ von CorelDRAW auf den Umriss klicken und dann den vorstehenden Knoten doppelt anklicken. Der Vorstehende Knoten wird dadurch gelöscht. Näheres über andere Knotenbearbeitungsfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch von CorelDRAW.

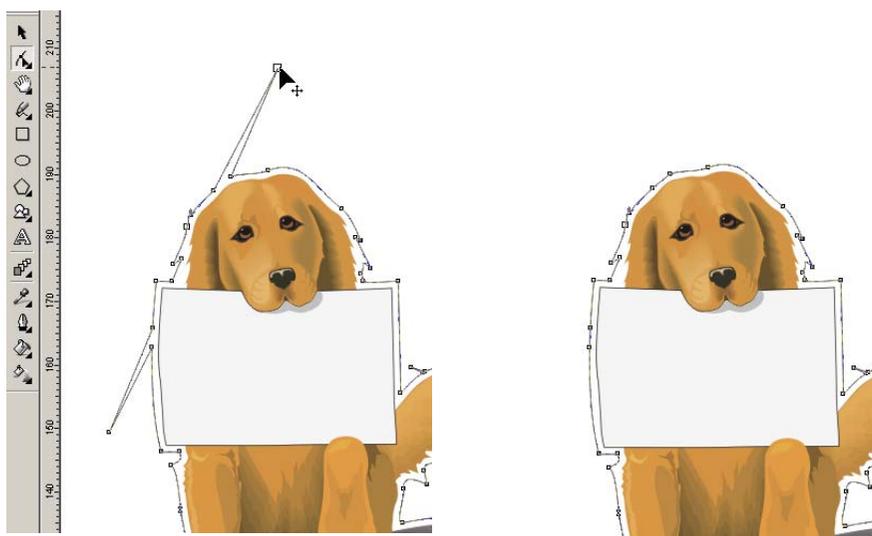

Hinweis für das Schneiden von Objekten mit spitzen Kanten

Wenn Sie ein Objekt mit spitzen Ecken schneiden, kann die Schneidelinie je nach Versatzeinstellung über das Medium hinausragen (wenn der Versatz zu groß ist) oder in das Objekt hineinschneiden (wenn der Versatz zu klein ist). Überprüfen Sie die Vorschau vor dem Schneiden und passen Sie ggf. die Schneidelinie an.

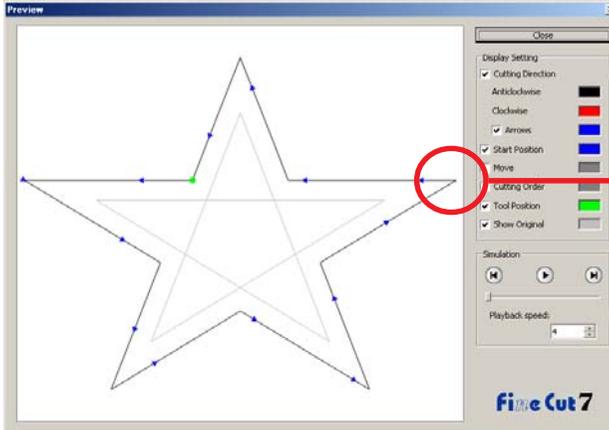

Die Kante einer solchen Schneidelinie kann u. U. über das Medium hinausragen.

Außerdem kann die Schneidelinie einiger Objekte überstehen, wie in der Abbildung auf der vorhergehenden Seite gezeigt wird.


Erstellen Sie in diesem Fall an der Stelle einen Versatz, an der Sie die Funktion [Kontur hinzufügen] verwenden möchten, bearbeiten Sie die Schnittdaten in CorelDRAW und schneiden Sie dann mit der Fräse.

(Deaktivieren Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen [Durchmesser des Fingerfräasers] im Dialogfeld [Unterschiedliche Ploteinstellungen], um die Schneidelinie zu schneiden)

Vermeidung von Problemen bei Überlappungen


Wenn beim Schneideplotter Überlappungen auftreten, werden zuweilen zusätzliche Segmente geschnitten.

Dies liegt daran, dass bei einer Überlappung zusätzliche Segmente übrig bleiben.

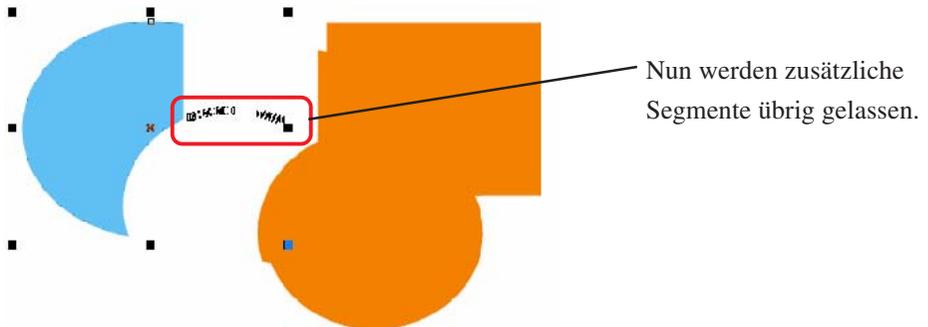


Verwenden Sie bitte das folgende Verfahren, um unerwünschte Segmente zu löschen:

- 1 Wählen Sie die Option [Hilfsmittel 'Form'].

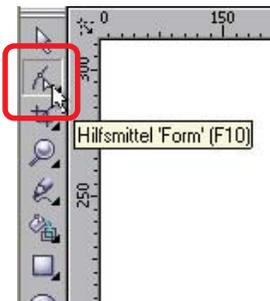


2

Wählen Sie die unerwünschten Segmente mit der Maus aus und drücken Sie die Löschen-Taste.

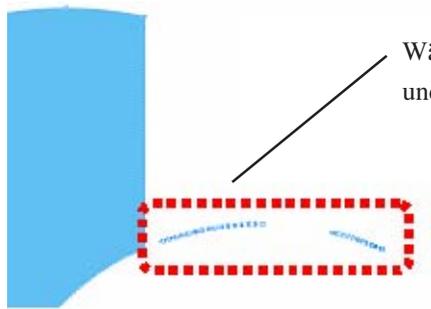

Wählen Sie die unerwünschten Segmente aus und löschen Sie diese.

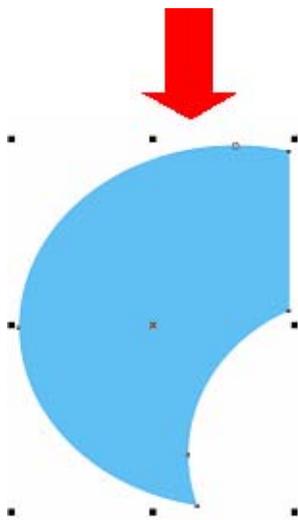

Nun werden die unerwünschten Segmente beseitigt.

Objektliste von CoreIDRAW

- Vergessen Sie bitte nicht, die Daten vor dem Ausführen des [FineCut]-Befehls zu speichern.
- Im Bildschirm [Plot Dialog]-[Vorschau] wird die Abfolge der sich überlappenden Objekte u. U. geändert.
- Wenn Sie den [FineCut]-Befehl für Absatztext umfassen, Einzugseinstellung und Zeichenabfolge für einen anderen Pfad kombinieren, haben Sie u. U. die Option Absatztext umfassen freigegeben und die Zeichenabfolge kombiniert.
- Falls [Schneiden], [Kontur hinzufügen], [Entgitterhilfe hinzufügen] nicht normal ausgeführt werden konnte, können Sie u. U. alternativ den Befehl [Strichstärke und Verschmelzung prüfen] durchführen.
- Wenn der [FineCut]-Befehl nicht normal ausgeführt werden kann, versuchen Sie bitte alternativ, die folgenden Verfahren durchzuführen.
 - Reduzieren Sie die Anzahl der Auswahlpfade. (Oder erhöhen Sie sie.)
 - Zeichnen Sie die Kontur in den Pfad. (Oder löschen Sie sie.)
 - Entfernen Sie komplizierte Effekte. (Lösen Sie Zeichenabfolgen in einen Pfad auf.)
 - 1) Wählen Sie das Objekt aus, dessen Effekte entfernt werden sollen.
 - 2) [Anordnen] - [Kombination aufheben]-Menü, [Anordnen] - [In Kurven konvertieren] - Menü oder [Anordnen] - [Befehl mit Unterbrechung *1 startend] (*1 Je nach Art der laufenden Effekte ist ein Name veränderbar.)
 - 3) Wiederholen Sie Schritt 2).

O : Verfügbar
 X : Nicht verfügbar

Δ : Teilweise verfügbar
 - : Keine Funktion

Funktion: Schneiden

Art der Abbildung	Version von CoreIDRAW			
	X4	X3	12	11
Rectangle	O	O	O	O
Ellipse	O	O	O	O
Curve	O	O	O	O
Polygon	O	O	O	O
Star	O	O	-	-
Complex Star	O	O	-	-
Perfect Shapes	O	O	O	X
Artistic Text	O	O	O	O
Paragraph Text	O	O	O	O
Bitmap	X	X	X	X
Group	O	O	O	O
Combine	Δ	Δ	Δ	Δ
Mesh Fill	X	X	X	X
Smart Fill	O	O	-	-
Blend	O	O	O	O
Countour	O	O	O	O
Distortion	O	O	O	O
Drop Shadow	X	X	X	X
Envelope	O	O	O	O
Extrude	Δ	Δ	Δ	Δ
Extrude Bevel	Δ	Δ	Δ	Δ
Transparency	O	O	O	O
Artistic Media	O	O	O	X
Connector	O	O	O	O
Dimension	O	O	O	O
lens	O	O	O	O
Power Clip	O	O	O	O
Perspective	O	O	O	O
Crop	O	O	-	-
Symbol	O	O	O	X
Smudge Brush	O	O	O	O
Roughen Brush	O	O	O	O
Roll Over	X	X	X	X
OLE Object	X	X	X	X
Internet Object	X	X	X	X
OLE Barcode	X	X	X	X
Guideline	X	X	X	X

Funktion: Schneiden ausgewählter Objekte

Art der Abbildung	Version von CoreIDRAW			
	X4	X3	12	11
Rectangle	O	O	O	O
Ellipse	O	O	O	O
Curve	O	O	O	O
Polygon	O	O	O	O
Star	O	O	-	-
Complex Star	O	O	-	-
Perfect Shapes	O	O	O	X
Artistic Text	O	O	O	O
Paragraph Text	O	O	O	O
Bitmap	X	X	X	X
Group	O	O	O	O
Combine	Δ	Δ	Δ	Δ
Mesh Fill	X	X	X	X
Smart Fill	O	O	-	-
Blend	O	O	O	O
Countour	O	O	O	O
Distortion	O	O	O	O
Drop Shadow	X	X	X	X
Envelope	O	O	O	O
Extrude	Δ	Δ	Δ	Δ
Extrude Bevel	Δ	Δ	Δ	Δ
Transparency	O	O	O	O
Artistic Media	O	O	O	X
Connector	X	X	X	X
Dimension	X	X	X	X
lens	O	O	O	O
Power Clip	O	O	O	O
Perspective	O	O	O	O
Crop	O	O	-	-
Symbol	O	O	O	X
Smudge Brush	O	O	O	O
Roughen Brush	O	O	O	O
Roll Over	X	X	X	X
OLE Object	X	X	X	X
Internet Object	X	X	X	X
OLE Barcode	X	X	X	X
Guideline	X	X	X	X

Funktion: Strichstärke und Verschmelzung prüfen

Art der Abbildung	Version von CoreIDRAW			
	X4	X3	12	11
Rectangle	O	O	O	O
Ellipse	O	O	O	O
Curve	O	O	O	O
Polygon	O	O	O	O
Star	O	O	-	-
Complex Star	O	O	-	-
Perfect Shapes	O	O	O	X
Artistic Text	O	O	O	O
Paragraph Text	O	O	O	O
Bitmap	X	X	X	X
Group	O	O	O	O
Combine	Δ	Δ	Δ	Δ
Mesh Fill	X	X	X	X
Smart Fill	O	O	-	-
Blend	O	O	O	O
Countour	O	O	O	O
Distortion	O	O	O	O
Drop Shadow	X	X	X	X
Envelope	O	O	O	O
Extrude	Δ	Δ	Δ	Δ
Extrude Bevel	Δ	Δ	Δ	Δ
Transparency	O	O	O	O
Artistic Media	Δ	Δ	Δ	X
Connector	Δ	Δ	Δ	Δ
Dimension	Δ	Δ	Δ	Δ
lens	O	O	O	O
Power Clip	Δ	Δ	Δ	Δ
Perspective	O	O	O	O
Crop	O	O	-	-
Symbol	O	O	O	X
Smudge Brush	O	O	O	O
Roughen Brush	O	O	O	O
Roll Over	X	X	X	X
OLE Object	X	X	X	X
Internet Object	X	X	X	X
OLE Barcode	X	X	X	X
Guideline	X	X	X	X

Funktion: Kontur hinzufügen

Art der Abbildung	Version von CoreIDRAW			
	X4	X3	12	11
Rectangle	O	O	O	O
Ellipse	O	O	O	O
Curve	O	O	O	O
Polygon	O	O	O	O
Star	O	O	-	-
Complex Star	O	O	-	-
Perfect Shapes	O	O	O	X
Artistic Text	O	O	O	O
Paragraph Text	O	O	O	O
Bitmap	X	X	X	X
Group	O	O	O	O
Combine	O	O	O	O
Mesh Fill	X	X	X	X
Smart Fill	O	O	-	-
Blend	O	O	O	O
Countour	O	O	O	O
Distortion	O	O	O	O
Drop Shadow	X	X	X	X
Envelope	O	O	O	O
Extrude	Δ	Δ	Δ	Δ
Extrude Bevel	Δ	Δ	Δ	Δ
Transparency	O	O	O	O
Artistic Media	Δ	Δ	Δ	X
Connector	Δ	Δ	Δ	Δ
Dimension	Δ	Δ	Δ	Δ
lens	O	O	O	O
Power Clip	Δ	Δ	Δ	Δ
Perspective	O	O	O	O
Crop	O	O	-	-
Symbol	O	O	O	X
Smudge Brush	O	O	O	O
Roughen Brush	O	O	O	O
Roll Over	X	X	X	X
OLE Object	X	X	X	X
Internet Object	X	X	X	X
OLE Barcode	X	X	X	X
Guideline	X	X	X	X

Funktion: Überlappung

Art der Abbildung	Version von CoreIDRAW			
	X4	X3	12	11
Rectangle	O	O	O	O
Ellipse	O	O	O	O
Curve	O	O	O	O
Polygon	O	O	O	O
Star	O	O	-	-
Complex Star	O	O	-	-
Perfect Shapes	O	O	O	X
Artistic Text	O	O	O	O
Paragraph Text	O	O	O	O
Bitmap	X	X	X	X
Group	O	O	O	O
Combine	O	O	O	O
Mesh Fill	X	X	X	X
Smart Fill	O	O	-	-
Blend	O	O	O	O
Countour	O	O	O	O
Distortion	O	O	O	O
Drop Shadow	X	X	X	X
Envelope	O	O	O	O
Extrude	Δ	Δ	Δ	Δ
Extrude Bevel	Δ	Δ	Δ	Δ
Transparency	O	O	O	O
Artistic Media	Δ	Δ	Δ	X
Connector	Δ	Δ	Δ	Δ
Dimension	Δ	Δ	Δ	Δ
lens	Δ	Δ	Δ	Δ
Power Clip	Δ	Δ	Δ	Δ
Perspective	O	O	O	O
Crop	O	O	-	-
Symbol	O	O	O	X
Smudge Brush	O	O	O	O
Roughen Brush	O	O	O	O
Roll Over	X	X	X	X
OLE Object	X	X	X	X
Internet Object	X	X	X	X
OLE Barcode	X	X	X	X
Guideline	X	X	X	X

Funktion : Frässchnitt

Art der Abbildung	Version von CoreIDRAW			
	X4	X3	12	11
Rectangle	O	O	O	O
Ellipse	O	O	O	O
Curve	O	O	O	O
Polygon	O	O	O	O
Star	O	O	-	-
Complex Star	O	O	-	-
Perfect Shapes	O	O	O	X
Artistic Text	O	O	O	O
Paragraph Text	O	O	O	O
Bitmap	X	X	X	X
Group	O	O	O	O
Combine	O	O	O	O
Mesh Fill	X	X	X	X
Smart Fill	O	O	-	-
Blend	O	O	O	O
Countour	O	O	O	O
Distortion	O	O	O	O
Drop Shadow	X	X	X	X
Envelope	O	O	O	O
Extrude	Δ	Δ	X	X
Extrude Bevel	Δ	Δ	X	X
Transparency	O	O	O	O
Artistic Media	Δ	Δ	Δ	X
Connector	Δ	Δ	Δ	O
Dimension	Δ	Δ	Δ	Δ
lens	O	O	O	O
Power Clip	Δ	Δ	Δ	Δ
Perspective	O	O	O	O
Crop	O	O	-	-
Symbol	O	O	O	X
Smudge Brush	O	O	O	O
Roughen Brush	O	O	O	O
Roll Over	X	X	X	X
OLE Object	X	X	X	X
Internet Object	X	X	X	X
OLE Barcode	X	X	X	X
Guideline	X	X	X	X

